

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INFRARED PAINT LAMP

MODEL:2X3、3K、1A、1AX、1AS-1、2A、3A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Infrared Paint Lamp

MODEL:2X3、3K、1A、1AX、1AS-1、2A、3A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PARAMETER LIST

Model	2X3	3K	1A	1AX	1AS-1	2A	3A
Voltage(V)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220
Power(kw)	3	3	1.5	1	2	2.2	3.3
Timer(min)	NO	NO	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Baking area(m ²)	/	/	0.32	0.23	0.33	0.48	0.8
Net Weight(kg)	4.65	6.95	10.9	1.7	3.55	14.65	28.9(st and column /8.5(lamp holder))

PART LIST

Model	Picture	Accessories
2X3		Lamp head*6 Lamp holder*4 Screw(M6*8)*12
3K		Lamp head*9 Lamp holder*6 Screw9(M6*8)*18
1A		Lamp head*1 Columns (column A+column B)*1 Clamps (clamp A+clamp B)*1 1 U-shaped handle*1 Base*1 / Base holder*1 Models of adjustable handles*3(2 for M8 * 20/1 for M12 * 95) Models of plum blossom handles*2(1 for M10 * 50 * 30/1 for M8 * 30 * 20) M8 * 55 screws*6 / M8 nuts*6; flat pads*6 / wrench*1 / hexagon socket*1 casters*4 (2 brakes / 2 activity wheels)
1AX		Lamp head*1
1AS-1		Lamp head*1 Replace lamp tube*2 Tripod*1 Handle*1

2A		Lamp head*1 Columns*1 (column A+column B) Clamps *1(clamp A+clamp B) Base*1 / Base holder*1 Adjustable handle model*1(M12 * 95) Models of plum blossom handles*2(1 M10 * 50 * 30 / 1 M8 * 30 * 20) M8 * 55 screws *6/ M8 nuts*6 / Flat washers*2 / Wrench*1 / Hexagon socket*1 Casters*4 (2 Brakes / 2 Activity wheels) Control system*1 Connection lines*2
3A		Box A: 1 set of Lamp holders (Including 3 Lamp tubes assembled into one); Box B: 1 set of Column Control System 1 set of Base Adjustable handles *3 (With 2 Washers and 1 Screw) Inner hexagonal corners*2 Casters*4 (2 brakes / 2 movable) Handle*2

SECURITY & WARNINGS

- Do not use this machine in flammable or explosive environments, such as flammable liquids, gases or particles, etc., or it will easily cause a fire.
- If you need to use this machine in the paint room, you must first purify the air in the room.

- Do not punch or knock the machine.
- Avoid inserting hard objects into the lamp head.
- Always use a soft cloth or cotton dipped in alcohol to gently wipe the tube and reflector to keep clean (Note: Be sure to unplug the power supply and cool down after wiping need to be after twenty minutes, until the alcohol evaporates completely before starting the lamp, otherwise the lamp is easy to burst!)
- When moving the machine, pay attention to the potholes to avoid overturning.
- The machine must be connected to the ground wire to ensure safety. The grounding machine must be connected to an outlet installed under proper guidelines. Do not change or convert the ground connection. Do not use any outlet converter. In case of uncertainty, have the grounding checked for correctness by a professional electrician.
- Always ensure good grounding to avoid electric shock.
- Remove objects from the front of the lamp head before switching on the machine.
- Keep at least 4 meters away from the paint spraying location when the unit is turned on.
- If the lamp does not light up after power is on, the socket may be loose.
- To avoid accidents caused by clutter and dim light, please keep the place clean and well-lit.
- Avoid using the machine in rainy and wet areas. Water ingress may cause electric shock or damage to the machine.
- If the machine is to be used outdoors, use a special outdoor cord marked with "W-A" or "W" to prevent electric shock.
- Avoid touching your body to a grounded surface to increase the possibility of electric shock.
- Replace damaged cords promptly to prevent electric shock.
- Do not use the cord inappropriately. Do not move the machine by pulling on the cord or pulling the plug from the outlet. The cord must be kept away from too hot, oily or sharp parts and moving objects. Replace damaged cords promptly to prevent electric shock.



- To avoid excessive heat, do not cover the heater. If the heater is covered or placed in the wrong position can result in a fire hazard.
- Do not use the heater in the bathroom or around swimming pools.
- Avoid the presence of non-professionals, such as bystanders, children, and visitors, when the machine is in use. If necessary, guard the machine.
- It is forbidden to bake two lamps against each other or to bake one lamp on the other without any baked object.
- Lamp replacement should be done at a service center or by a professional.

OPERATION


2X3、3K




1A

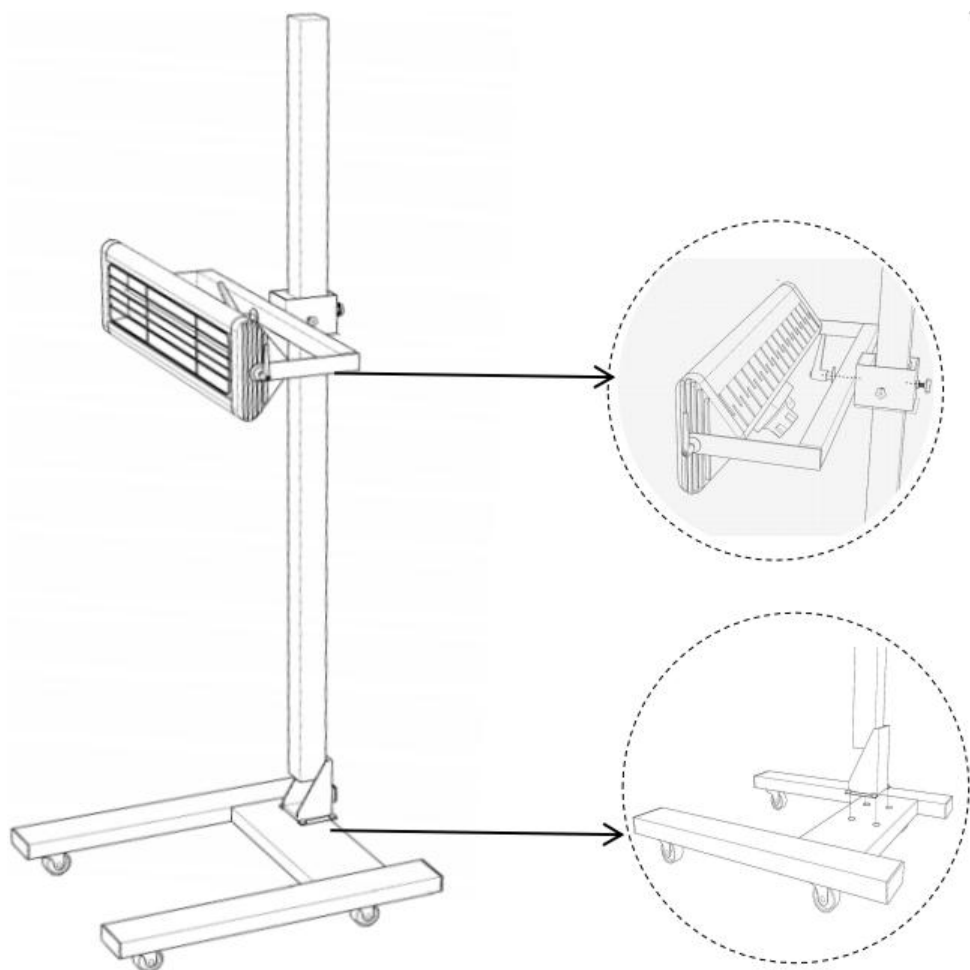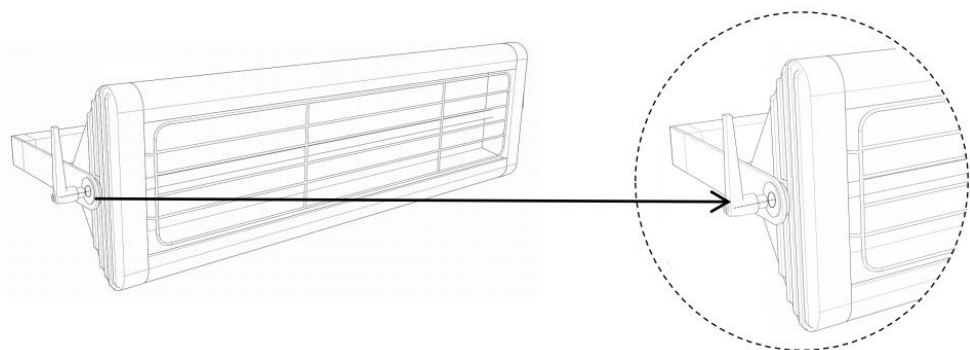


1AX

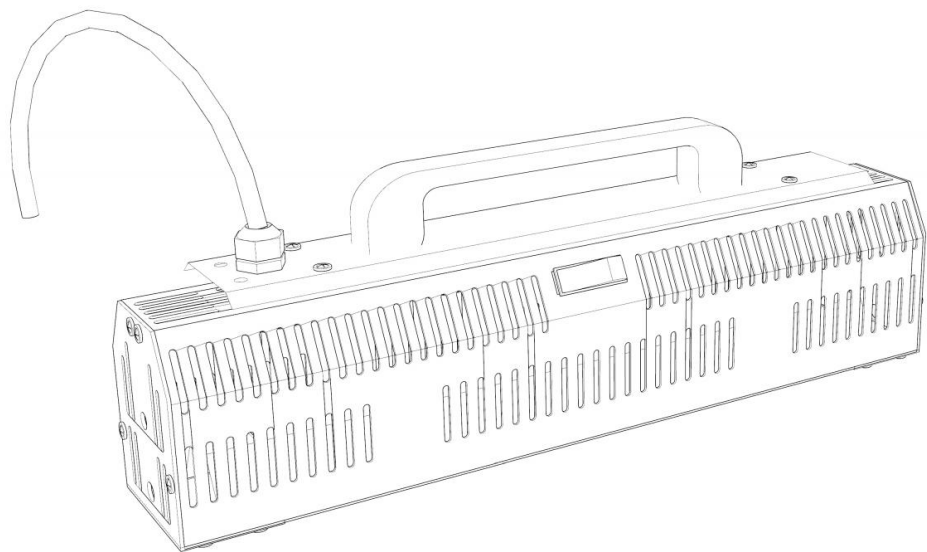


1AS-1

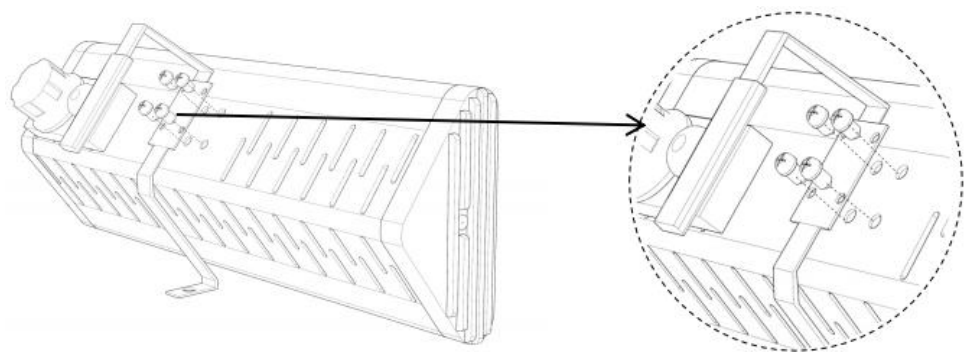


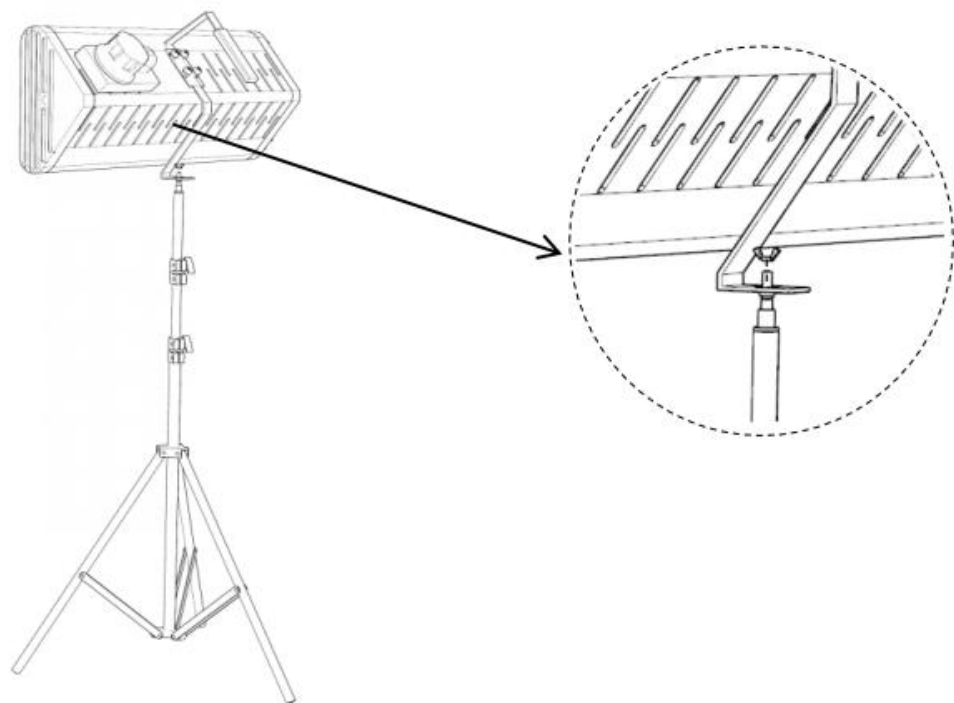


2A

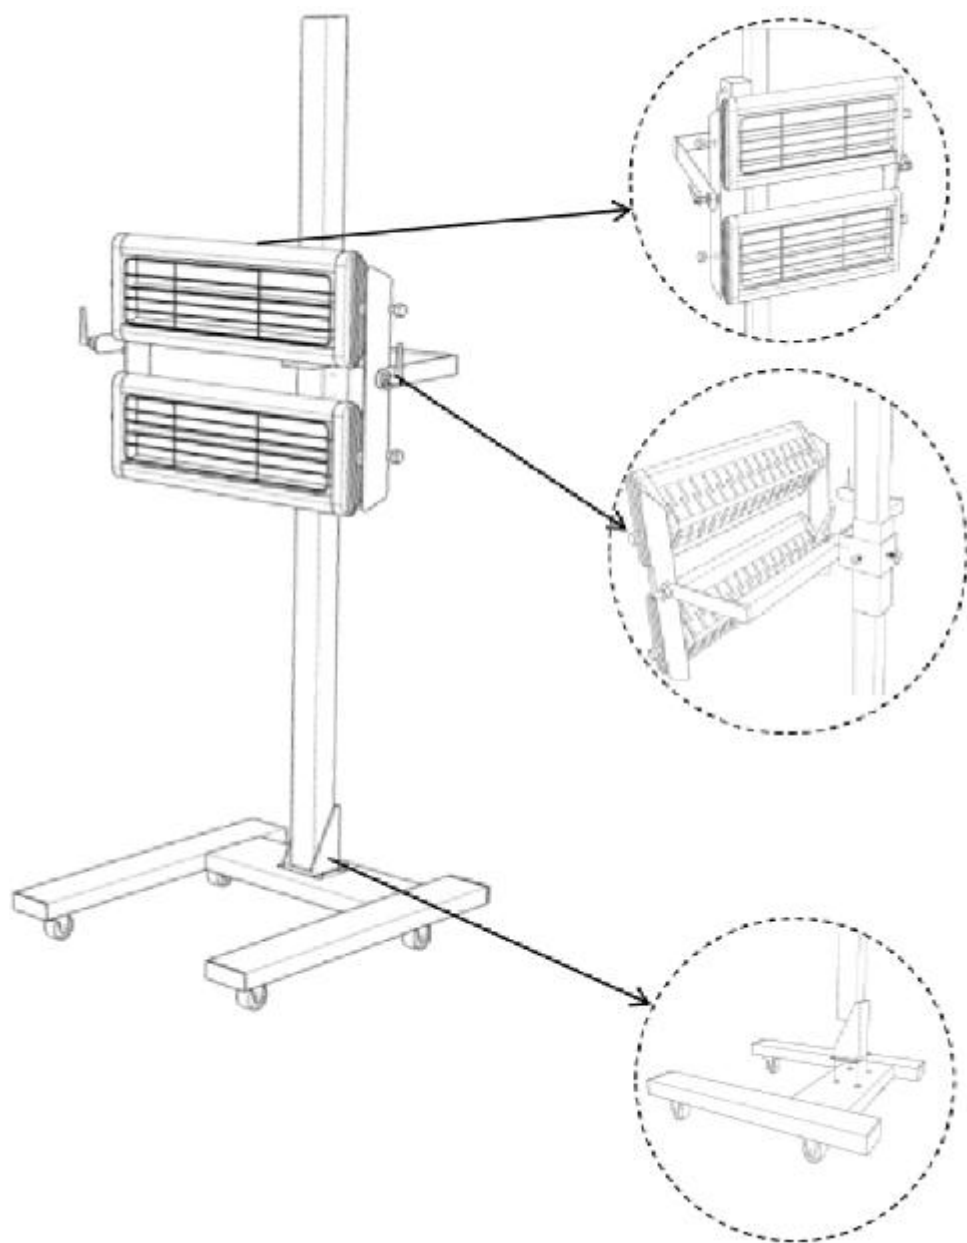


3A

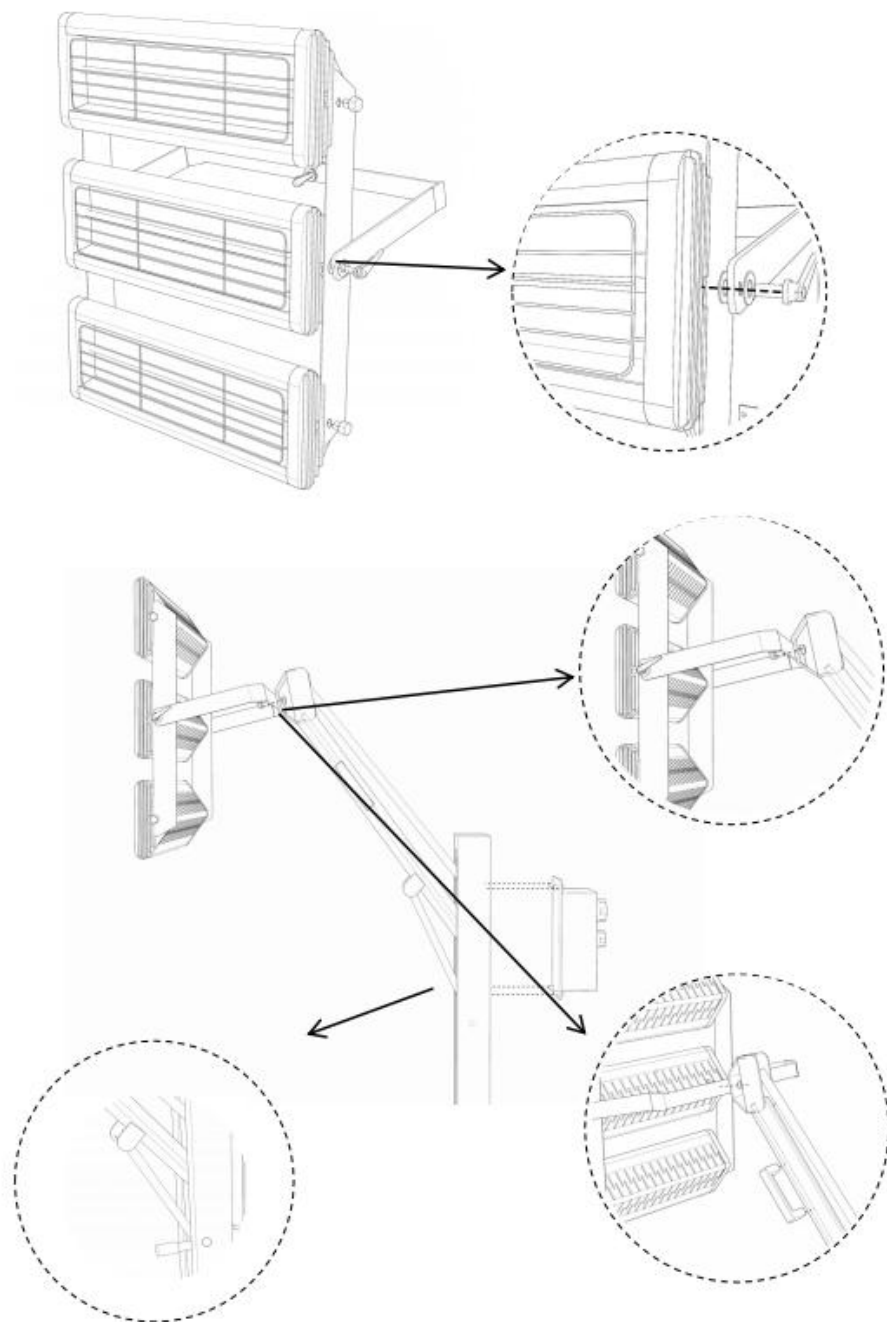


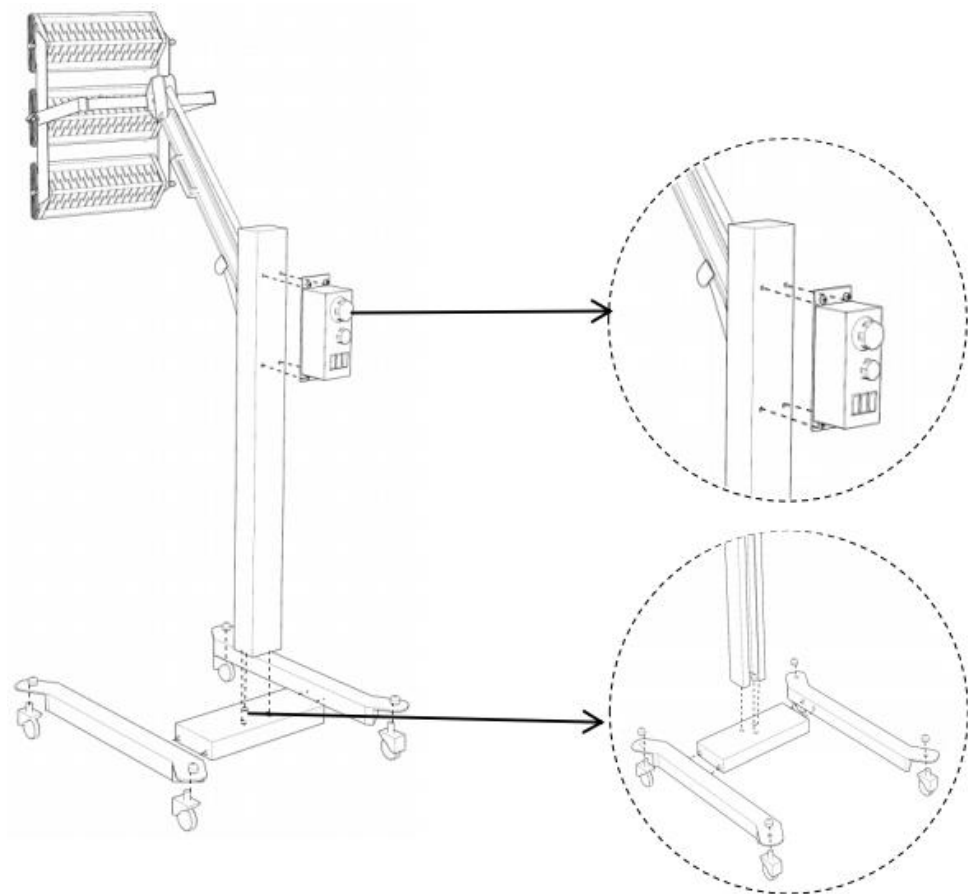

Lamp Replacement

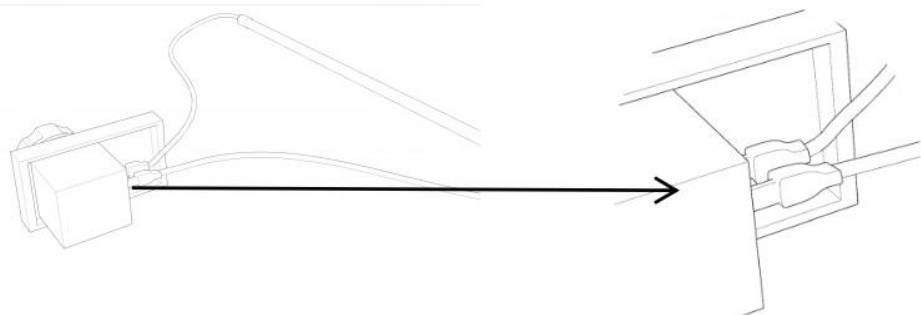



Connect the lamp's cord socket as shown here.

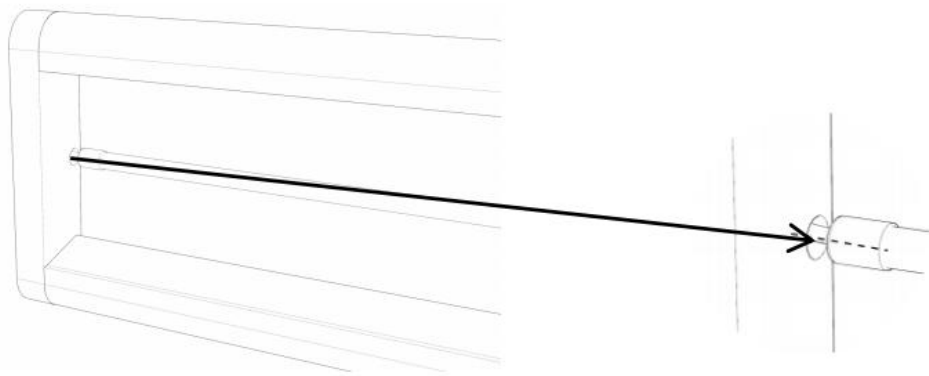

Lamps are screwed to the housing on both sides.

Key Description

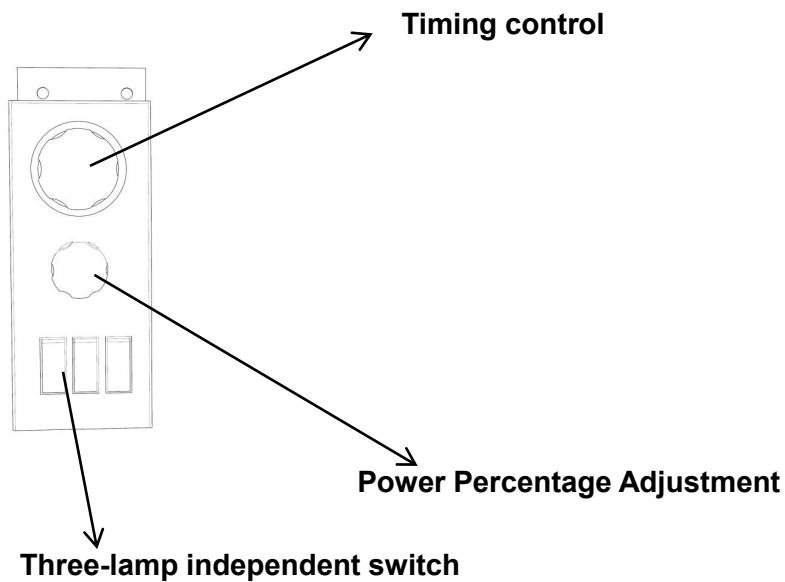

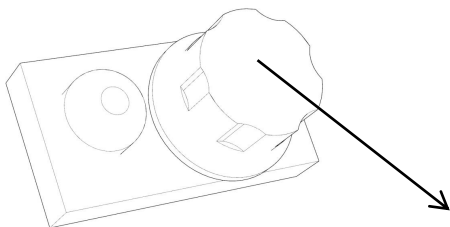

Timing control

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LAMPE À PEINTURE INFRAROUGE

MODÈLE : 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lampe à peinture infrarouge

MODÈLE : 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Opération est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tout interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques dispositifs

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Tension (V)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	
Puissance (kw)	3	3	1,5	1	2	2.2	3.3
Minuterie (min)	NON NON	1-60		1-60	1-60 1-60		1-60
Pâtisserie superficie (m²)	/	/	0,32	0,23	0,33 0,48		0,8
Filet Poids (kg)	4,65 6,95		10.9	1.7	3,55	14.6 5	28,9(st et colonne /8.5(la député titulaire))

LISTE DES PIÈCES

Modèle	Image	Accessoires
2X3		Tête de lampe * 6 Support de lampe * 4 Vis (M6*8)*12
3K		Tête de lampe * 9 Support de lampe * 6 Vis9(M6*8)*18
1A		Tête de lampe * 1 Colonnes (colonne A+colonne B)*1 Pinces (pince A + pince B)*1 1 poignée en forme de U * 1 Base*1 / Support de base*1 Modèles de poignées réglables*3(2 pour M8 * 20/1 pour M12 * 95) Modèles de poignées en fleur de prunier*2(1 pour M10 * 30/1 pour M8 * 30*20) M8 * 55 vis*6 / écrous M8*6 ; coussinets plats*6 / clé*1 / douille hexagonale*1 roulettes*4 (2 freins / 2 roues d'activité)
1AX		Tête de lampe * 1
1AS-1		Tête de lampe * 1 Remplacer le tube de lampe*2 Trépied * 1 Poignée * 1

2A		Tête de lampe * 1 Colonnes*1 (colonne A+colonne B) Pincés * 1 (pince A + pince B) Base*1 / Support de base*1 Modèle de poignée réglable * 1 (M12 * 95) Modèles de poignées en fleur de prunier*2(1 M10 * 30/1M8 * 30*20) M8 * 55 vis *6/ Écrous M8*6 / Rondelles plates*2 / Clé*1 / Douille hexagonale*1 Roulettes*4 (2 freins / 2 roues d'activité) Système de contrôle*1 Lignes de connexion*2
3A		Case A : 1 jeu de supports de lampe (y compris 3 tubes de lampe assemblé en un seul); Case B : 1 ensemble de système de contrôle de colonne 1 jeu de socle Poignées réglables * 3 (avec 2 rondelles et 1 Vis) Coins hexagonaux intérieurs*2 Roulettes*4 (2 freins / 2 mobiles) Poignée * 2

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

• N'utilisez pas cette machine dans des environnements inflammables ou explosifs, tels que liquides, gaz ou particules inflammables, etc., sinon cela provoquerait facilement un incendie. • Si vous devez utiliser cette machine dans la salle de peinture, vous devez d'abord purifier l'air dans la pièce.

- Ne frappez pas et ne frappez pas la machine. •

Évitez d'insérer des objets durs dans la tête de la lampe. • Utilisez

toujours un chiffon doux ou un coton imbibé d'alcool pour essuyer délicatement le tube.

et le réflecteur pour le garder propre (Remarque : assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique et

refroidir après l'essuyage doit être après vingt minutes, jusqu'à ce que l'alcool

s'évapore complètement avant d'allumer la lampe, sinon la lampe est facile

éclater !)

Lors du déplacement de la machine, faites attention aux nids-de-poule pour éviter

renversement. •

La machine doit être connectée au fil de terre pour garantir la sécurité. Le

la machine de mise à la terre doit être connectée à une prise installée sous un

des lignes directrices. Ne modifiez pas ou ne convertissez pas la connexion à la terre. Ne pas utiliser

n'importe quel convertisseur de prise. En cas d'incertitude, faire vérifier la mise à la terre

l'exactitude par un électricien professionnel. • Assurez-

vous toujours d'une bonne mise à la terre pour éviter les chocs électriques. •

Retirez les objets de l'avant de la tête de lampe avant d'allumer la lampe.

machine.

- Restez à au moins 4 mètres du lieu de pulvérisation de peinture lorsque le l'appareil est allumé.

- Si la lampe ne s'allume pas après la mise sous tension, la douille est peut-être desserrée. • Pour éviter les accidents causés par l'encombrement et la pénombre, veuillez conserver l'endroit propre et bien éclairé.

- Évitez d'utiliser la machine dans des zones pluvieuses et humides. L'infiltration d'eau peut causer un choc électrique ou des dommages à la machine. • Si la

machine doit être utilisée à l'extérieur, utilisez un cordon extérieur spécial marqué

avec « WA » ou « W » pour éviter les chocs électriques. •

Évitez de toucher votre corps à une surface mise à la terre pour augmenter le risque de choc électrique. •

Remplacez rapidement les cordons endommagés pour éviter les chocs électriques. •

N'utilisez pas le cordon de manière inappropriée. Ne déplacez pas la machine en tirant

sur le cordon ou en débranchant la fiche de la prise. Le cordon doit être tenu à l'écart


des pièces et objets en mouvement trop chauds, huileux ou tranchants. Remplacer endommagé

cordons rapidement pour éviter tout choc électrique.


- Pour éviter une chaleur excessive, ne couvrez pas le radiateur. Si le radiateur est couvert ou placé dans la mauvaise position peut entraîner un risque d'incendie.
- N'utilisez pas le radiateur dans la salle de bains ou autour des piscines.
- Évitez la présence de non-professionnels, tels que des passants, des enfants et des visiteurs, lorsque la machine est en cours d'utilisation. Si nécessaire, protégez la machine.
- Il est interdit de cuire deux lampes l'une contre l'autre ou de cuire une lampe de l'autre sans aucun objet cuit.
- Le remplacement de la lampe doit être effectué dans un centre de service ou par un professionnel.

OPÉRATION


2X33K

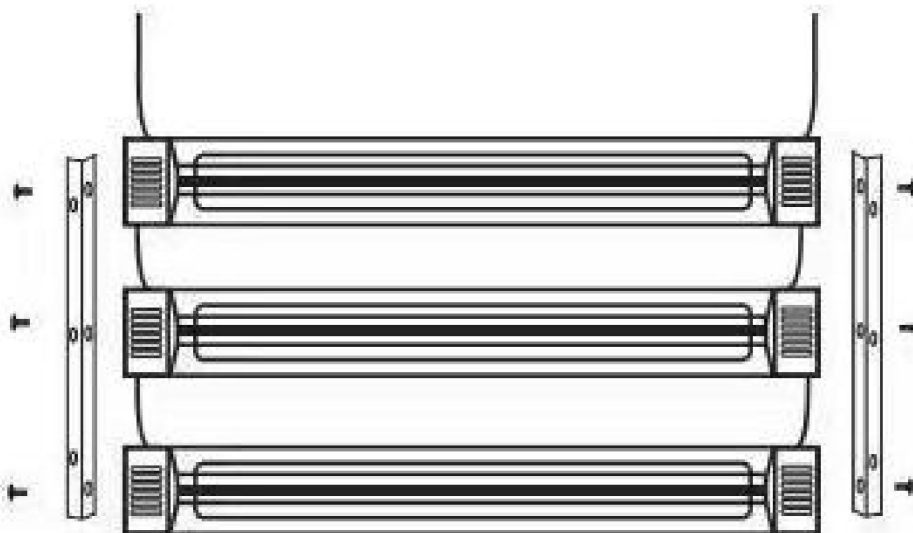


1A

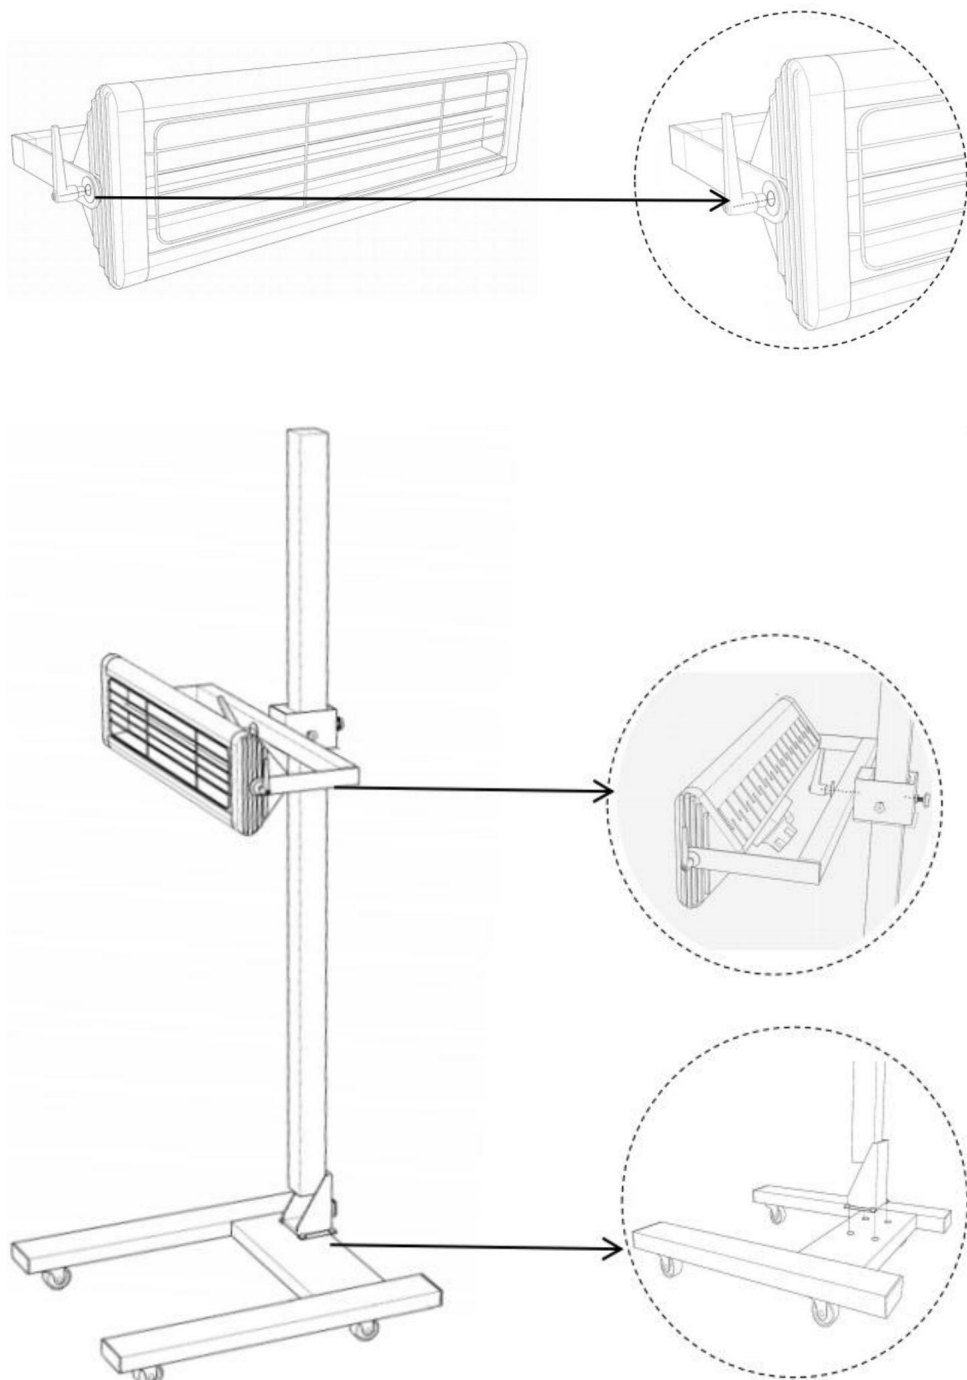


1AX

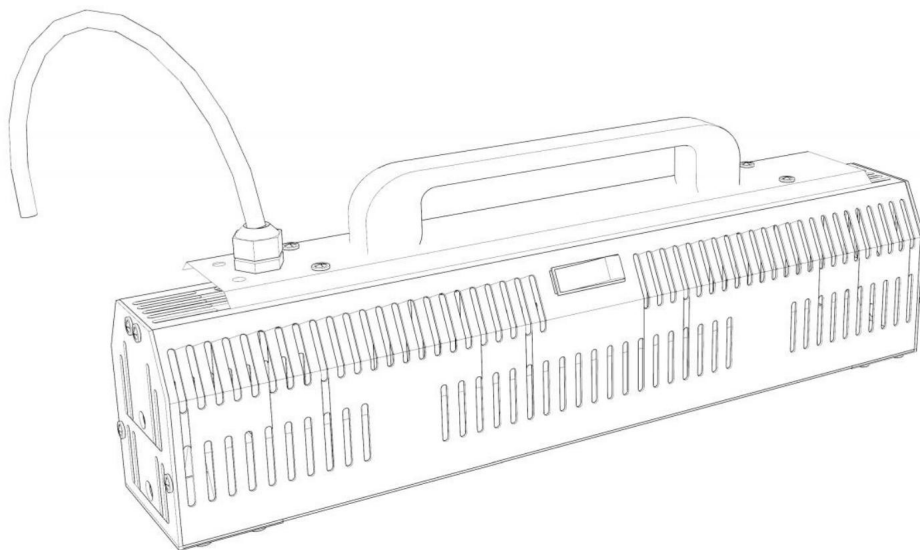


1AS-1

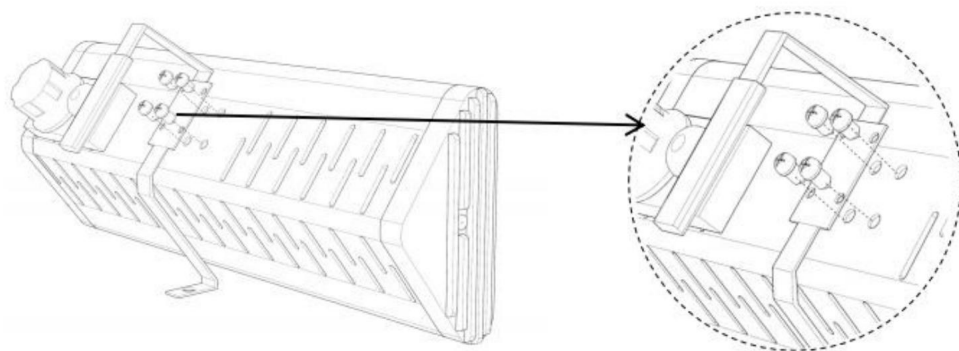


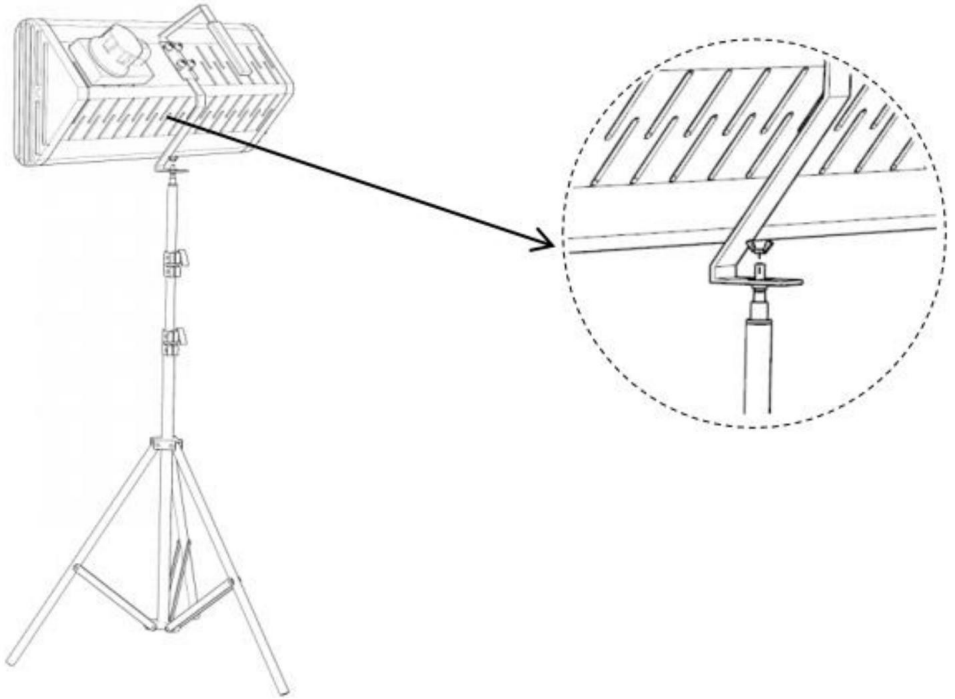


2A

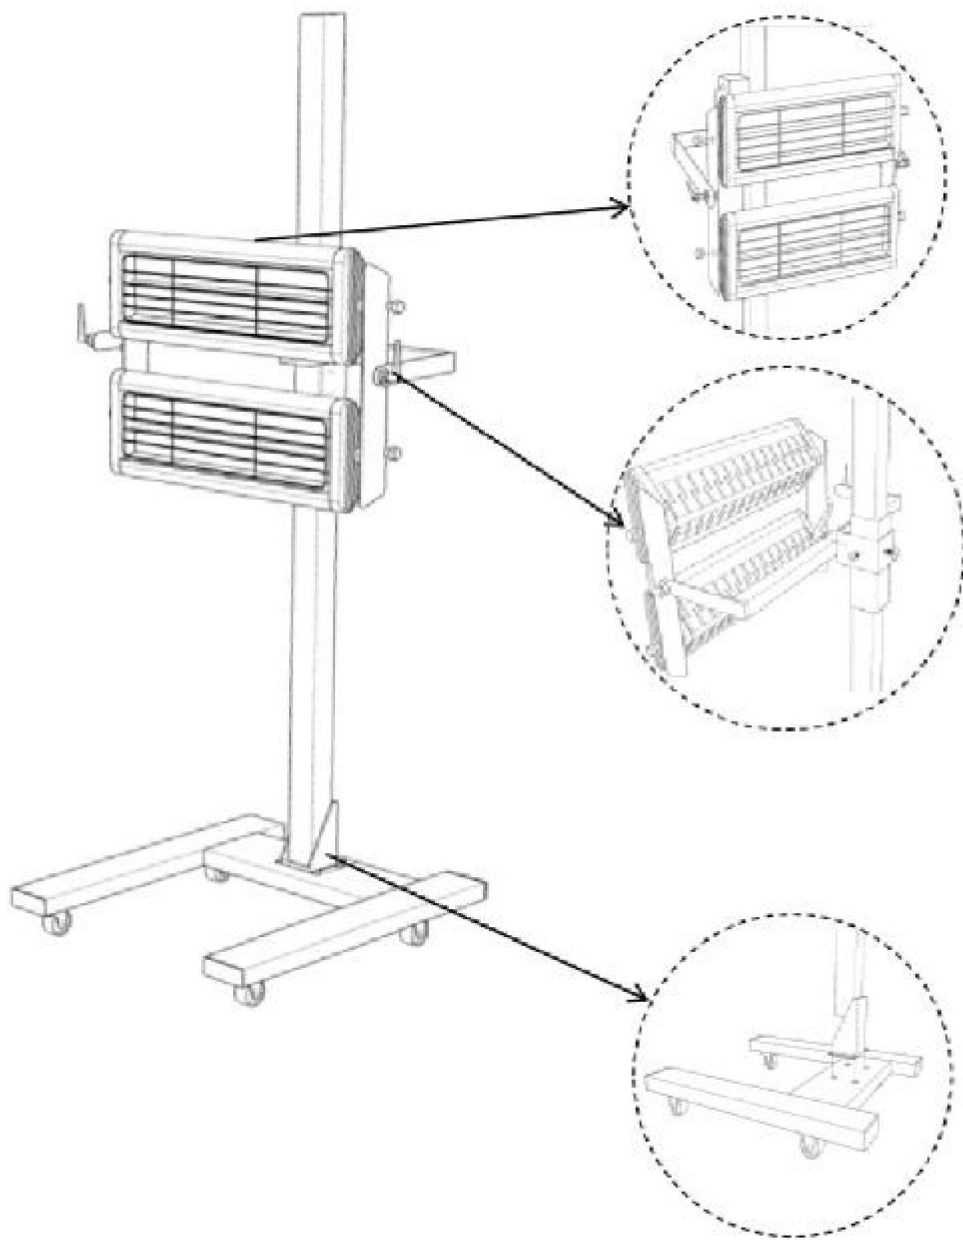


3A

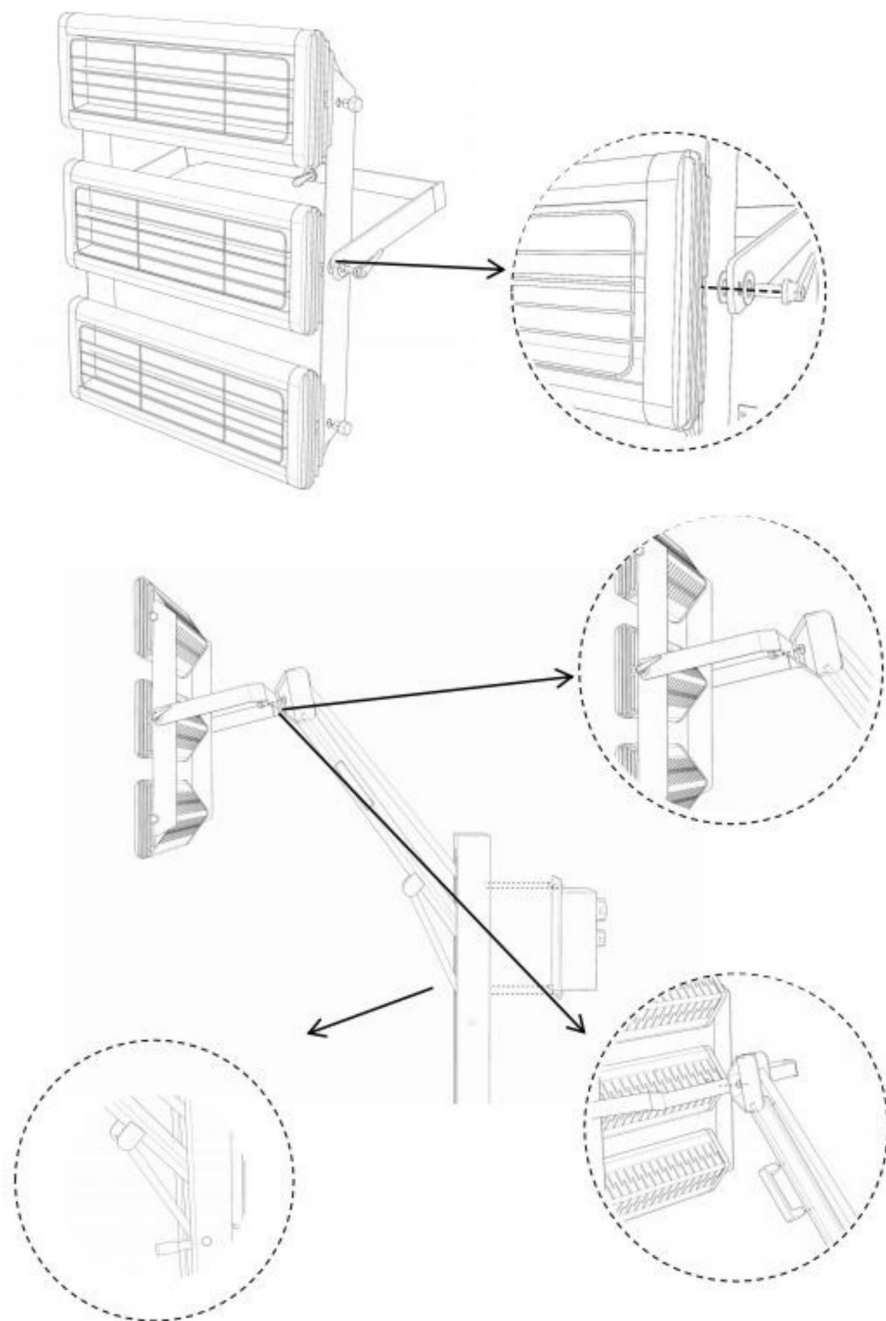


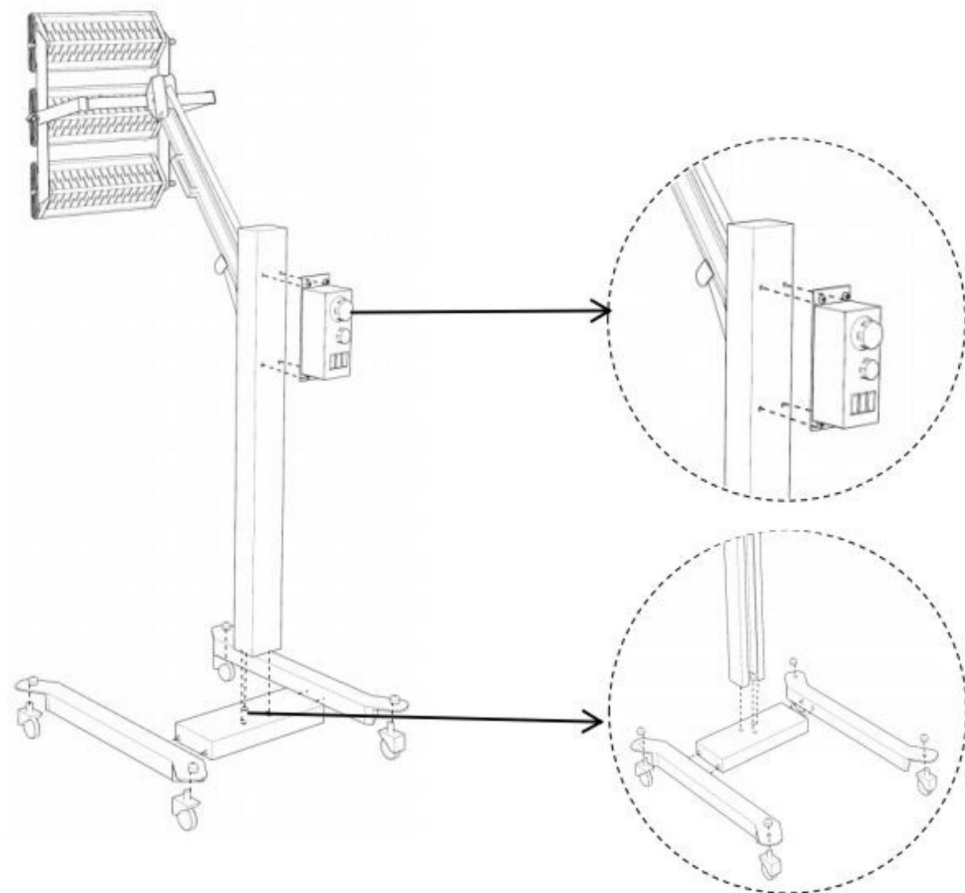

Remplacement de la lampe

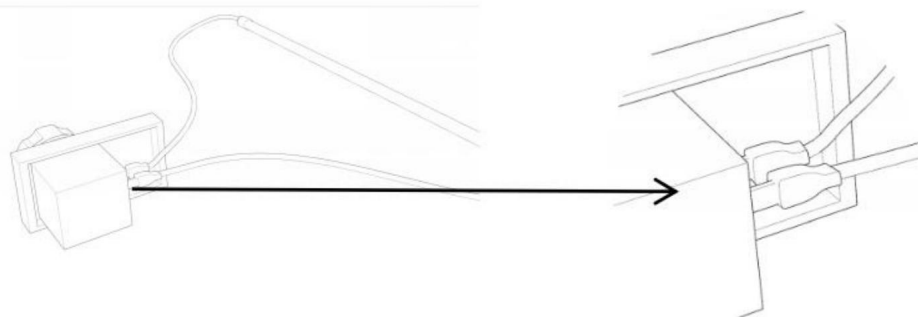



Connectez la prise du cordon de la lampe comme indiqué ici.

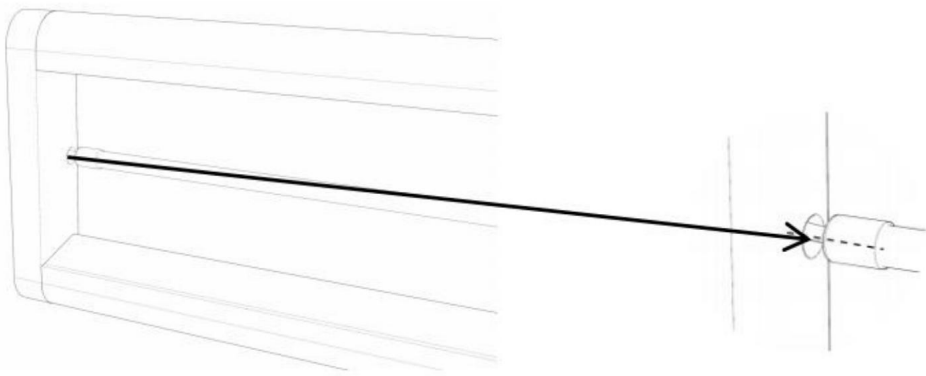

Les lampes sont vissées au boîtier des deux côtés.

Description de la clé

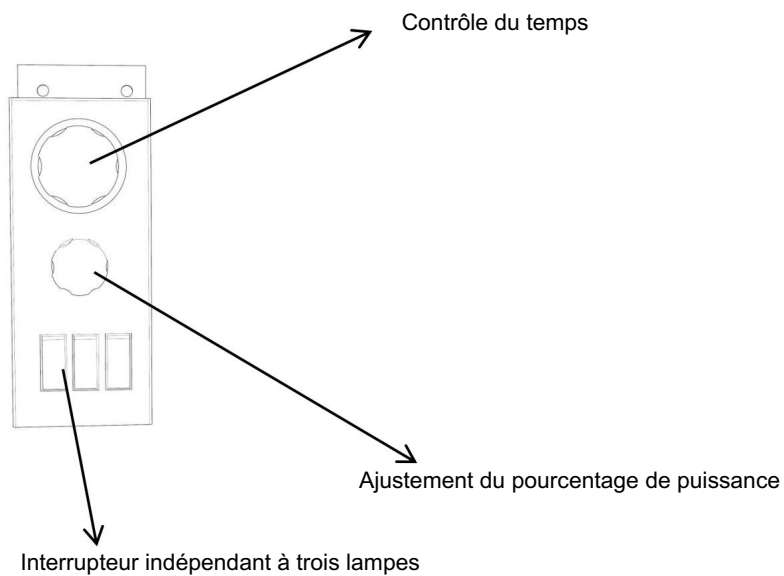

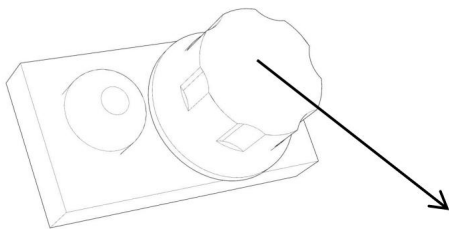


Contrôle du temps

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en
AUS :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unité 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Royaume-Uni
pooledas123@gmail.com
01772418127

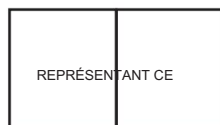

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com +49
1727041930

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

INFRAROT-LACKLAMPE

MODELL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Infrarot-Lacklampe

MODELL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht schädliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss solche Störungen akzeptieren empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die verursachen können unerwünschter Betrieb.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer Mülltonne ist durchgestrichen weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllabfuhr bedarf die Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alles Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, müssen es aber Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte Geräte

PARAMETERLISTE

Modell	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Spannung (V)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	
Leistung (kW)	3	3	1.5	1	2	2.2	3.3
Timer (Min.)	NEIN	NEIN 1-60		1-60	1-60	1-60	1-60
Backen Fläche(m²)	/	/	0,32	0,23	0,33	0,48	0,8
Netz Gewicht (kg)	4,65	6,95	10.9	1.7	3,55	14.6	28,9(st Und Spalte /8,5(la Abgemessen Halter))

STÜCKLISTE

Modell	Bild	Zubehör
2X3		Lampenkopf*6 Lampenfassung*4 Schraube (M6*8)*12
3K		Lampenkopf*9 Lampenfassung*6 Schraube9(M6*8)*18
1A		Lampenkopf*1 Spalten (Spalte A+Spalte B)*1 Klemmen (Klemme A+Klemme B)*1 1 U-förmiger Griff*1 Basis*1 / Basishalter*1 Modelle mit verstellbaren Griffen*3(2 für M8 * 20/1 für M12 * 95) Modelle von Pflaumenblütengriffen*2(1 für M10 50 * 30/1 für M8 * 30 * 20) M8 * 55 Schrauben*6 / M8-Muttern*6; flache Pads*6 / Schraubenschlüssel*1 / Innensechskant*1 Rollen*4 (2 Bremsen / 2 Aktivitätsräder)
1AX		Lampenkopf*1
1AS-1		Lampenkopf*1 Ersetzen Sie die Lampenröhre*2 Stativ*1 Griff*1

2A		Lampenkopf*1 Spalten*1 (Spalte A+Spalte B) Klemmen *1 (Klemme A+Klemme B) Basis*1 / Basishalter*1 Modell mit verstellbarem Griff * 1 (M12 * 95) Modelle von Pflaumenblütengriffen*2(1 M10 * 30/1 M8 * 30 * 20) M8 * 55 Schrauben *6 / M8-Muttern *6 / Unterlegscheiben *2 / Schraubenschlüssel*1 / Innensechskant*1 Rollen*4 (2 Bremsen / 2 Aktivitätsräder) Steuerungssystem*1 Verbindungsleitungen*2
3A		Kasten A: 1 Satz Lampenfassungen (einschließlich 3 Lampenröhren). zu einem zusammengebaut); Kasten B: 1 Satz Säulensteuerungssystem 1 Satz Basis Verstellbare Griffe *3 (mit 2 Unterlegscheiben und 1 Schrauben) Innere sechseckige Ecken*2 Rollen*4 (2 Bremsen / 2 beweglich) Griff*2

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

- Benutzen Sie diese Maschine nicht in brennbaren oder explosiven Umgebungen, wie z brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Partikel usw., da es sonst leicht zu einem Brand kommen kann.
- Wenn Sie diese Maschine im Lackierraum verwenden müssen, müssen Sie sie zuerst reinigen Luft im Raum.

- Schlagen oder stoßen Sie nicht gegen die Maschine. •

Vermeiden Sie es, harte Gegenstände in den Lampenkopf einzuführen. • Wischen

Sie den Schlauch immer vorsichtig mit einem weichen, in Alkohol getränkten Tuch oder Wattebausch ab und Reflektor sauber zu halten (Hinweis: Achten Sie darauf, den Netzstecker zu ziehen und Abkühlen nach dem Abwischen muss nach zwanzig Minuten erfolgen, bis der Alkohol verschwunden ist verdampft vollständig, bevor die Lampe in Betrieb genommen wird, sonst geht die Lampe kaputt platzen!) •

Achten Sie beim Bewegen der Maschine darauf, Schlaglöcher zu vermeiden

Umkippen. • Um

die Sicherheit zu gewährleisten, muss die Maschine an das Erdungskabel angeschlossen werden. Der

Die Erdungsmaschine muss an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose angeschlossen werden

Richtlinien. Den Erdungsanschluss nicht verändern oder umrüsten. Verwende nicht

Jeder Steckdosenkonverter. Lassen Sie im Zweifelsfall die Erdung überprüfen

Korrektheit durch einen professionellen Elektriker. • Sorgen Sie stets

für eine gute Erdung, um Stromschläge zu vermeiden. • Entfernen Sie vor dem Einschalten

Gegenstände von der Vorderseite des Lampenkopfes

Maschine.

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 4 Metern zum Farbspritzort ein, wenn die Farbe aufgetragen wird Gerät eingeschaltet ist.

- Wenn die Lampe nach dem Einschalten nicht aufleuchtet, ist möglicherweise die Fassung locker. • Um Unfälle durch Unordnung und schwaches Licht zu vermeiden, bewahren Sie bitte den Platz auf sauber und gut beleuchtet.

- Vermeiden Sie den Einsatz der Maschine in regnerischen und nassen Gebieten. Es kann zu Wassereintrich kommen Stromschlag oder Beschädigung der Maschine möglich. • Wenn die

Maschine im Freien verwendet werden soll, verwenden Sie ein spezielles, mit der Markierung gekennzeichnetes Outdoor-Kabel mit „WA“ oder „W“, um einen Stromschlag zu verhindern. • Vermeiden

Sie es, mit Ihrem Körper eine geerdete Oberfläche zu berühren, um das Risiko zu erhöhen eines Stromschlags. •

Ersetzen Sie beschädigte Kabel umgehend, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Benutzen Sie das

Kabel nicht unsachgemäß. Bewegen Sie die Maschine nicht durch Ziehen

am Kabel oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Das Kabel muss ferngehalten werden


vor zu heißen, öligen oder scharfen Teilen und beweglichen Gegenständen. Beschädigt ersetzen

Trennen Sie die Kabel umgehend von der Stromversorgung, um einen Stromschlag zu vermeiden.


- Um übermäßige Hitze zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab. Wenn die Heizung abgedeckt ist oder an der falschen Stelle angebracht werden, kann es zu Brandgefahr kommen.
- Benutzen Sie die Heizung nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Schwimmbädern.
- Vermeiden Sie die Anwesenheit von Laien wie Unbeteiligten, Kindern und Besuchern, wenn die Maschine in Betrieb ist. Bewachen Sie die Maschine gegebenenfalls.
- Es ist verboten, zwei Lampen gegeneinander oder eine Lampe auszubrennen auf der anderen Seite ohne Backgegenstand.
- Der Lampenaustausch sollte in einem Servicecenter oder von einem Kundendienst durchgeführt werden Fachmann.

BETRIEB


2X3ÿ3K

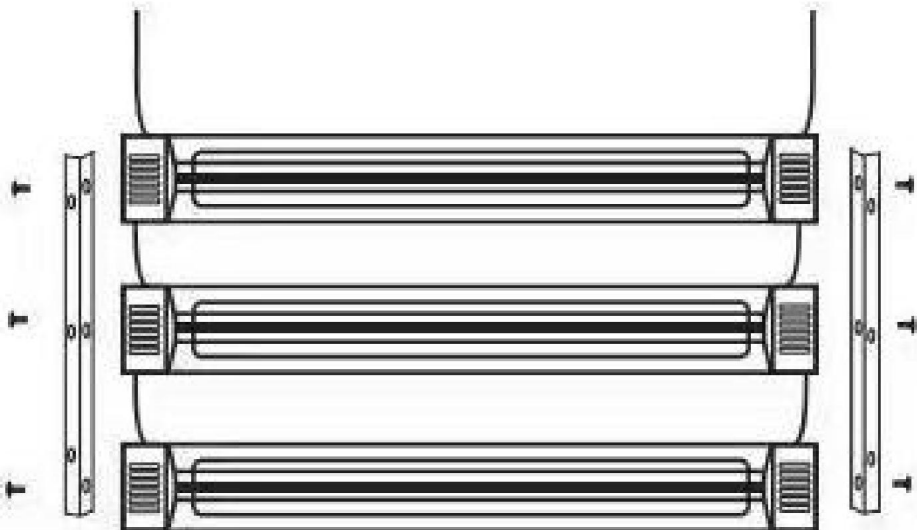


1A

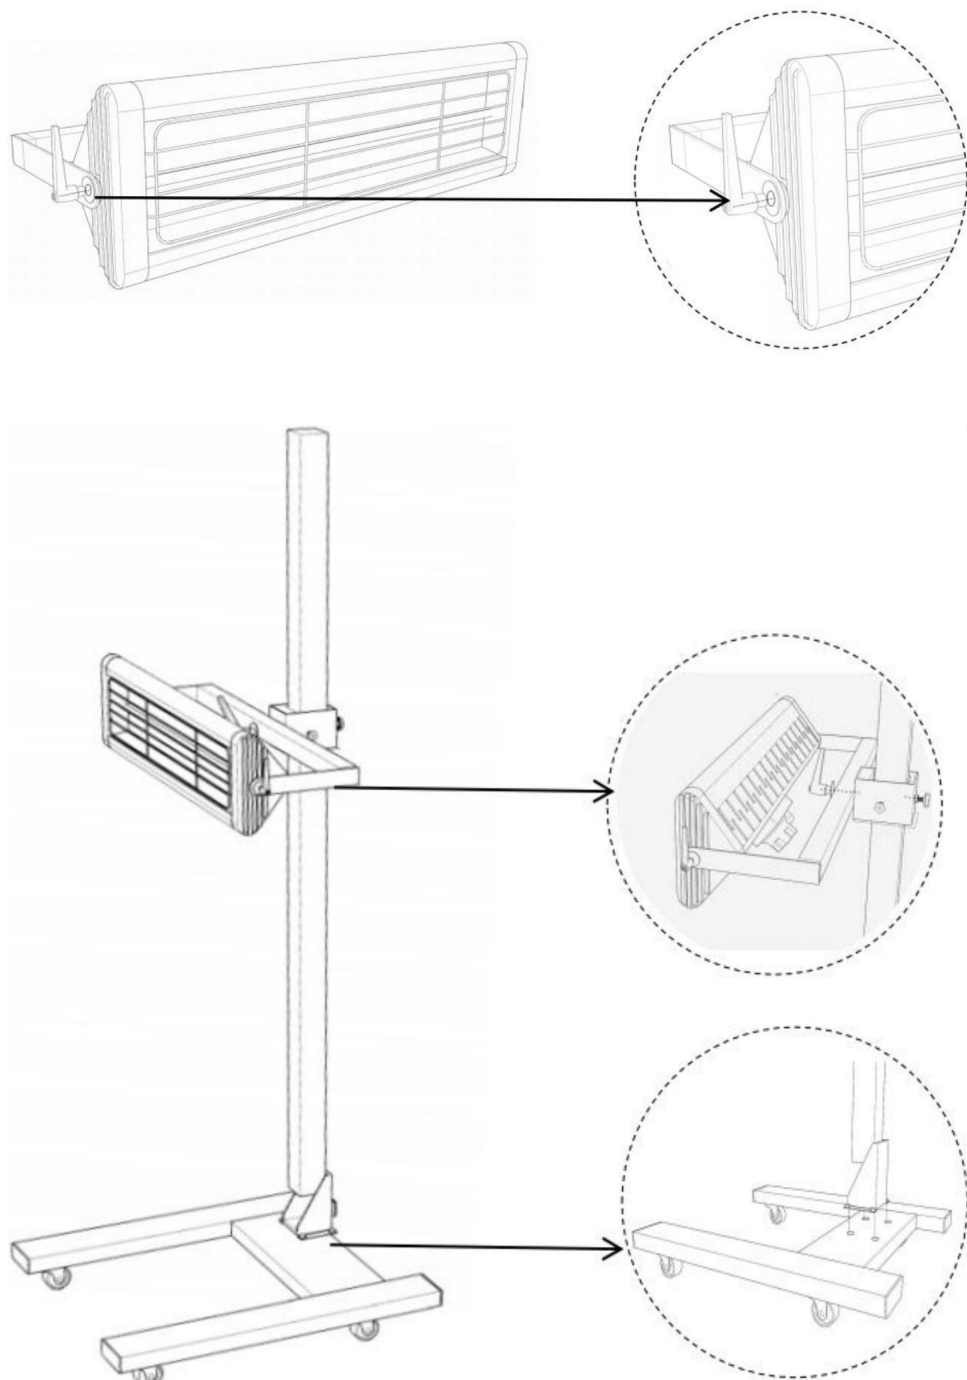


1AX

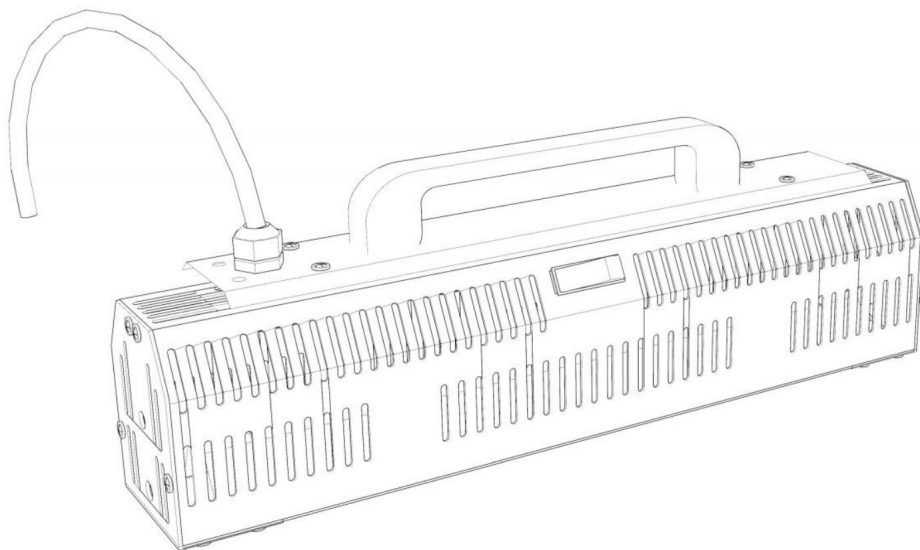


1AS-1

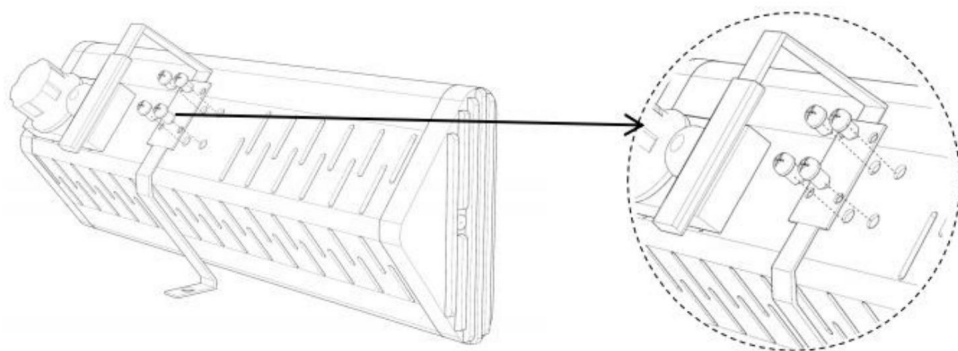


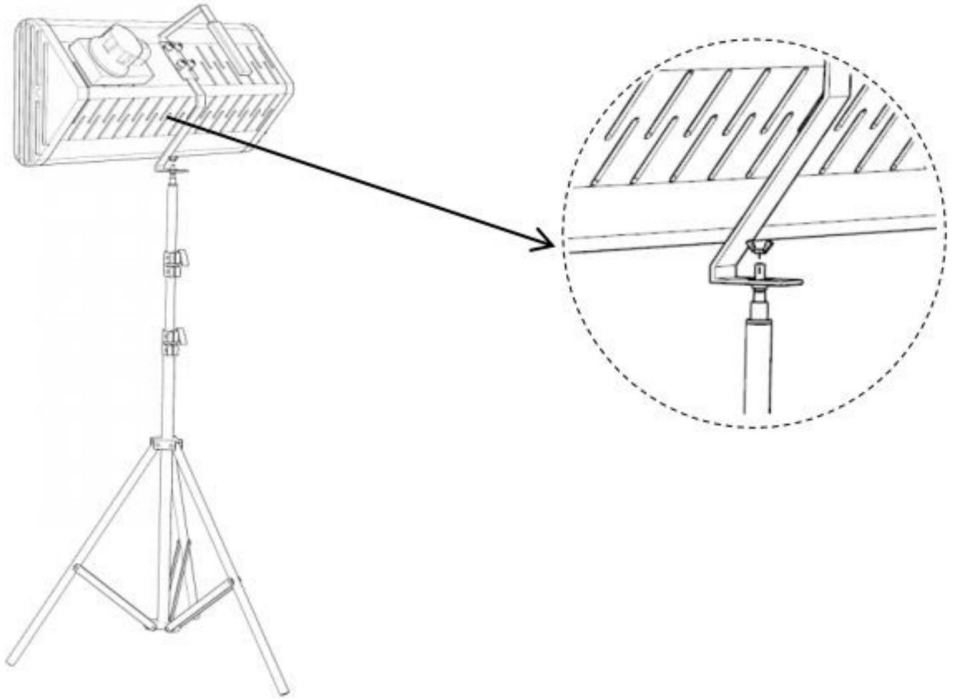


2A

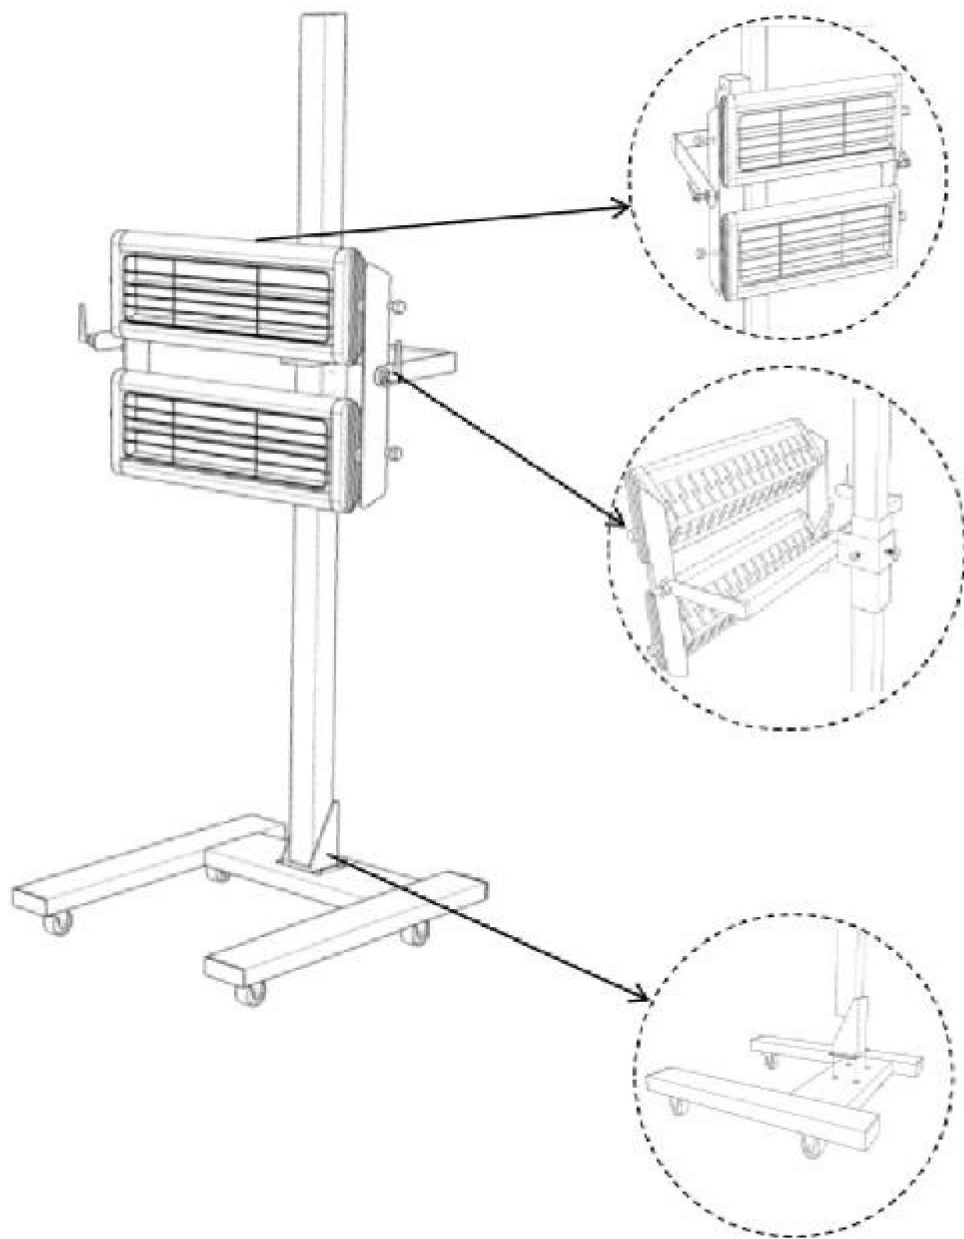


3A

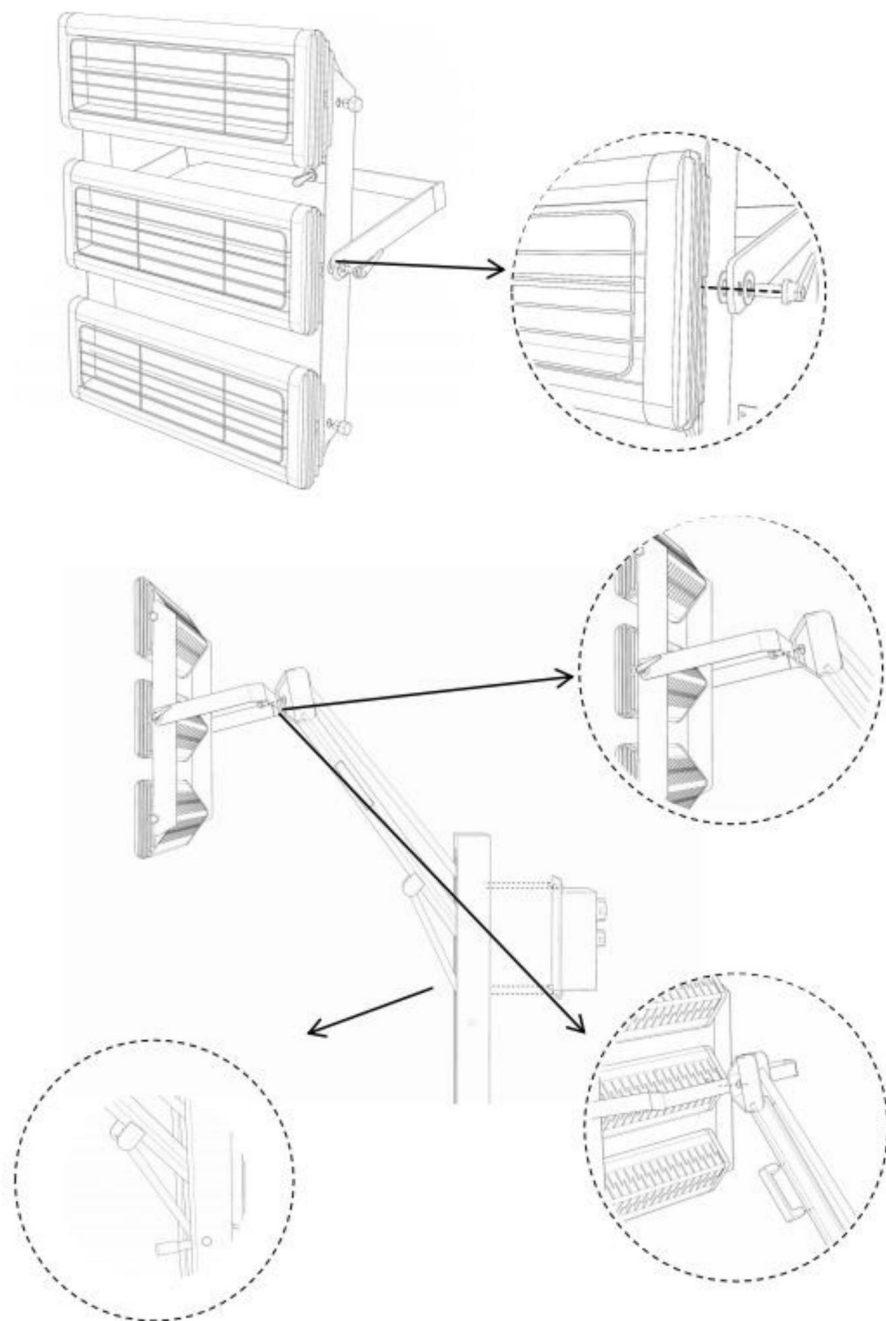


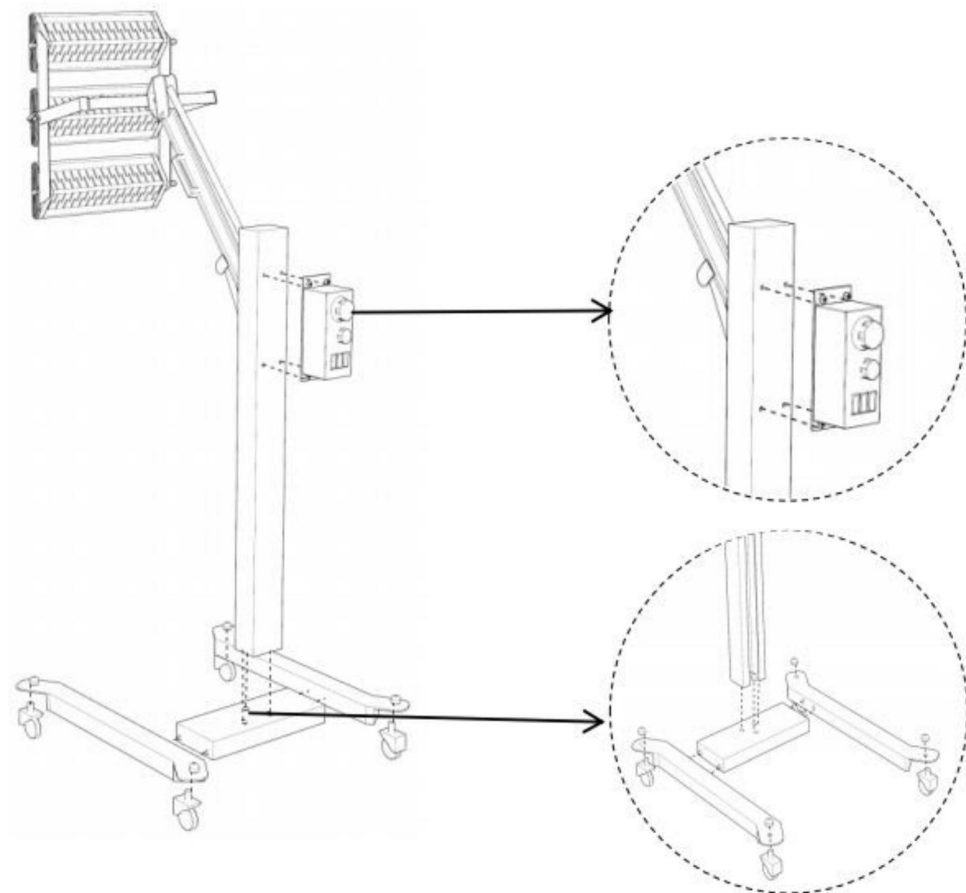

Lampenaustausch

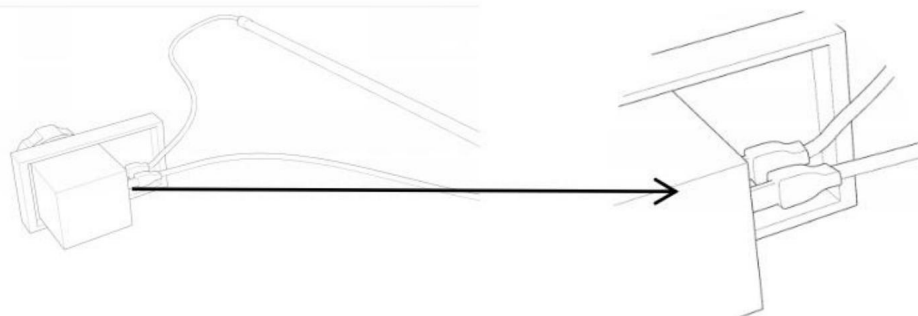



Schließen Sie die Kabelbuchse der Lampe wie hier gezeigt an.

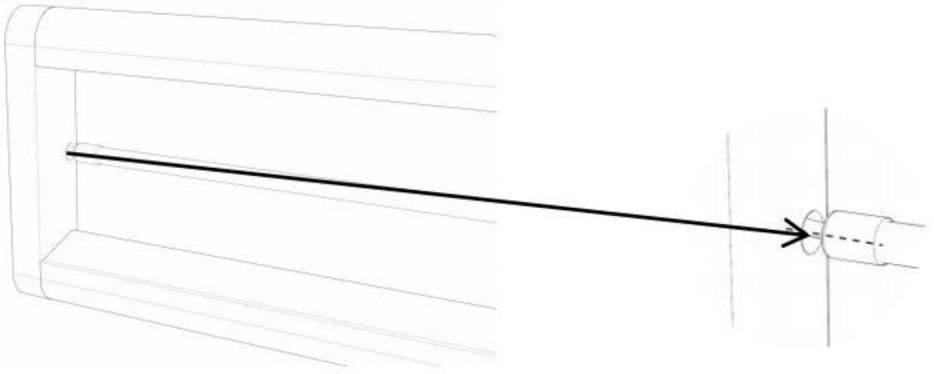

Die Lampen sind beidseitig mit dem Gehäuse verschraubt.

Schlüsselbeschreibung

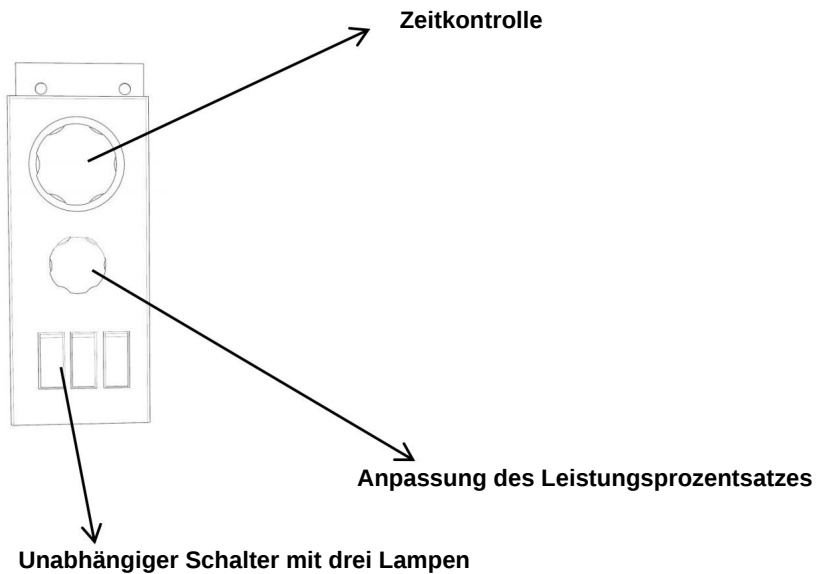

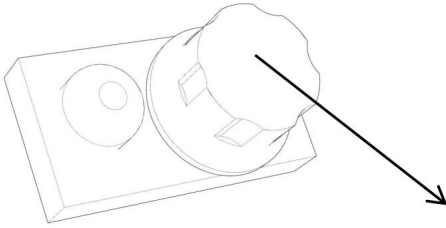

Zeitkontrolle

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes
Königreich
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LAMPADA VERNICE A INFRAROSSI

MODELLO: 2X3ÿ3Kÿ1Aÿ1AXÿ1AS-1ÿ2Aÿ3A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lampada per verniciatura a infrarossi

MODELLO:2X3ÿ3Kÿ1Aÿ1AXÿ1AS-1ÿ2Aÿ3A



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Operazione è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo potrebbe non essere compatibile causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettarne qualsiasi interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto necessita della raccolta differenziata dei rifiuti l'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutto il resto accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono esserlo portato ad un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico dispositivi

ELENCO PARAMETRI

Modello	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Voltaggio (V)	110/2 20	110/2 20	110 /220	110 /220	110 /220	110/ 220	110 /220
Potere (chilowatt)	3	3	1.5	1	2	2.2	3.3
Temporizzatore (min) NO NO		1-60		1-60	1-60 1-60		1-60
Cottura al forno superficie (m²)	/	/	0,32	0,23	0,33 0,48		0,8
Netto Peso (kg)	4,656,95		10.9	1.7	3,55	14.6 5	28,9 (st E colonna /8.5(la mp titolare))

ELENCO PARTI

Modello	Immagine	Accessori
2X3		Testa della lampada*6 Portalampada*4 Vite (M6*8)*12
3K		Testa della lampada*9 Portalampada*6 Vite 9(M6*8)*18
1A		Testa della lampada*1 Colonne (colonna A+colonna B)*1 Morsetti (morsetto A+morsetto B)*1 1 maniglia a forma di U*1 Base*1 / Supporto base*1 Modelli di maniglie regolabili*3(2 per M8 * 20/1 per M12 * 95) Modelli di maniglie a fiore di pruno*2 (1 per M10 50 * 30/1 per M8 * 30 * 20) M8 * 55 viti*6/dadi M8*6; cuscinetti piatti*6 / chiave inglese*1/presa esagonale*1 rotelle*4 (2 freni/2 ruote attività)
1AX		Testa della lampada*1
1AS-1		Testa della lampada*1 Sostituire il tubo della lampada*2 Treppiede*1 Maniglia*1

2A		Testa della lampada*1 Colonne*1 (colonna A+colonna B) Morsetti *1 (morsetto A+morsetto B) Base*1 / Supporto base*1 Modello con maniglia regolabile*1 (M12 * 95) Modelli di maniglie di fiori di pruno*2 (1 M10 * 30/1M8 * 30 * 20) M8 * 55 viti *6/dadi M8*6/rondelle piatte*2 / Chiave inglese*1 / Bussola esagonale*1 Ruote*4 (2 freni/2 ruote attività) Sistema di controllo*1 Linee di collegamento*2 * 50
3A		Casella A: 1 set di portalampane (compresi 3 tubi della lampada assemblati in uno solo); Casella B: 1 set di sistema di controllo della colonna 1 set di basi Manici regolabili *3 (Con 2 rondelle e 1 Vite) Angoli esagonali interni*2 Ruote*4 (2 freni/2 mobili) Maniglia*2

SICUREZZA E AVVERTENZE

- Non utilizzare questa macchina in ambienti infiammabili o esplosivi, come ad esempio liquidi, gas o particelle infiammabili, ecc., altrimenti potrebbe facilmente provocare un incendio.
- Se è necessario utilizzare questa macchina nella sala di verniciatura, è necessario prima purificarla aria nella stanza.

- Non dare pugni o colpi alla macchina.
- Evitare di inserire oggetti duri nella testa della lampada.
- Utilizzare sempre un panno morbido o un cotone imbevuto di alcol per pulire delicatamente il tubo e il riflettore per mantenerli puliti (Nota: assicurarsi di scollegare l'alimentazione e È necessario rinfrescarsi dopo la pulizia dopo venti minuti, fino all'esaurimento dell'alcol evapora completamente prima di accendere la lampada, altrimenti la lampada è facile scoppiare!)

- Durante lo spostamento della macchina prestare attenzione alle buche da evitare ribaltamento.

La macchina deve essere collegata al filo di terra per garantire la sicurezza. IL la macchina per la messa a terra deve essere collegata a una presa installata in condizioni adeguate linee guida. Non modificare o convertire la connessione di terra. Non usare qualsiasi convertitore di uscita. In caso di dubbi, verificare la messa a terra correttezza da parte di un elettricista professionista.

Garantire sempre una buona messa a terra per evitare scosse elettriche.

Rimuovere gli oggetti dalla parte anteriore della testa della lampada prima di accendere la macchina.

- Mantenersi ad almeno 4 metri di distanza dal luogo di spruzzatura della vernice quando il l'unità è accesa.

- Se la lampada non si accende dopo l'accensione, la presa potrebbe essere allentata.
- Per evitare incidenti causati dal disordine e dalla scarsa illuminazione, si prega di conservare il posto pulito e ben illuminato.

- Evitare di utilizzare la macchina in zone piovose e umide. L'ingresso di acqua potrebbe causare scosse elettriche o danni alla macchina.
- Se la macchina

deve essere utilizzata all'aperto, utilizzare uno speciale cavo per esterni contrassegnato con "WA" o "W" per evitare scosse elettriche.

- Evitare di toccare con il corpo una superficie messa a terra per aumentare la possibilità di scossa elettrica.

Sostituire tempestivamente i cavi danneggiati per evitare scosse elettriche.

- Non utilizzare il cavo in modo inappropriato. Non spostare la macchina tirandola sul cavo o staccando la spina dalla presa. Il cavo deve essere tenuto lontano da parti troppo calde, oleose o taglienti e da oggetti in movimento. Sostituire danneggiato i cavi tempestivamente per evitare scosse elettriche.


- Per evitare un calore eccessivo, non coprire il riscaldatore. Se il riscaldatore è coperto o collocati nella posizione sbagliata possono causare pericolo di incendio.
- Non utilizzare il riscaldatore in bagno o intorno alle piscine.
- Evitare la presenza di non professionisti, come astanti, bambini e visitatori, quando la macchina è in uso. Se necessario, sorvegliare la macchina.
- È vietato cuocere due lampade una contro l'altra o cuocere una lampada dall'altro senza alcun oggetto cotto.
- La sostituzione della lampada deve essere effettuata presso un centro di assistenza o da a professionista.

OPERAZIONE


2X3,3K




1A

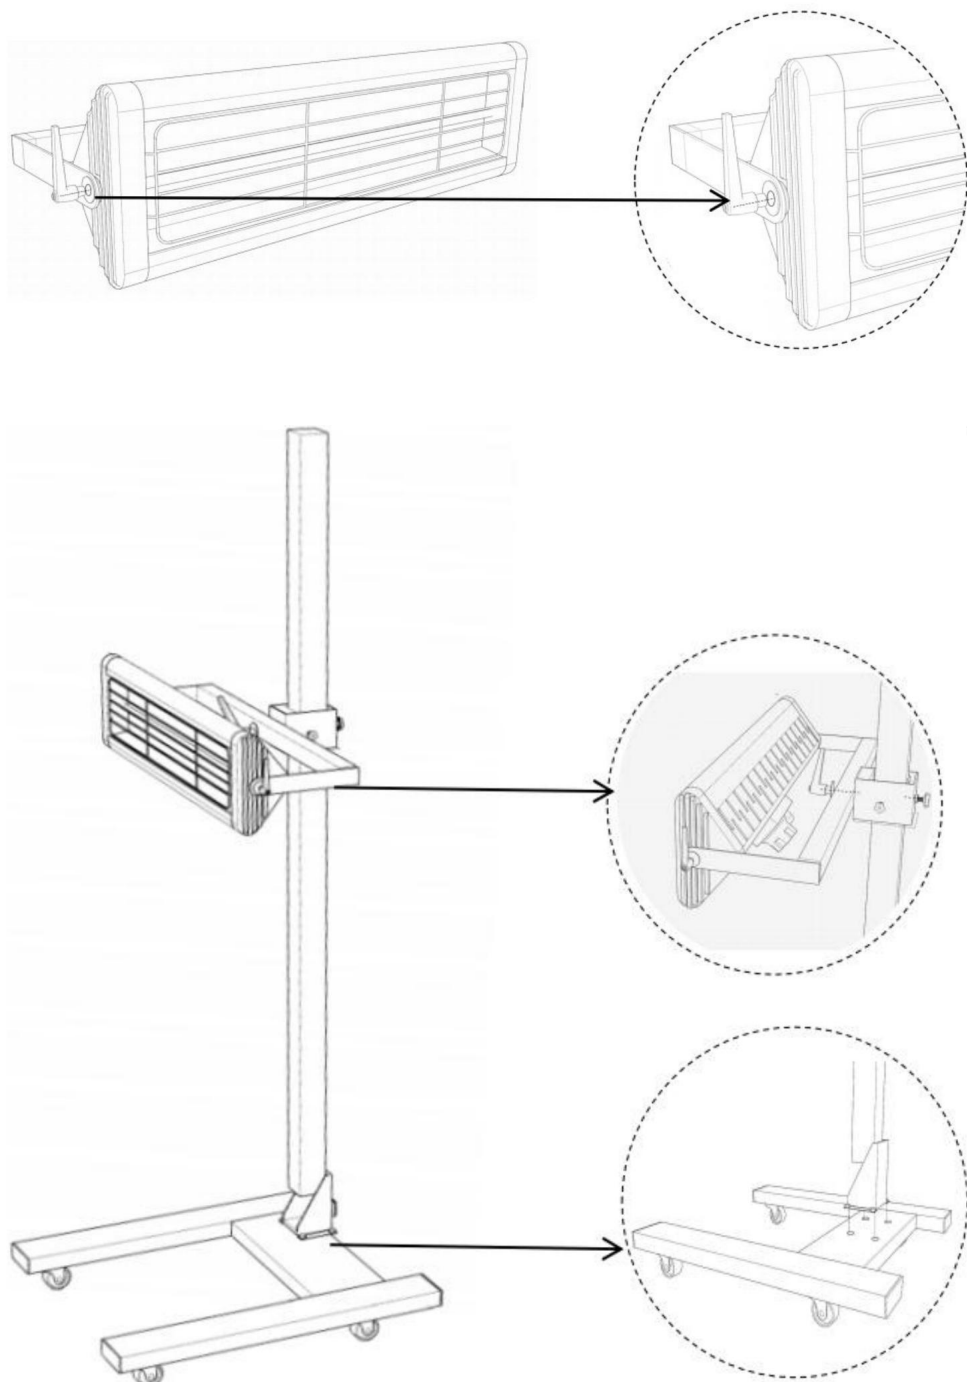


1AX

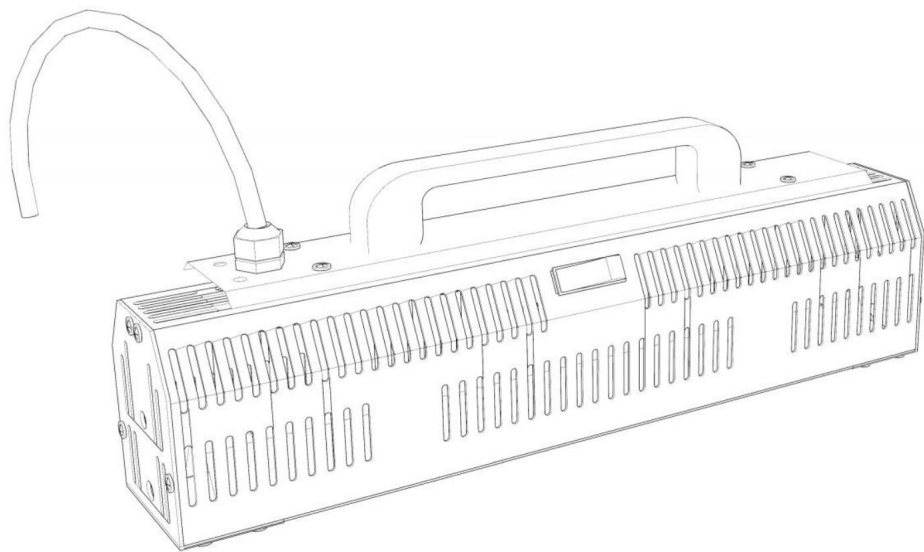


1AS-1

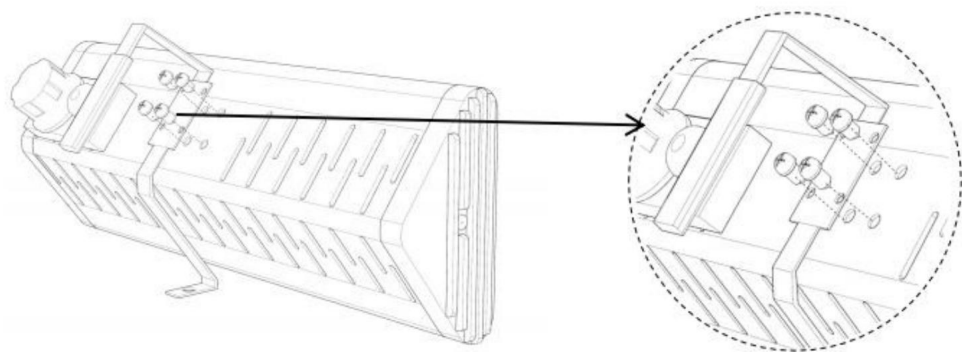


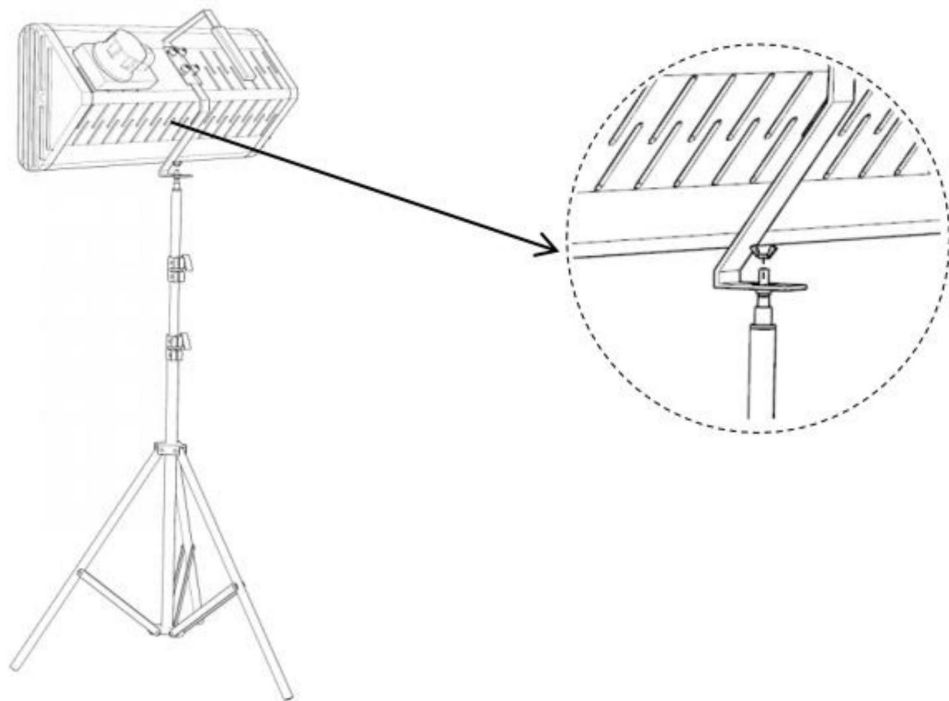


2A

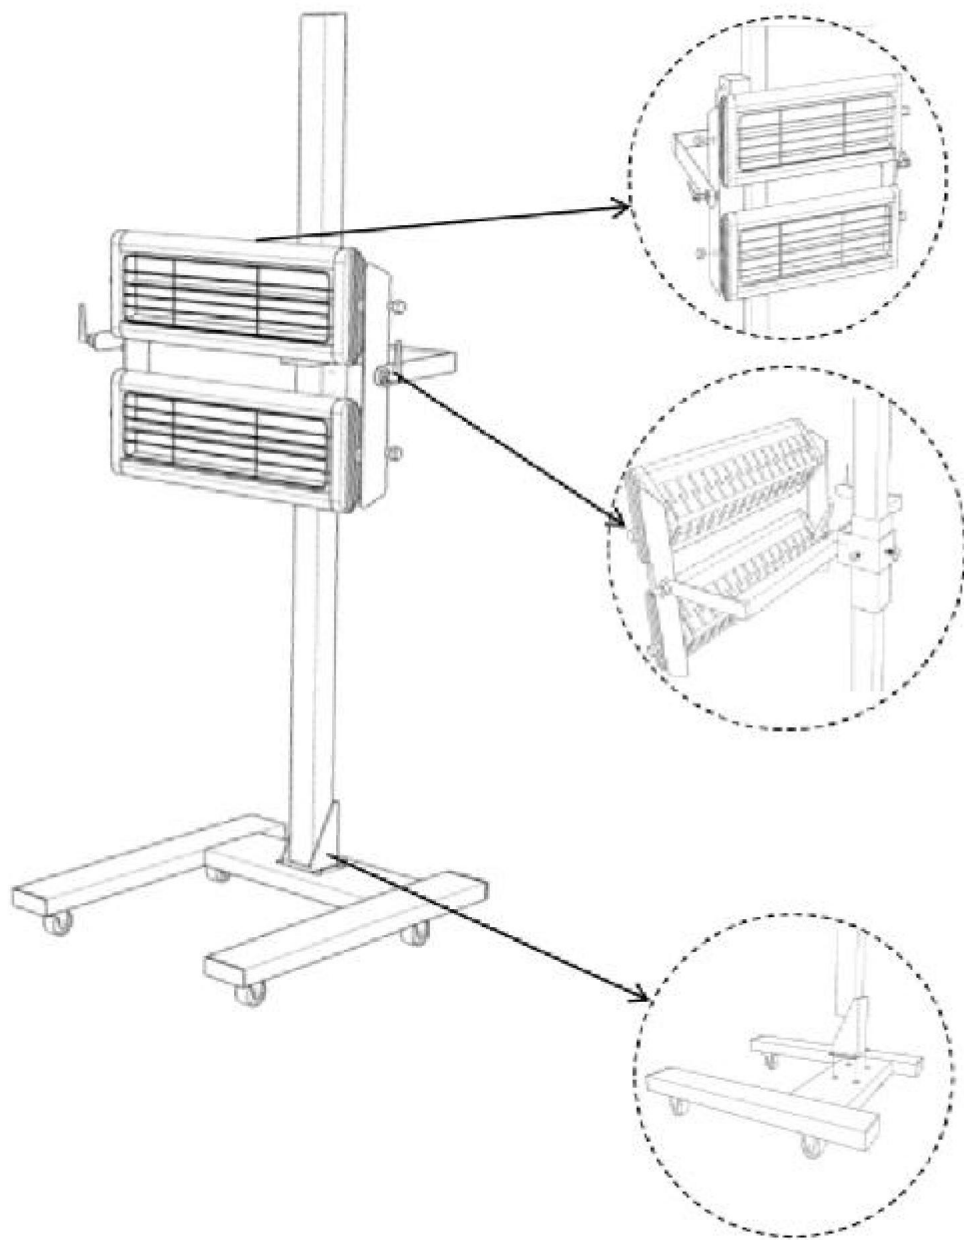


3A

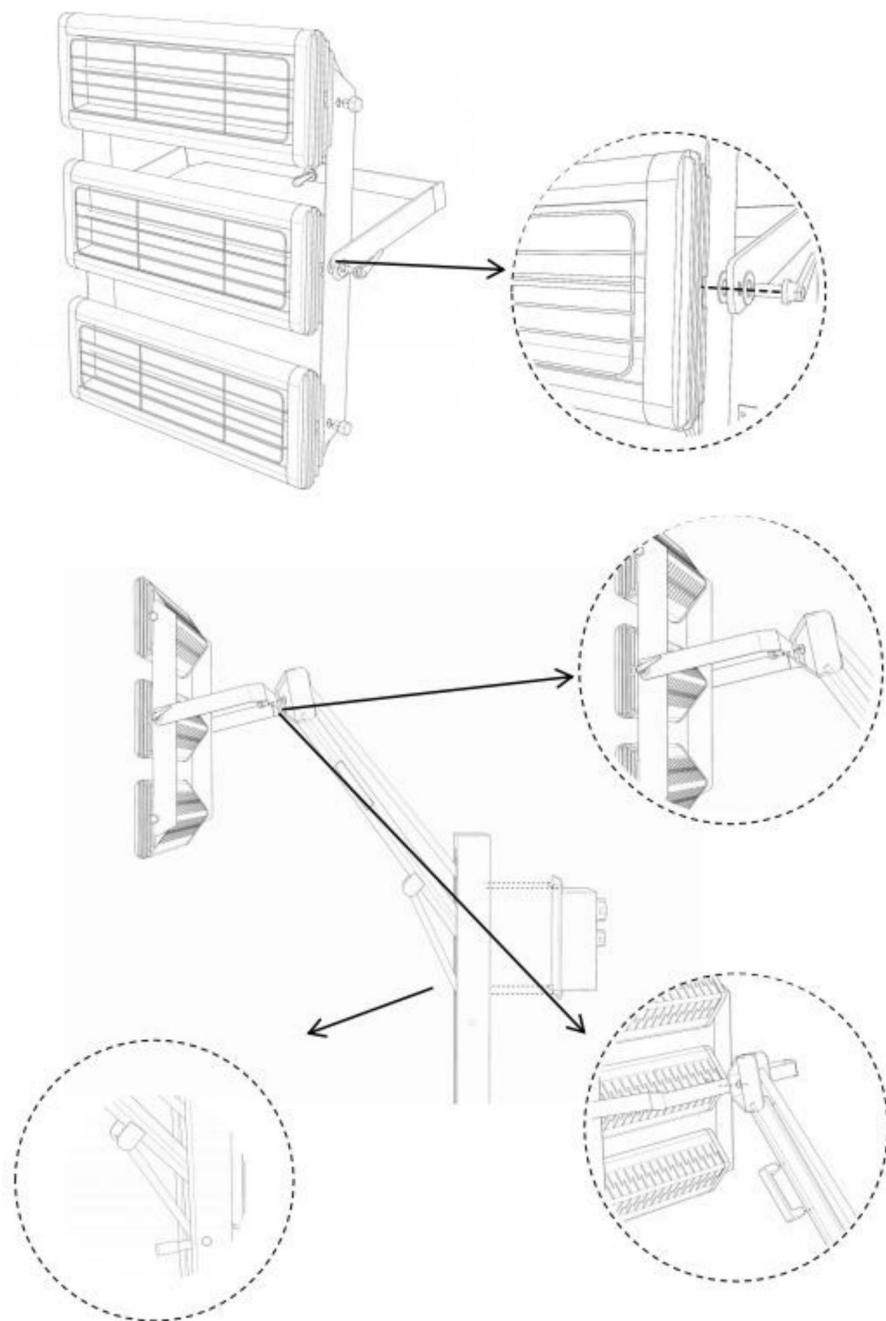


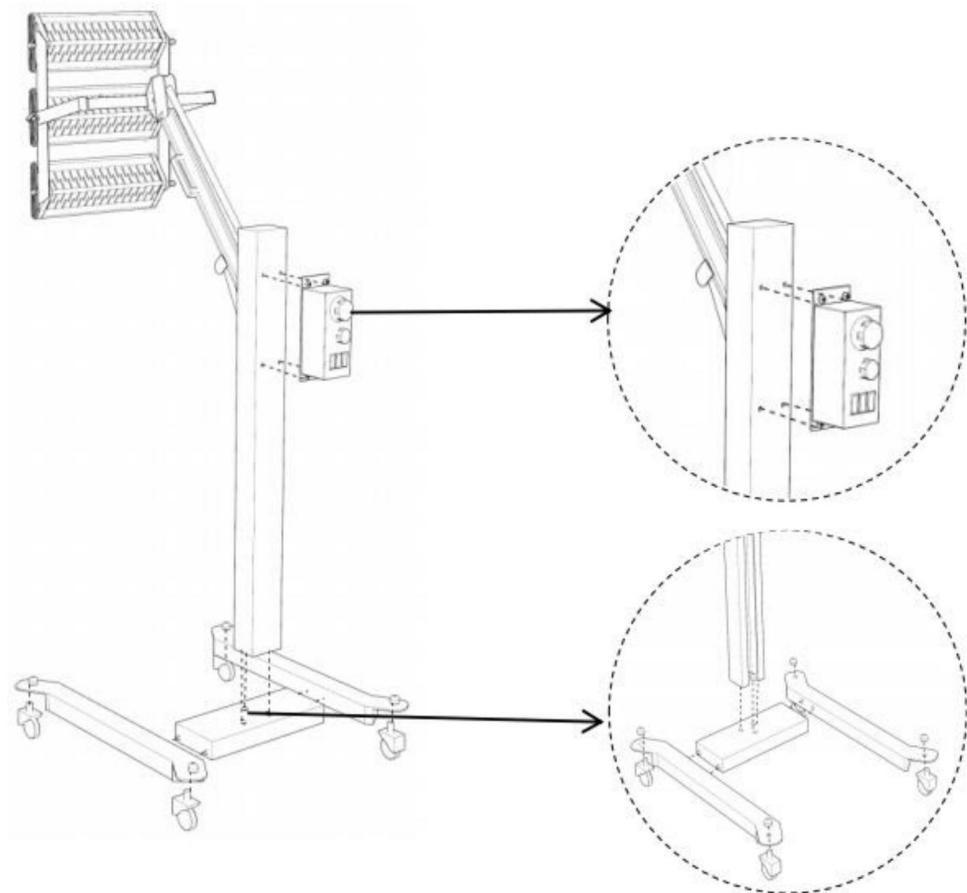

Sostituzione della lampada

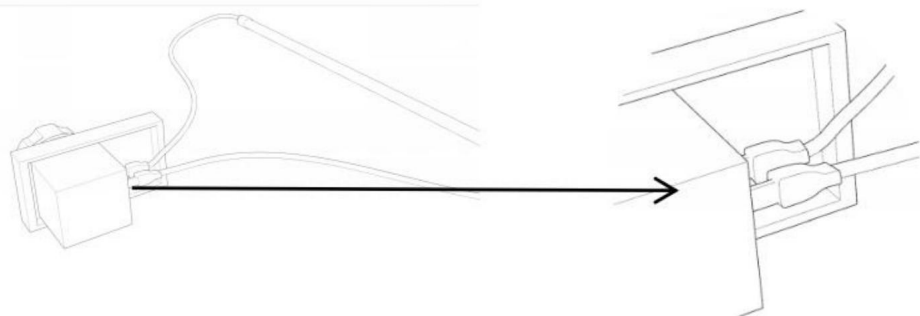



Collegare la presa del cavo della lampada come mostrato qui.

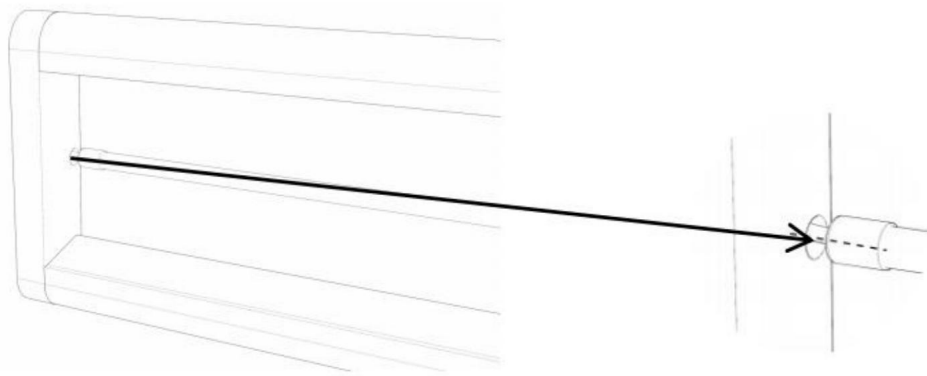

Le lampade sono avvitate all'alloggiamento su entrambi i lati.

Descrizione chiave

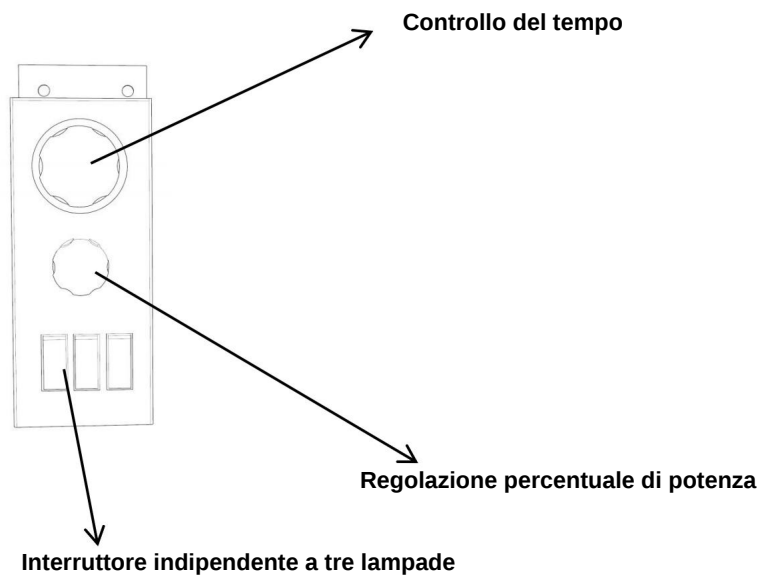

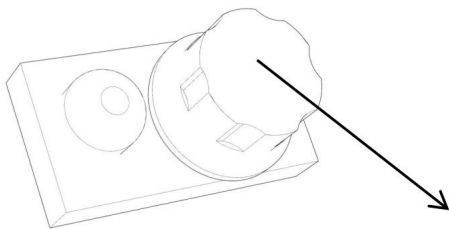


Controllo del tempo

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**
AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730

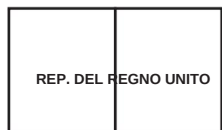

Pooledas Group Ltd

Unità 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LÁMPARA DE PINTURA INFRARROJA
MODELO: 2X33K1A1AX1AS-12A3A

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lámpara de pintura infrarroja

MODELO: 2X33K1A1AX1AS-12A3A



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar operación no deseada.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos. accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales No puede desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que debe eliminarse. llevados a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Voltaje(V)	110/2 20	110/2 20	110 /220	110 /220	110 /220	110/ 220	110 /220
Potencia (kilovatios)	3	3	1.5	1	2	2.2	3.3
Temporizador(min) NO NO	1-60			1-60	1-60 1-60		1-60
Horneando área (m²)	/	/	0,32	0,23	0,33 0,48		0,8
Neto Peso (kg)	4,65 6,95		10.9	1.7	3.55	14.6 5	28,9(st y columna /8.5(la diputado poseedor))

LISTA DE

Modelo	Imagen	Accesorios
2X3		Cabezal de lámpara*6 Portalámparas*4 Tornillo (M6*8)*12
3K		Cabezal de lámpara*9 Portalámparas*6 Tornillo9(M6*8)*18
1A		Cabezal de lámpara * 1 Columnas (columna A+columna B)*1 Abrazaderas (abrazadera A+abrazadera B)*1 1 mango en forma de U*1 Base*1 / Soporte de base*1 Modelos de manijas ajustables*3(2 para M8 * 20/1 para M12 * 95) Modelos de mangos de flor de ciruelo*2(1 para M10 50 * 30/1 para M8 * 30*20) M8 * 55 tornillos*6/tuercas M8*6; almohadillas planas*6 / llave*1 / casquillo hexagonal*1 ruedas*4 (2 frenos/2 ruedas de actividad)
1HAX		Cabezal de lámpara * 1
1AS-1		Cabezal de lámpara * 1 Reemplazar el tubo de la lámpara*2 Trípode*1 Mango*1

2A		Cabezal de lámpara * 1 Columnas*1 (columna A+columna B) Abrazaderas *1 (abrazadera A+abrazadera B) Base*1 / Soporte de base*1 Modelo de mango ajustable*1 (M12 * 95) Modelos de mangos de flor de ciruelo*2(1 M10 * 30 / 1M8 * 30*20) M8 * 55 tornillos *6/ Tuercas M8*6 / Arandelas planas*2 / Llave* 1 / Casquillo hexagonal* 1 Ruedas*4 (2 frenos/2 ruedas de actividad) Sistema de control*1 Líneas de conexión*2
3A		Cuadro A: 1 juego de portalámparas (incluidos 3 tubos de lámpara ensamblados en uno); Cuadro B: 1 juego de sistema de control de columna 1 juego de bases Asas ajustables *3 (con 2 arandelas y 1 Tornillo) Esquinas hexagonales interiores*2 Ruedas*4 (2 frenos / 2 móviles) Mango*2

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

• No utilice esta máquina en entornos inflamables o explosivos, como líquidos, gases o partículas inflamables, etc., o fácilmente provocará un incendio. • Si necesita utilizar esta máquina en la sala de pintura, primero debe purificar el aire en la habitación.

- No golpee ni golpee la máquina. • Evite insertar

objetos duros en el cabezal de la lámpara. • Utilice siempre un paño

suave o un algodón humedecido en alcohol para limpiar suavemente el tubo.

y reflector para mantenerlos limpios (Nota: asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y

enfriar después de limpiar debe ser después de veinte minutos, hasta que el alcohol

se evapora completamente antes de encender la lámpara; de lo contrario, la lámpara es fácil

¡reventar!)

Al mover la máquina, preste atención a los baches para evitar

volcando. • La

máquina debe estar conectada al cable de tierra para garantizar la seguridad. El

La máquina de conexión a tierra debe conectarse a un tomacorriente instalado bajo condiciones adecuadas.

pautas. No cambie ni convierta la conexión a tierra. No utilice

cualquier convertidor de salida. En caso de incertidumbre, haga comprobar la conexión a tierra.

corrección por un electricista profesional. • Asegúrese

siempre de una buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas. • Retire

los objetos de la parte frontal del cabezal de la lámpara antes de encender la

máquina.

- Mantenga al menos 4 metros de distancia del lugar de pulverización de pintura cuando

la unidad está encendida.

- Si la lámpara no se enciende después de encenderla, es posible que el casquillo esté flojo. • Para evitar

accidentes causados por el desorden y la poca luz, mantenga el lugar

limpio y bien iluminado.

- Evite utilizar la máquina en zonas lluviosas y mojadas. La entrada de agua puede causar

descarga eléctrica o daños a la máquina. • Si la máquina se

va a utilizar al aire libre, utilice un cable especial para exteriores marcado

con "WA" o "W" para evitar descargas eléctricas. • Evite tocar

con su cuerpo una superficie conectada a tierra para aumentar la posibilidad

de descarga eléctrica. •

Reemplace los cables dañados rápidamente para evitar descargas eléctricas. • No utilice

el cable de forma inapropiada. No mueva la máquina tirando

en el cable o tirando del enchufe del tomacorriente. El cable debe mantenerse alejado


por piezas demasiado calientes, aceitosas o afiladas y por objetos en movimiento. Reemplazar dañado

cables rápidamente para evitar descargas eléctricas.


- Para evitar el calor excesivo, no cubra el calentador. Si el calentador está cubierto o colocado en la posición incorrecta puede provocar un riesgo de incendio.
- No utilice el calentador en el baño ni cerca de piscinas.
- Evite la presencia de personas no profesionales, como transeúntes, niños y visitantes, cuando la máquina esté en uso. Si es necesario, proteja la máquina.
- Está prohibido hornear dos lámparas una contra la otra o hornear una lámpara por el otro sin ningún objeto horneado.
- El reemplazo de la lámpara debe realizarse en un centro de servicio o por un profesional.

OPERACIÓN


2X33K

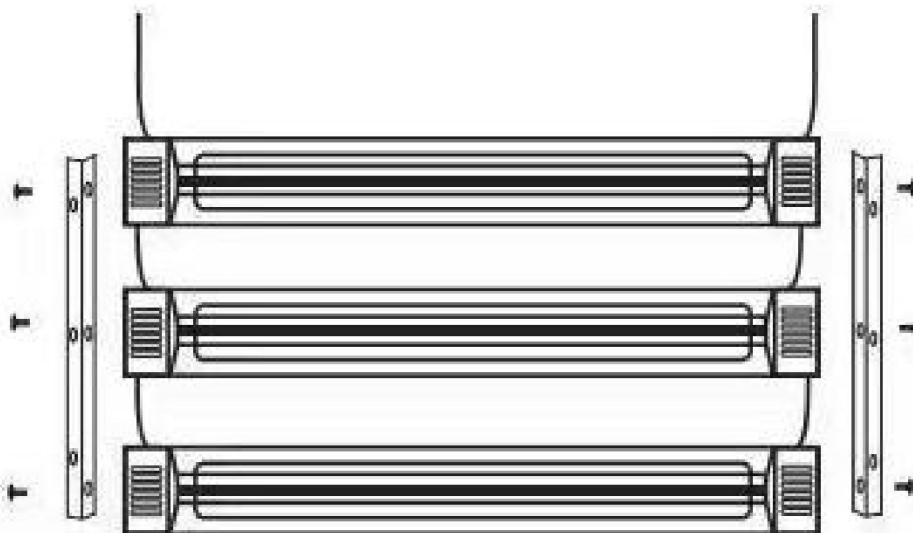


1A

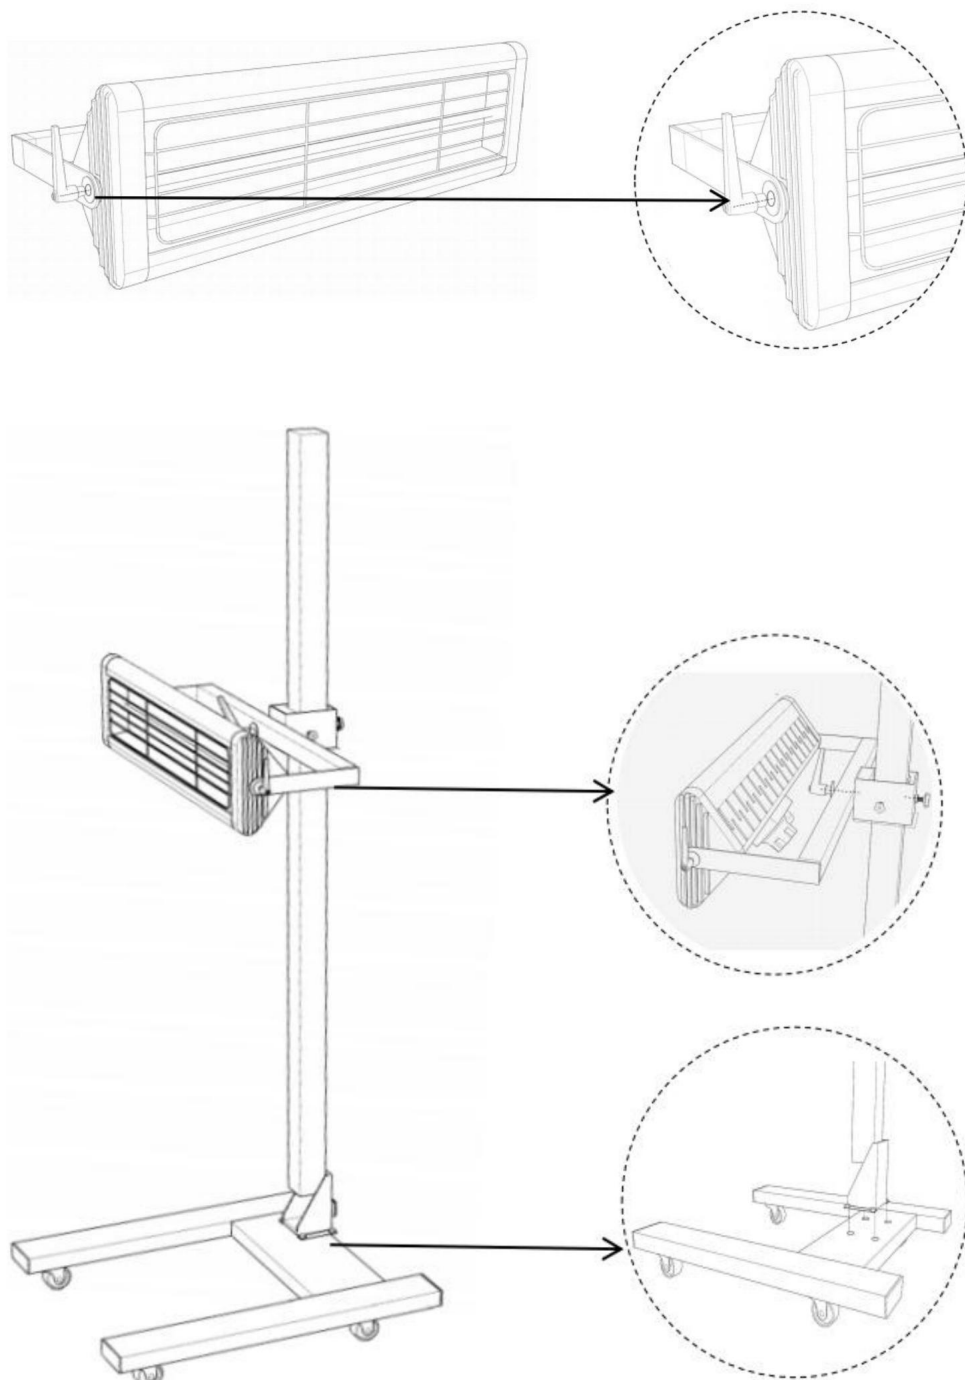


1HAX

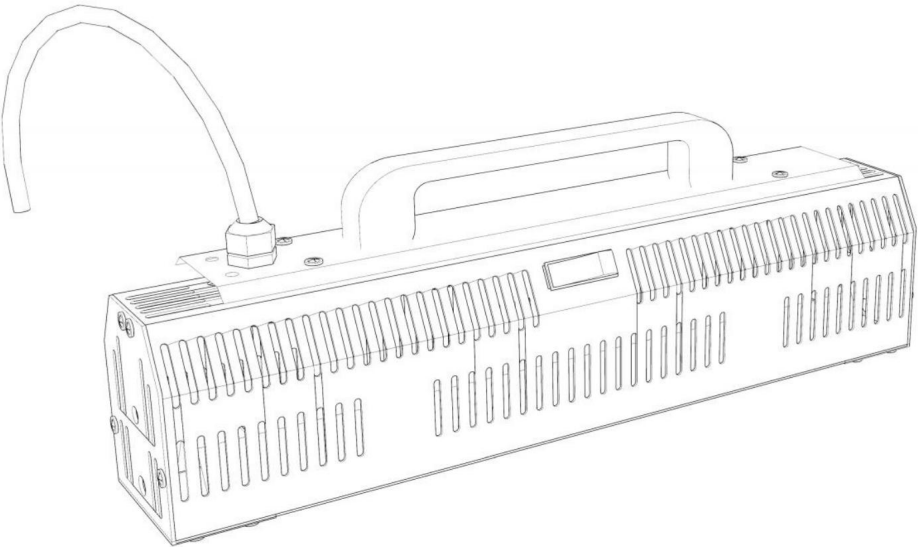


1AS-1

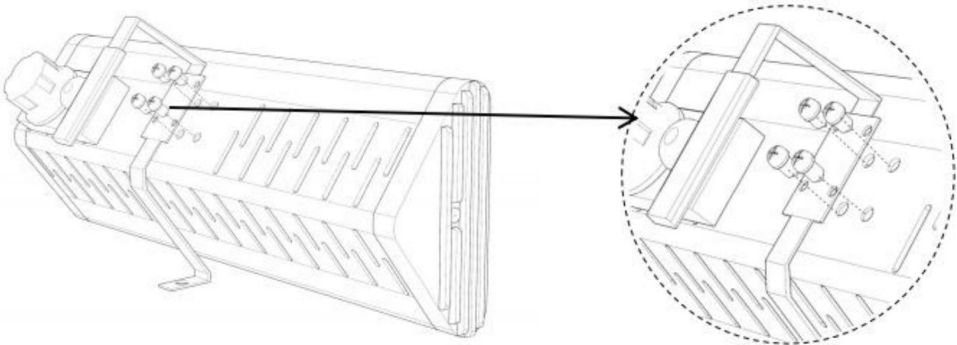


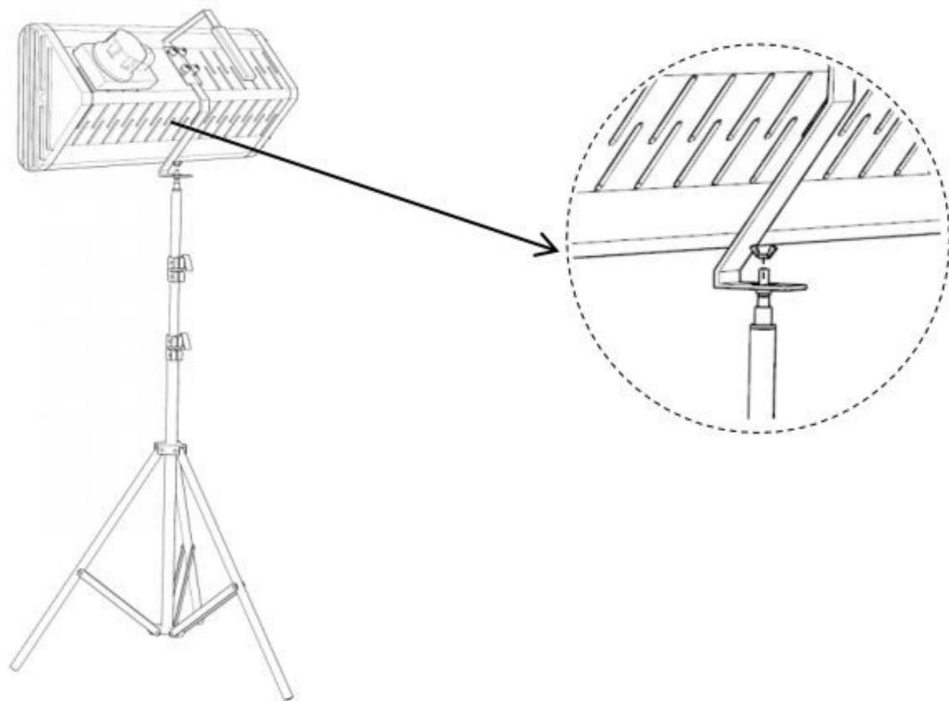


2A

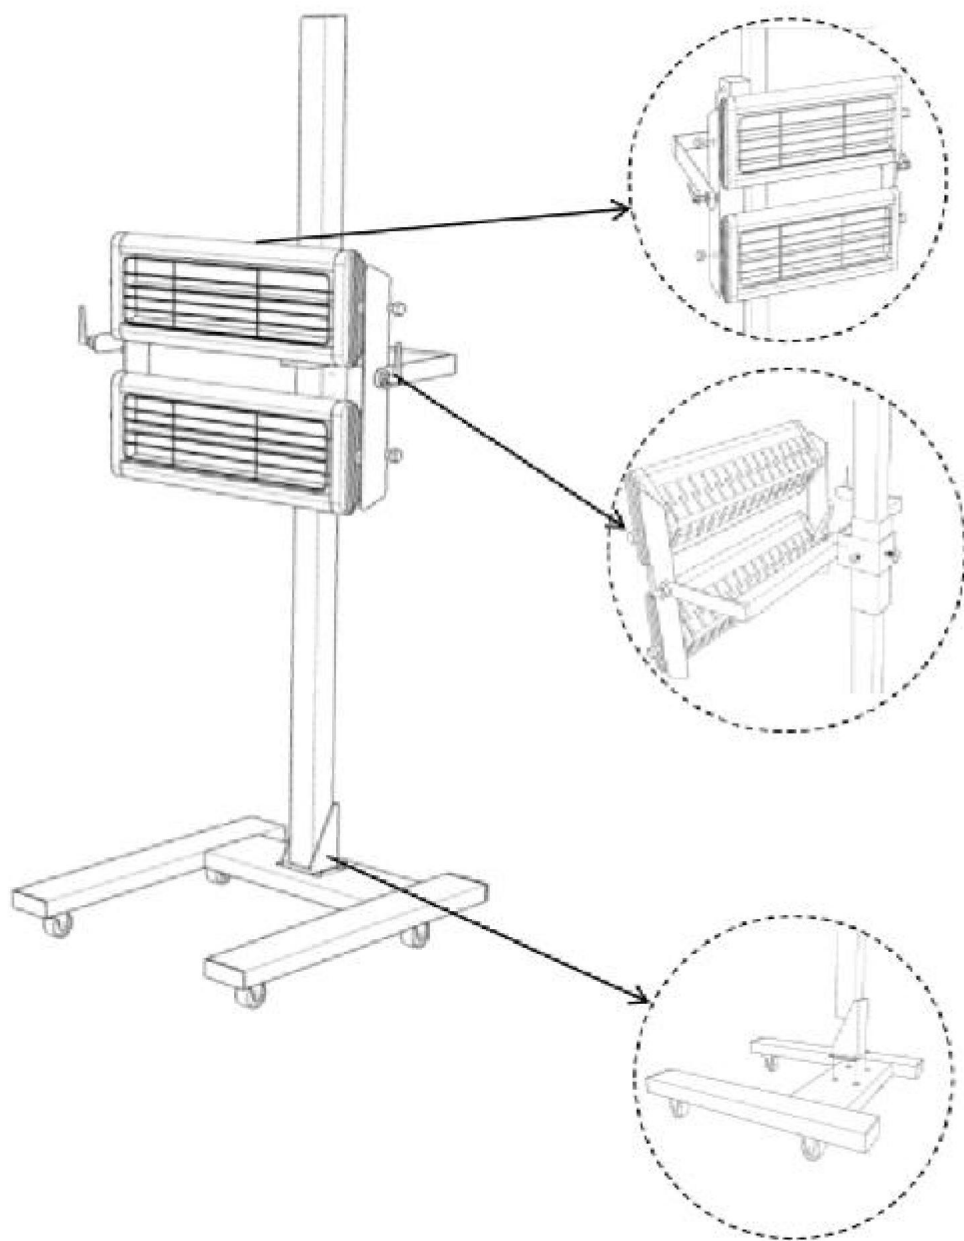


3A

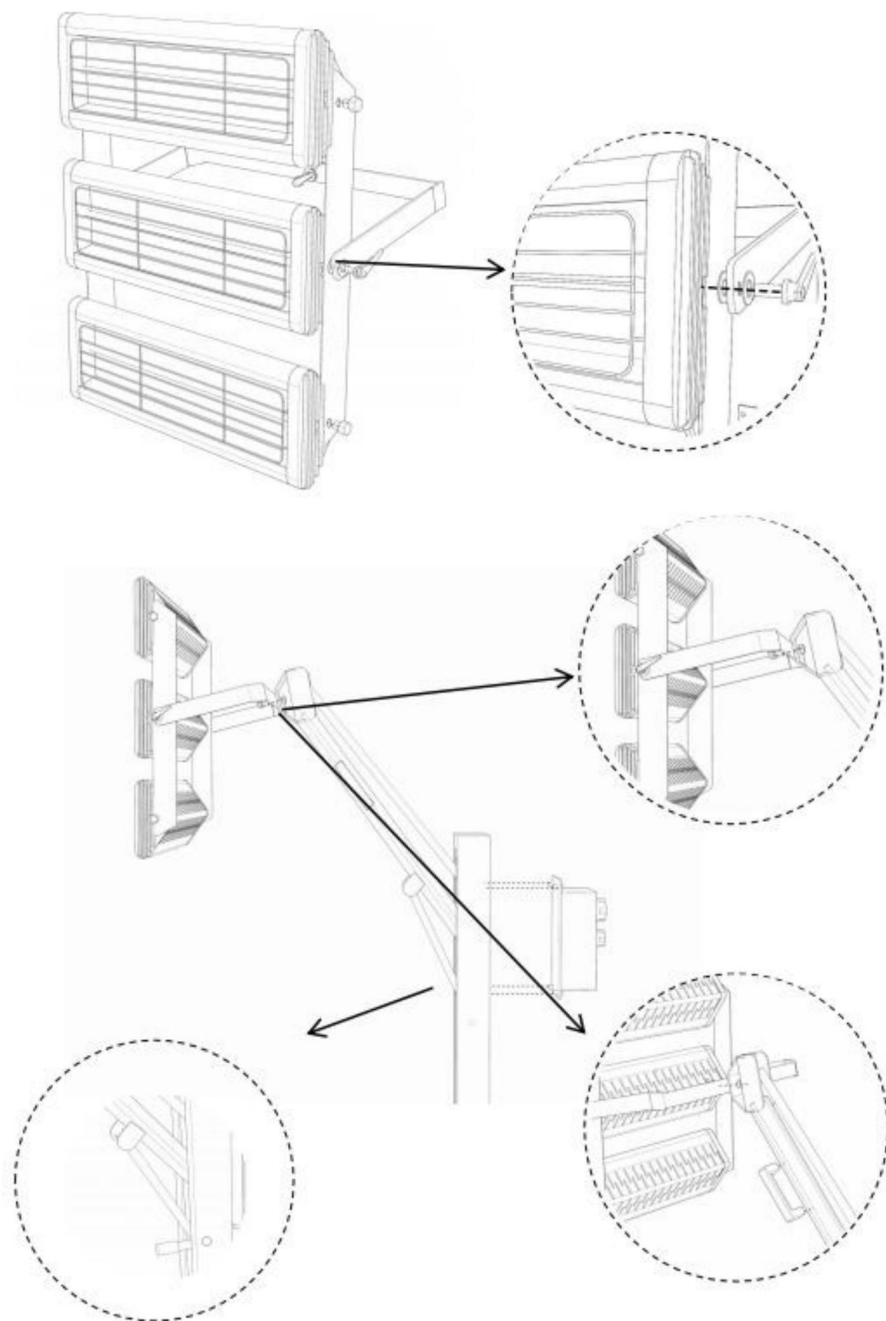


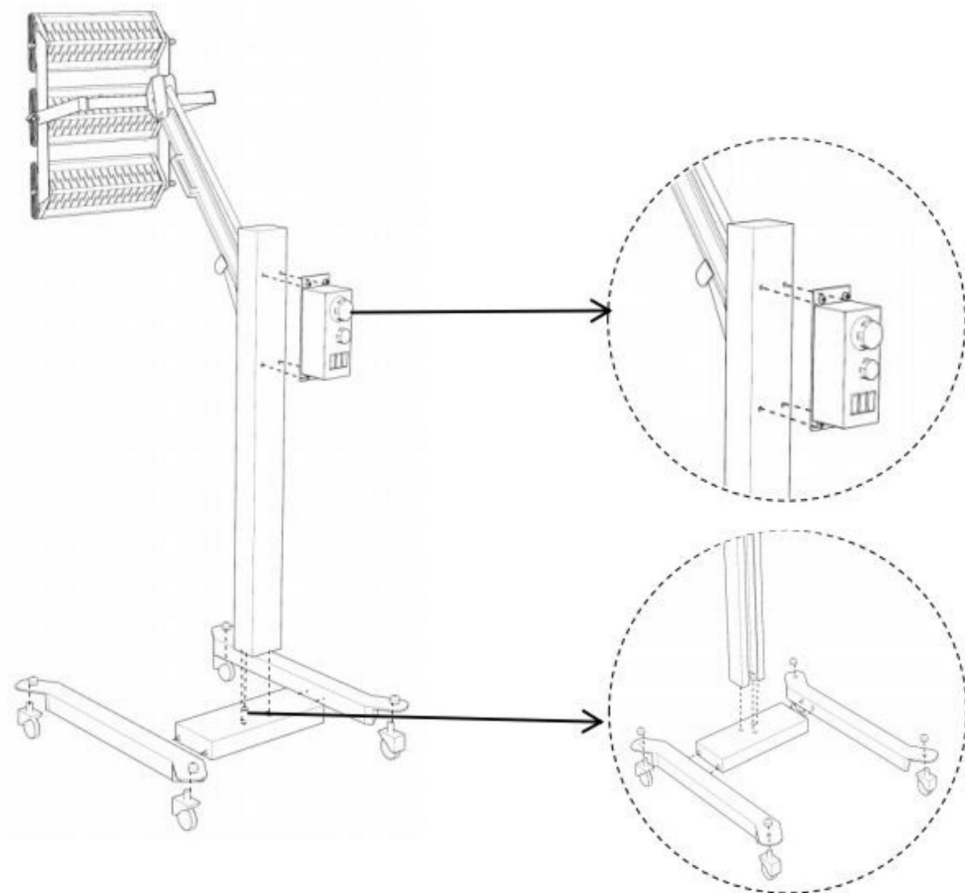

Reemplazo de lámpara

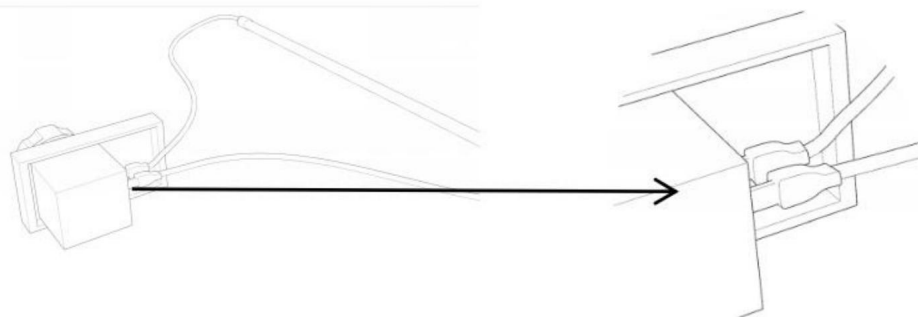



Conecte el enchufe del cable de la lámpara como se muestra aquí.

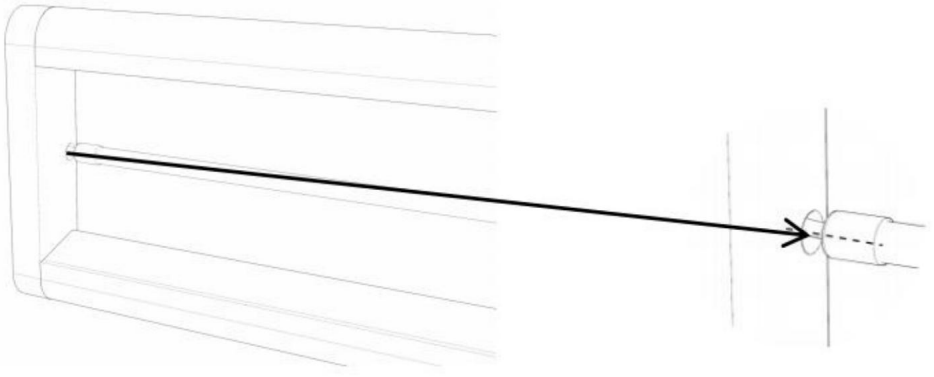

Las lámparas están atornilladas por ambos lados a la carcasa.

Descripción clave

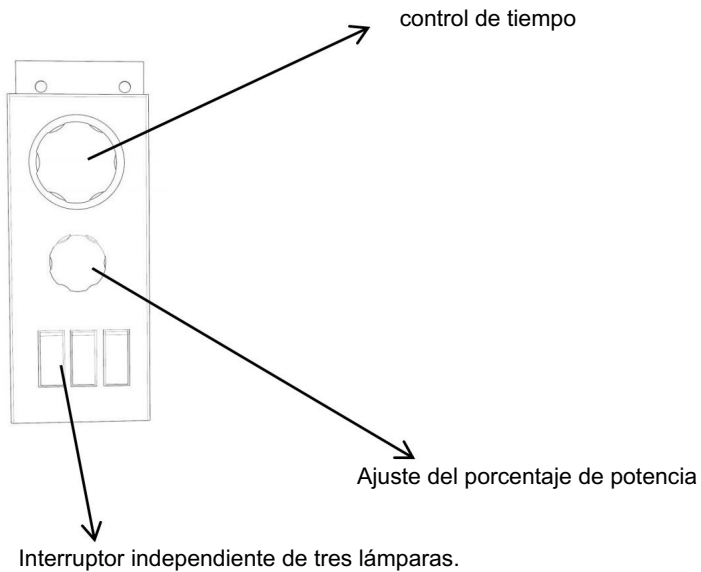

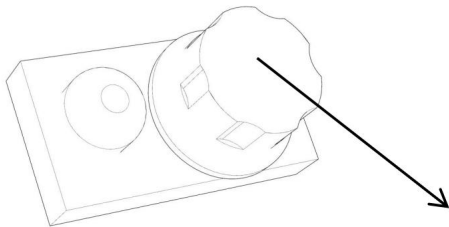

control de tiempo


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

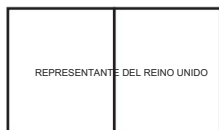


Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127

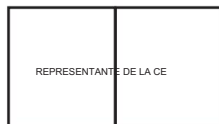

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

LAMPA PODCZERWIENIOWA

MODEL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.

Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lampa malarska na podczerwień

MODEL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądaną operację.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na końcach wskazuje, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkiego akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy to zrobić oddając do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu urządzenia

LISTA PARAMETRÓW

Model	2X3 3 tys		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Napięcie (V)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	
Moc (kw)	3	3	1,5	1	2	2.2	3.3
Timer (min)	NIE NIE 1-60			1-60	1-60	1-60	1-60
Pieczenie powierzchnia (m²)	/	/	0,32	0,23	0,33	0,48	0,8
Internet Waga (kg)	4,65	6,95	10.9	1.7	3,55	14.65	28,9(st I kolumna /8,5 (ł ac poseł uchwyt))

LISTA CZĘŚCI

Model	Zdjęcie	Akcesoria
2X3		Gł owica lampy*6 Uchwyt lampy*4 Śruba (M6*8)*12
3 tys		Gł owica lampy*9 Uchwyt lampy*6 Śruba 9(M6*8)*18
1A		Gł owica lampy*1 Kolumny (kolumna A+kolumna B)*1 Zaciski (zacisk A+zacisk B)*1 1 uchwyt w kształ cie litery U*1 Podstawa*1 / Uchwyt podstawy*1 Modele z regulowanymi uchwytami*3(2 dla M8*20/1 dla M12*95) Modele uchwytów z kwiatami śliwy*2(1 dla M10 50 * 30/1 dla M8 * 30 * 20) M8 * 55 śrub*6 / nakrętek M8*6; podkładki pł askie*6 / klucz*1/nasadka sześciokątna*1 kół ka*4 (2 hamulce / 2 kół ka aktywne)
1AX		Gł owica lampy*1
1AS-1		Gł owica lampy*1 Wymień rurkę lampy*2 Statyw*1 Uchwyt*1

2A		Gł owica lampy*1 Kolumny*1 (kolumna A+kolumna B) Zaciski * 1 (zacisk A + zacisk B) Podstawa*1 / Uchwyt podstawy*1 Regulowany model uchwytu * 1 (M12 * 95) Modele uchwytów z kwiatami śliwy*2 (1 M10 * 30/1 M8 * 30 * 20) M8 * 55 śrub *6/nakrętek M8*6/podkł adek pł askich*2 / Klucz*1 / Gniazdo sześciokątne*1 Kół ka*4 (2 hamulce / 2 koła aktywne) Układ sterowania*1 Linie połączeniowe*2 * 50
3A		Pole A: 1 zestaw opravek do lamp (w tym 3 świetlówki zmontowane w jedno); Pole B: 1 zestaw systemu kontroli kolumny 1 zestaw bazy Regulowane uchwyty *3 (z 2 podkładkami i 1 Śruba) Wewnętrzne narożniki sześciokątne*2 Kół ka*4 (2 hamulce / 2 ruchome) Uchwyt*2

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

- Nie używaj tego urządzenia w środowiskach łatwopalnych lub wybuchowych, np. łatwopalne ciecze, gazy lub cząstki itp., gdyż może to łatwo spowodować pożar.
- Jeśli chcesz używać tej maszyny w lakierni, musisz najpierw oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

- Nie uderzaj ani nie uderzaj maszyny. • Unikaj

- wkładania twardych przedmiotów do głowicy lampy. • Do delikatnego

- wycierania rurki należy używać zawsze miękkiej szmatki lub bawełny nasączonej alkoholem

- i odłożyć, aby zachować czystość (Uwaga: pamiętaj o odłączeniu zasilania i

- ostygnięciu po przetarciu należy po dwudziestu minutach, aż alkohol

- odparowuje całkowicie przed uruchomieniem lampy, w przeciwnym razie lampa jest łatwa

- pęknięta) •

- Podczas przesuwania maszyny należy zwracać uwagę na dziury, których należy unikać

- przewrócenie. •

Ze względów bezpieczeństwa maszyna musi być podłączona do przewodu uziemiającego. The

uziemiacz należy podłączyć do gniazdka zainstalowanego pod odpowiednim kątem

wtyczki. Nie zmieniaj ani nie konwertuj połączenia uziemiającego. Nie używaj

dowolnego konwertera wyjściowego. W razie wątpliwości należy sprawdzić uziemienie

poprawności przez profesjonalnego elektryka. • Zawsze

zapewniaj dobre uziemienie, aby uniknąć porażenia prądem. • Usuń przedmioty z

przodu głowicy lampy przed włączeniem

maszyny.

- Zachowaj odległość co najmniej 4 metrów od miejsca natryskiwania farby, gdy

- urządzenie jest włączone.

- Jeżeli lampa nie zapala się po włączeniu zasilania, gniazdko może być obciążone. • Aby uniknąć

- wypadków spowodowanych błędem i przyświeceniem, zachowaj to miejsce

- czyste i dobrze oświetlone.

- Unikaj używania urządzenia w obszarach deszczowych i mokrych. Może spowodować przedostanie się wody

- porażenie prądem lub uszkodzenie maszyny. • Jeśli maszyna ma

- budowę otwartą na zewnątrz, należy użyć specjalnego oznaczonego przewodu przeznaczonego do użytku na zewnątrz

- z „WA” lub „W”, aby zapobiec porażeniu prądem. • Unikaj

- dotykania ciała uziemionej powierzchni, aby zwiększyć ryzyko

- porażenia prądem. •

Natychmiast wymieniaj uszkodzone przewody, aby zapobiec porażeniu prądem. • Nie

używaj przewodu w niewłaściwy sposób. Nie przesuwaj maszyny poprzez ciągnięcie

za kabel lub wyciągając wtyczkę z gniazdka. Przewód należy trzymać daleko

przed zbyt gorącymi, olejnymi lub ostrymi częściami oraz ruchomymi przedmiotami. Wymień uszkodzony

kabel, aby zapobiec porażeniu prądem.


- Aby uniknąć nadmiernego nagrzania, nie zakrywaj grzejnika. Jeśli grzejnik jest zakryty lub umieszczone w niewłaściwej pozycji może spowodować ryzyko pożaru.
- Nie używaj grzejnika w łazience lub w pobliżu basenów.
- Unikaj obecności osób nieprofesjonalnych, takich jak osoby postronne, dzieci i goście, podczas użytkowania urządzenia. Jeśli to konieczne, chroń maszynę.
- Zabrania się pieczenia dwóch lamp obok siebie lub pieczenia jednej lampy z drugiej bez żadnego upieczonego przedmiotu.
- Wymianę lampy należy wykonać w centrum serwisowym lub u profesjonalny.

OPERACJA


2X3, 3 tys




1A

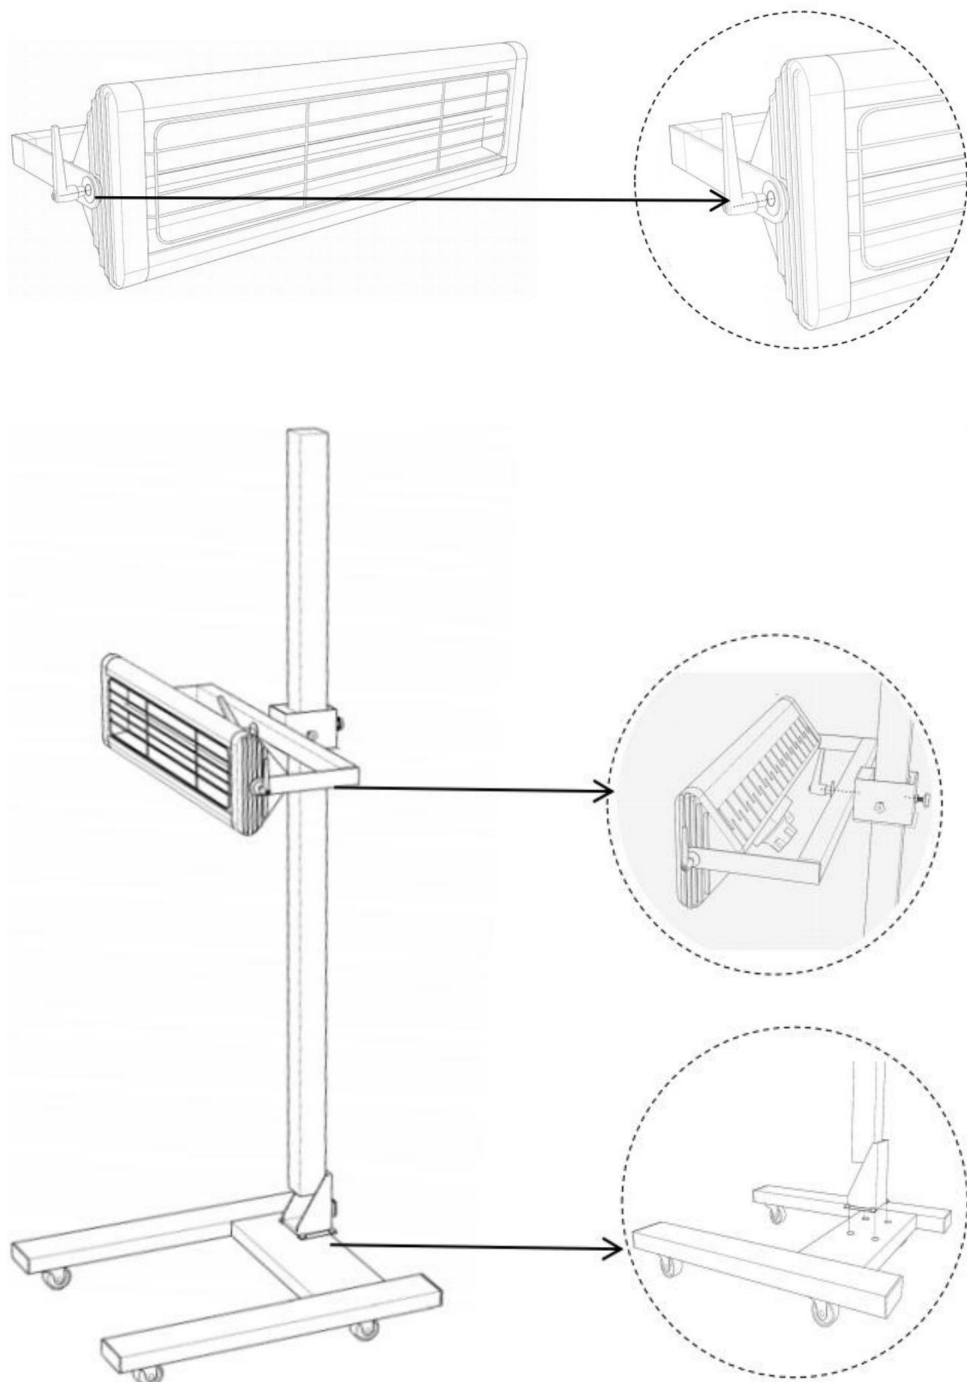


1AX

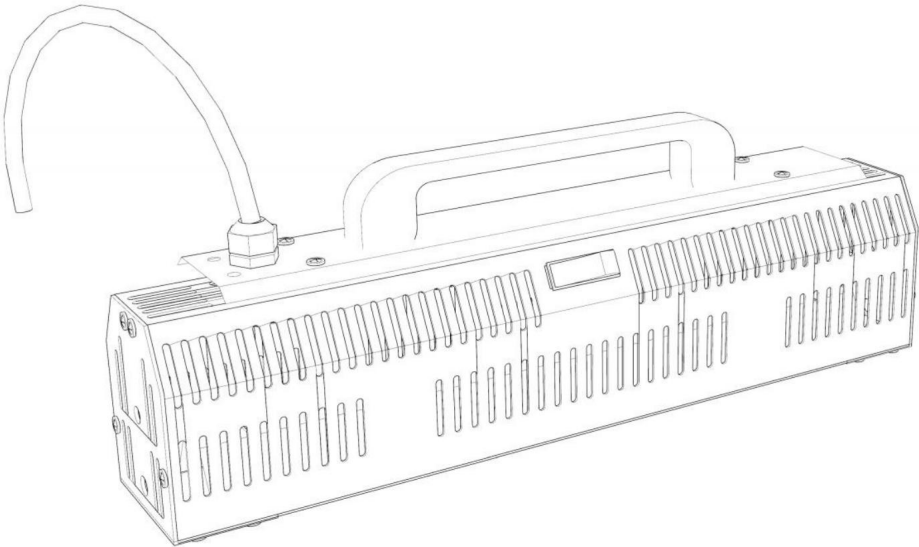


1AS-1

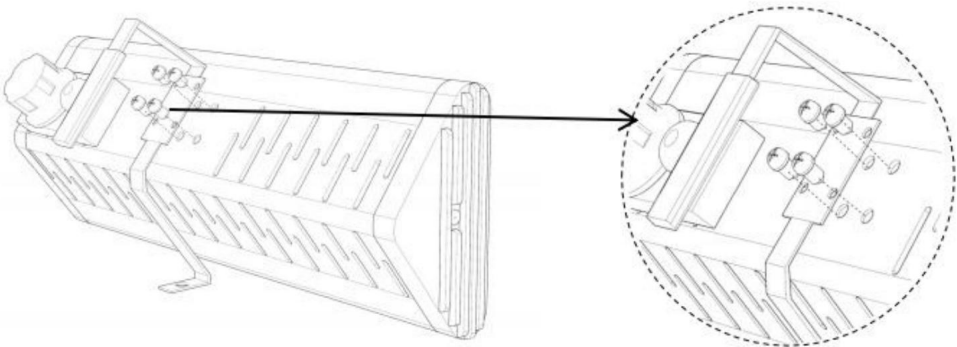


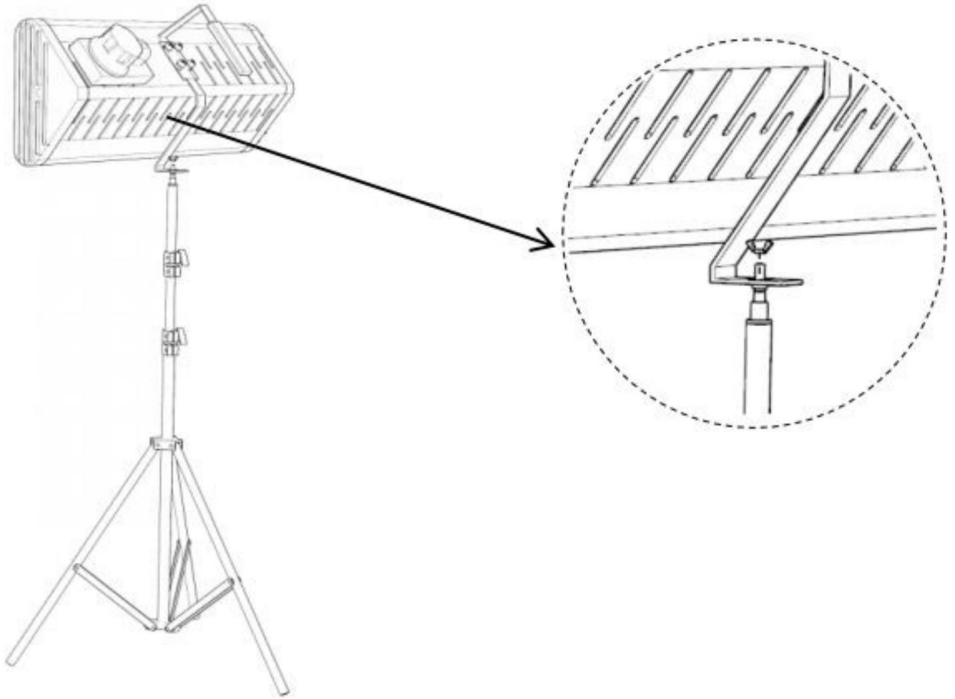


2A

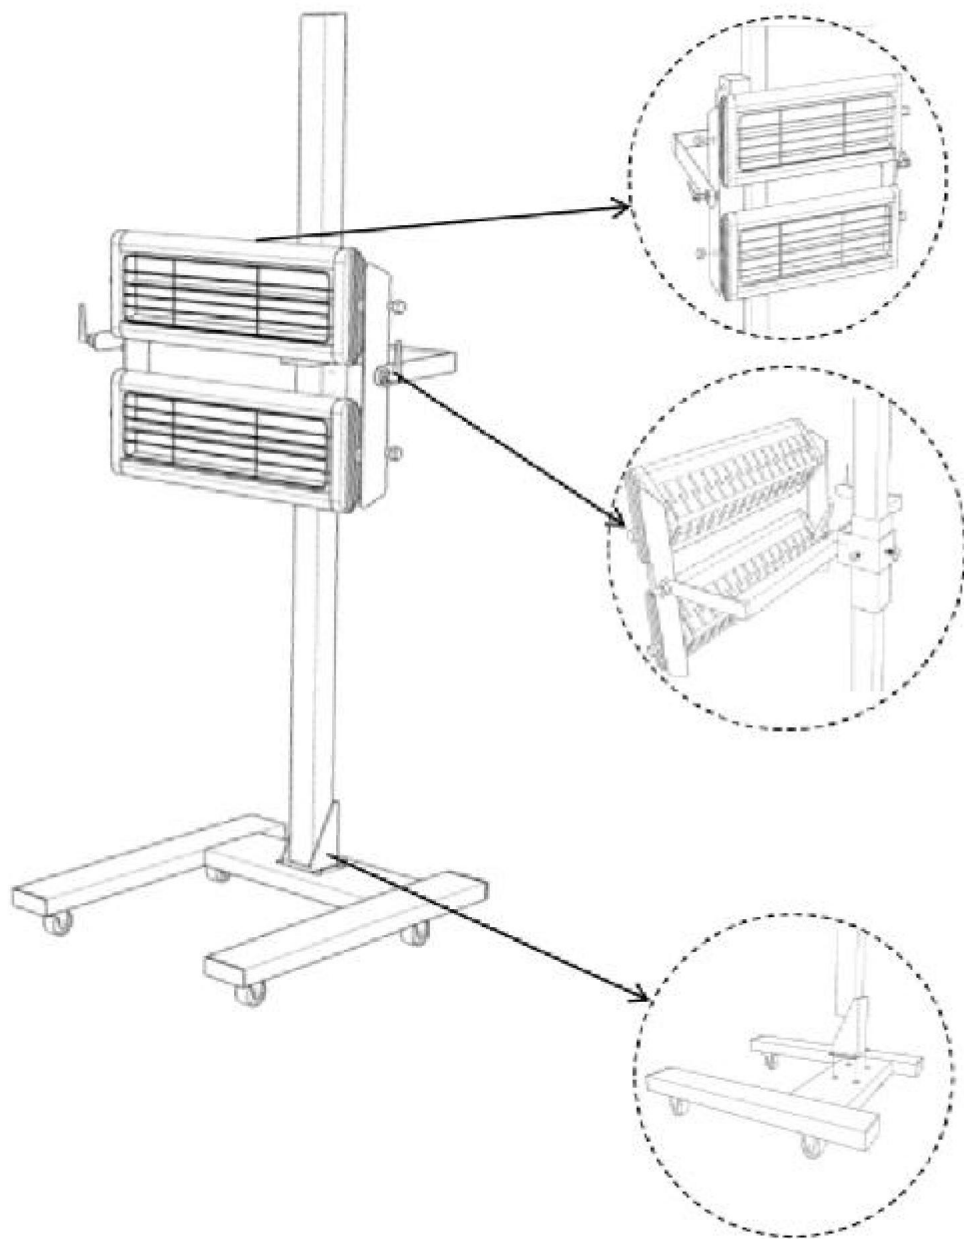


3A

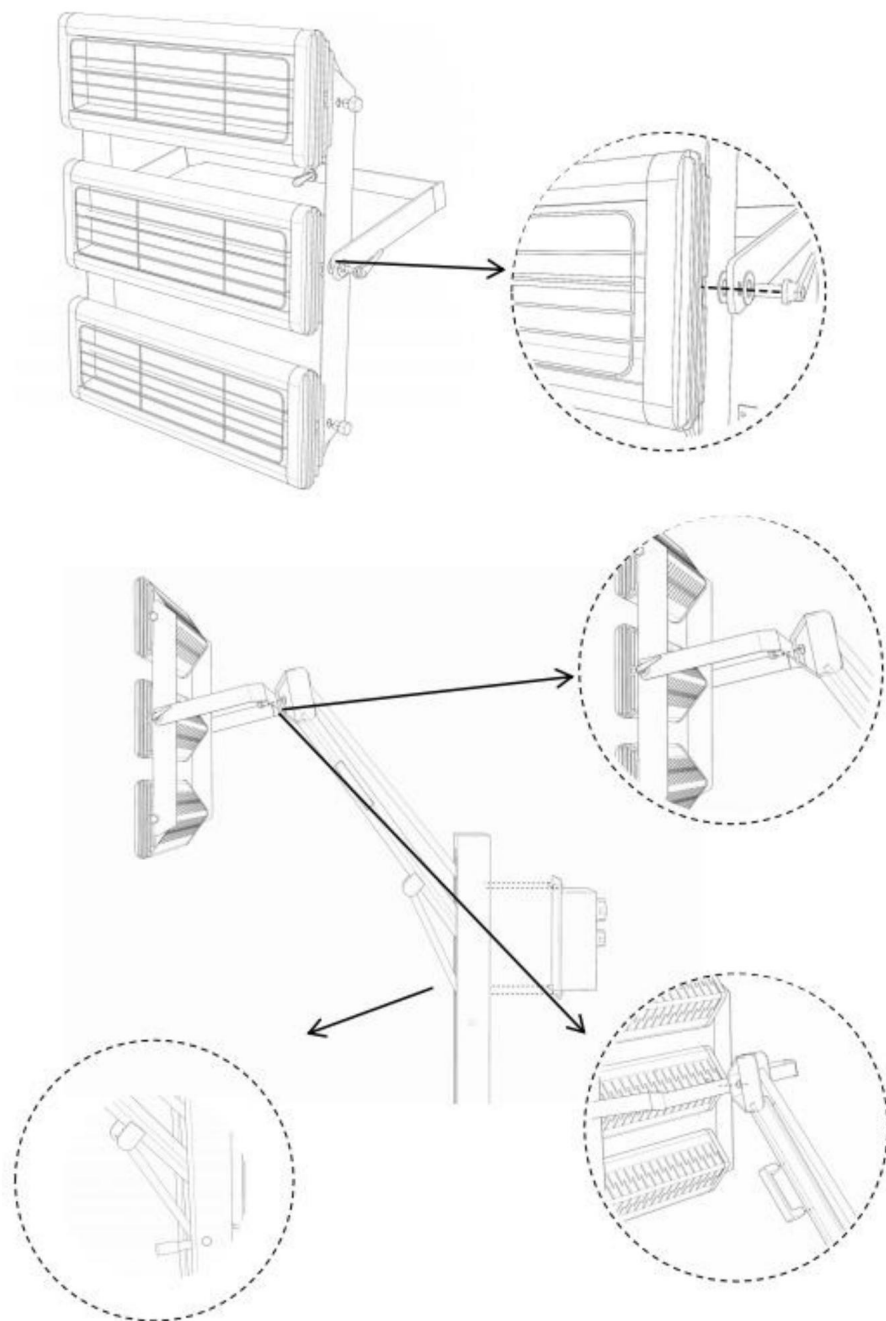


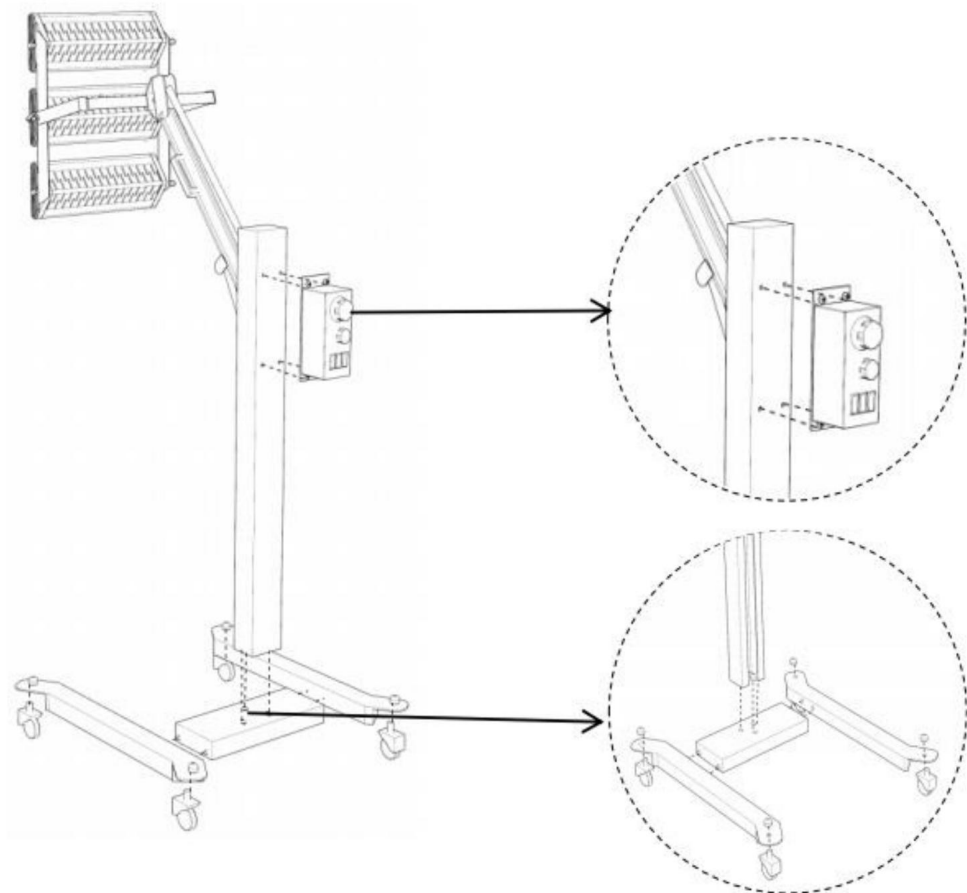

Wymiana lampy

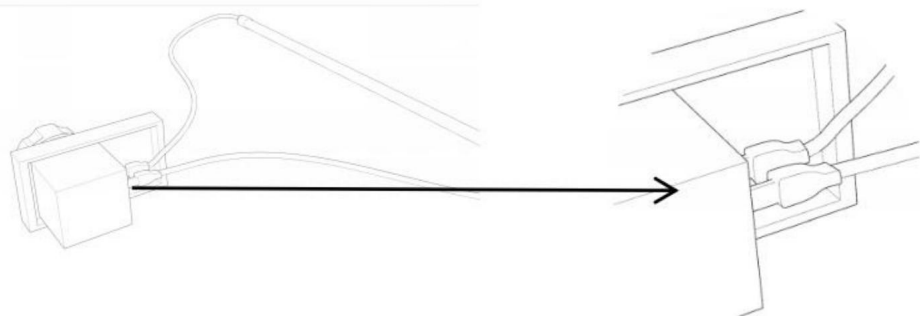



Podł ącz gniazdo przewodu lampy, jak pokazano tutaj.

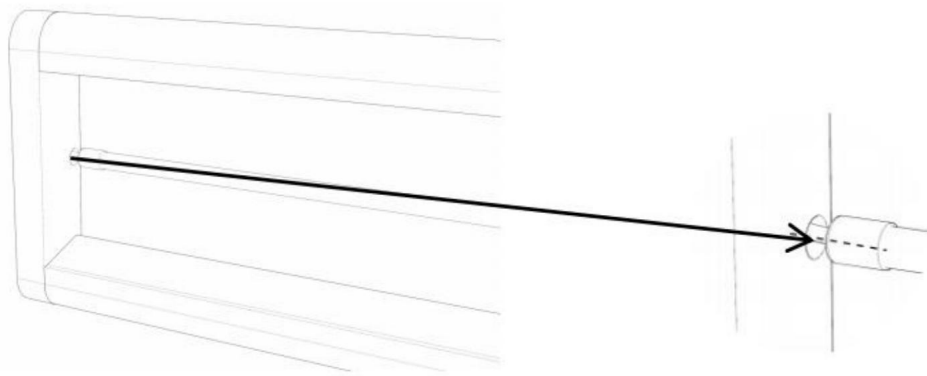

Lampy przykręcane są do obudowy po obu stronach.

Kluczowy opis

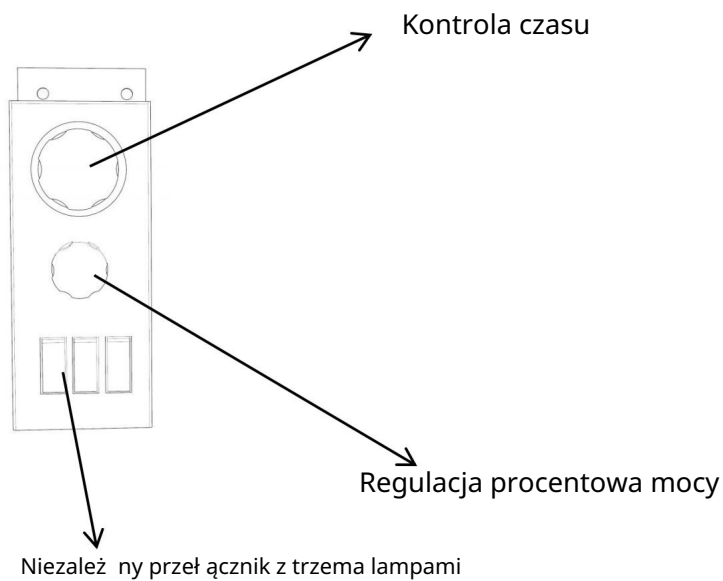

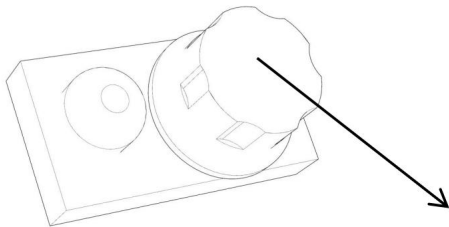

Kontrola czasu

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import
do AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com +49
1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INFRAROOD VERFLAMP

MODEL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Infrarood verflamp

MODEL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat is mogelijk niet schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren ontvangen interferentie, inclusief interferentie die dit kan veroorzaken ongewenste werking.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product een aparte afvalinzameling vereist de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alles accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet wel naar een inzamelpunt gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur apparaten

PARAMETERLIJST

Model	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A	
Spanning (V)	110/2 20	110/2 20	110 /220	110 /220	110 /220	110/ 220	110 /220
Macht (kW)	3	3	1.5	1	2	2.2	3.3
Timer(min) NEE	NEE 1-60			1-60	1-60 1-60		1-60
Bakken oppervlakte(m²)	/	/	0,32	0,23	0,33 0,48		0,8
Netto Gewicht (kg)	4,65 6,95		10.9	1.7	3,55	14.6 5	28,9 (st En kolom /8,5(la mp houder))

ONDERDELEN LIJST

Model	Afbeelding	Accessoires
2X3		Lampkop*6 Lamphouder*4 Schroef (M6*8)*12
3K		Lampkop*9 Lamphouder*6 Schroef9(M6*8)*18
1A		Lampkop*1 Kolommen (kolom A+kolom B)*1 Klemmen (klem A+klem B)*1 1 U-vormige handgreep*1 Basis*1 / Basishouder*1 Modellen van verstelbare handgrepen*3(2 voor M8 * 20/1 voor M12 * 95) Modellen pruimenbloesemhandvatten*2(1 voor M10 50 * 30/1 voor M8 * 30 * 20) M8 * 55 schroeven*6 / M8-moeren*6; platte pads*6 / moersleutel*1 / binnenzeskant*1 zwenkwielen*4 (2 remmen / 2 activiteitenwielen)
1AX		Lampkop*1
1AS-1		Lampkop*1 Vervang de lampbuis*2 Statief*1 Handvat*1

2A		Lampkop*1 Kolommen*1 (kolom A+kolom B) Klemmen *1 (klem A+klem B) Basis*1 / Basishouder*1 Model met verstelbare handgreep*1 (M12 * 95) Modellen van pruimenbloesemhandvatten*2(1 M10 * 50 * 30/1 M8 * 30 * 20) M8 * 55 schroeven *6/ M8 moeren*6 / platte ringen*2 / Sleutel*1 / Zeskantdop*1 Zwenkwielen*4 (2 remmen / 2 Activity-wielen) Besturingssysteem*1 Verbindingslijnen*2
3A		Vak A: 1 set Lamphouders (Inclusief 3 Lampbuizen samengevoegd tot één); Vak B: 1 set kolombesturingssysteem 1 set Basis Verstelbare handgrepen *3 (met 2 sluitringen en 1 Schroef) Binnenste zeshoekige hoeken*2 Zwenkwielen*4 (2 remmen / 2 beweegbaar) Handvat*2

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN


- Gebruik deze machine niet in ontvlambare of explosieve omgevingen, zoals brandbare vloeistoffen, gasen of deeltjes enz., anders kan er gemakkelijk brand ontstaan.
- Als u deze machine in de verfkamer moet gebruiken, moet u deze eerst zuiveren lucht in de kamer.

- Stoot of stoot niet tegen de machine.
- Vermijd het plaatsen van harde voorwerpen in de lampkop.
- Gebruik altijd een zachte doek of wattenstaafje gedrenkt in alcohol om de slang voorzichtig schoon te vegen en reflector om schoon te houden (Opmerking: Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt en afkoelen na het afvegen moet na twintig minuten zijn, tot de alcohol verdampt volledig voordat de lamp wordt gestart, anders is de lamp gemakkelijk barsten!)
- Let bij het verplaatsen van de machine op de gaten die u moet vermijden omvallen.
- Om de veiligheid te garanderen moet de machine op de aarddraad worden aangesloten. De aardingsmachine moet worden aangesloten op een stopcontact dat onder de juiste installatie is geïnstalleerd richtlijnen. Wijzig of converteer de aardverbinding niet. Gebruik niet elke stopcontactconverteer. Laat bij twijfel de aarding controleren correctheid door een professionele elektricien.
- Zorg altijd voor een goede aarding om elektrische schokken te voorkomen.
- Verwijder voorwerpen van de voorkant van de lampkop voordat u de lamp inschakelt machine.
- Houd minimaal 4 meter afstand van de verfspuitlocatie wanneer de apparaat is ingeschakeld.
- Als de lamp niet gaat branden nadat de stroom is ingeschakeld, zit de fitting mogelijk los.
- Om ongelukken veroorzaakt door rommel en weinig licht te voorkomen, verzoeken wij u deze plaats te behouden schoon en goed verlicht.
- Vermijd het gebruik van de machine in regenachtige en natte ruimtes. Het binnendringen van water kan dit veroorzaken elektrische schok of schade aan de machine.
- Als de machine buitenshuis wordt gebruikt, gebruik dan een speciaal, gemarkeerd buitensnoer met "WA" of "W" om elektrische schokken te voorkomen.
- Vermijd het aanraken van uw lichaam met een geaard oppervlak om de kans te vergroten van elektrische schokken.
- Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het snoer niet op ongepaste wijze. Verplaats de machine niet door te trekken op het snoer of door de stekker uit het stopcontact te trekken. Het snoer moet uit de buurt worden gehouden door te hete, olieachtige of scherpe onderdelen en bewegende voorwerpen. Beschadigd vervangen snoeren onmiddellijk los om elektrische schokken te voorkomen.


- Om overmatige hitte te voorkomen, mag u de kachel niet afdekken. Als de verwarming afgedekt is of in de verkeerde positie geplaatst, kan brandgevaar ontstaan.
- Gebruik de verwarming niet in de badkamer of rond zwembaden.
- Vermijd de aanwezigheid van niet-professionals, zoals omstanders, kinderen en bezoekers, wanneer de machine in gebruik is. Bewaak indien nodig de machine.
- Het is verboden twee lampen tegen elkaar te bakken of één lamp te bakken aan de andere kant zonder enig gebakken voorwerp.
- Lampvervanging dient te worden uitgevoerd bij een servicecentrum of door een professioneel.

OPERATIE


2X3ÿ3K

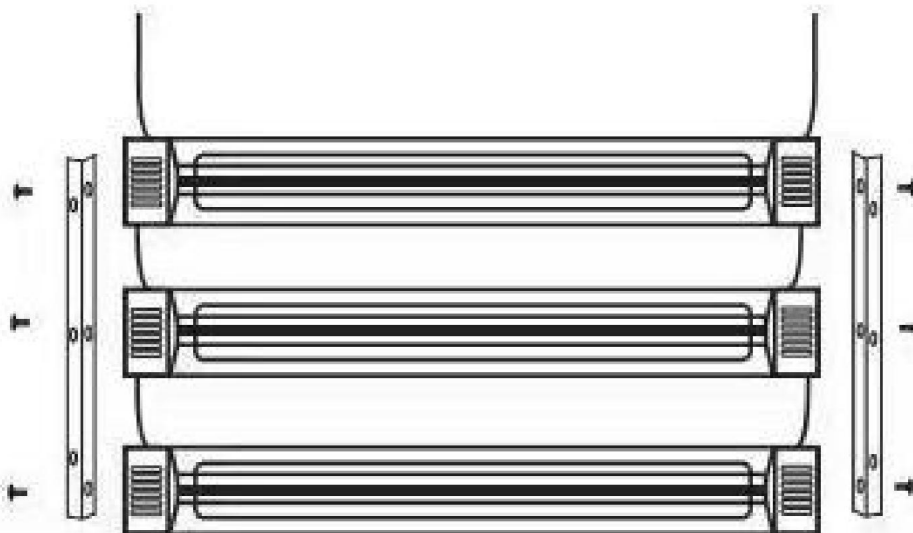


1A

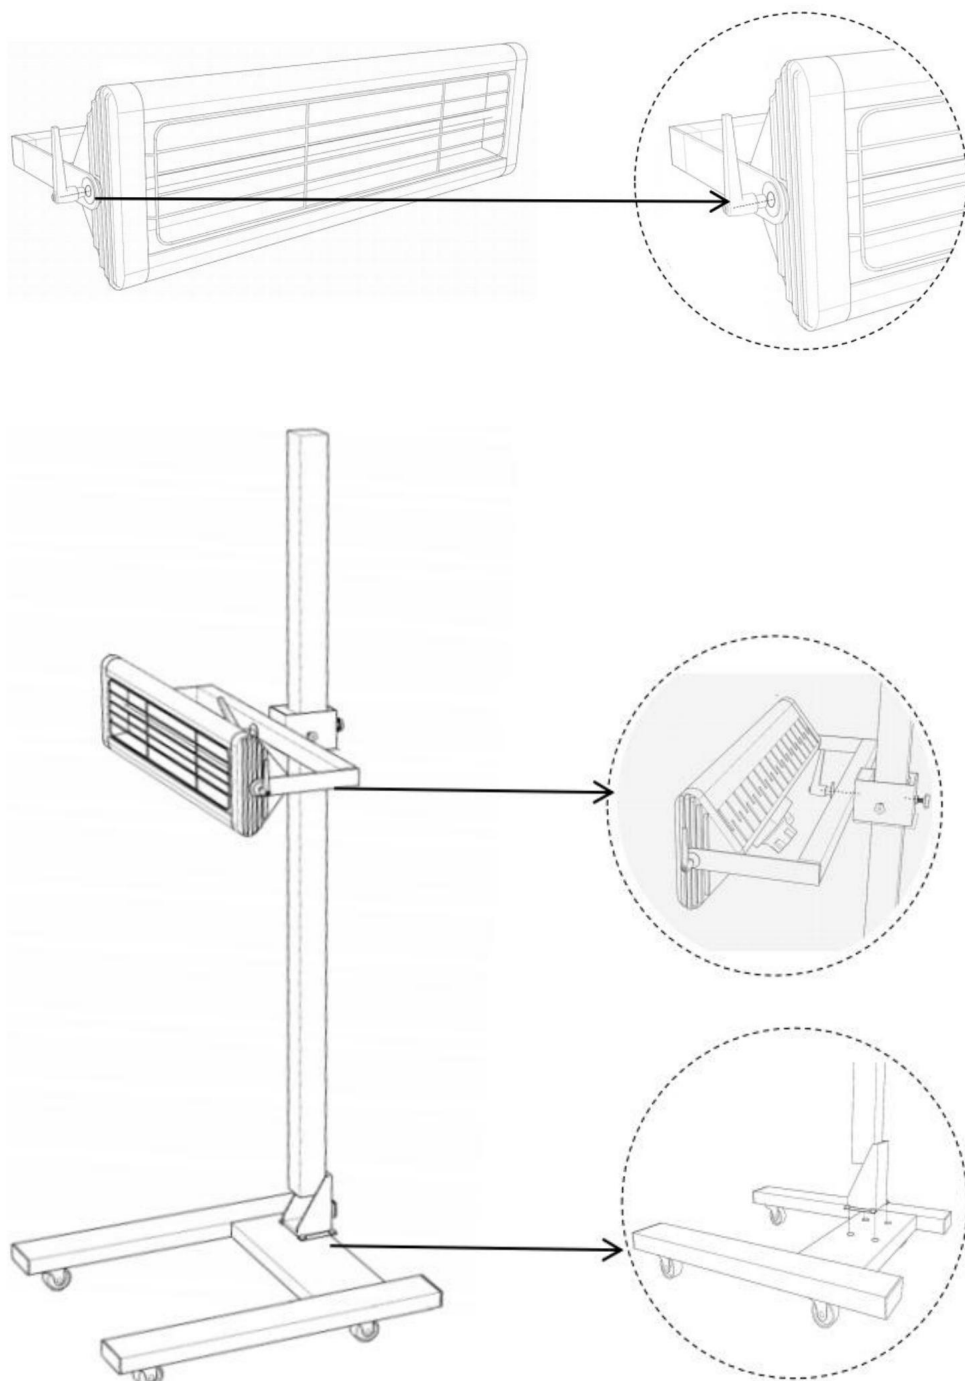


1AX

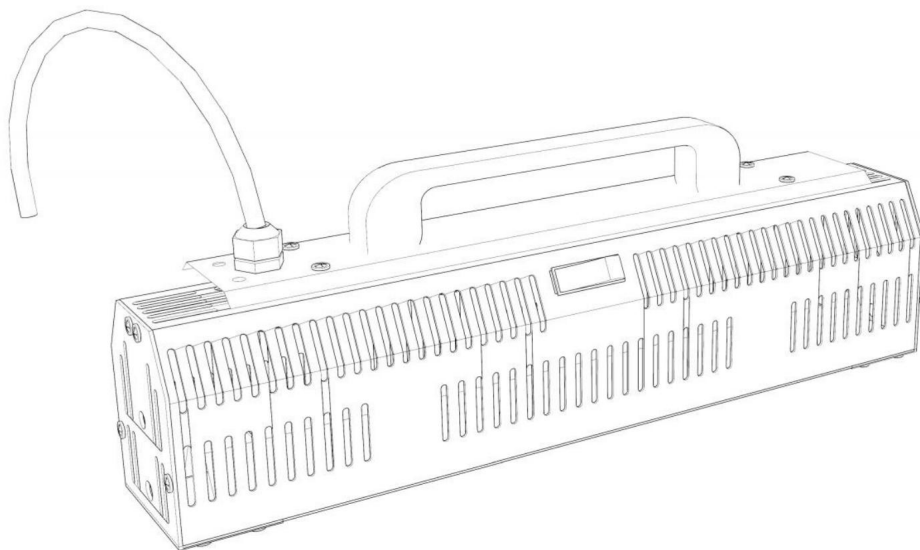


1AS-1

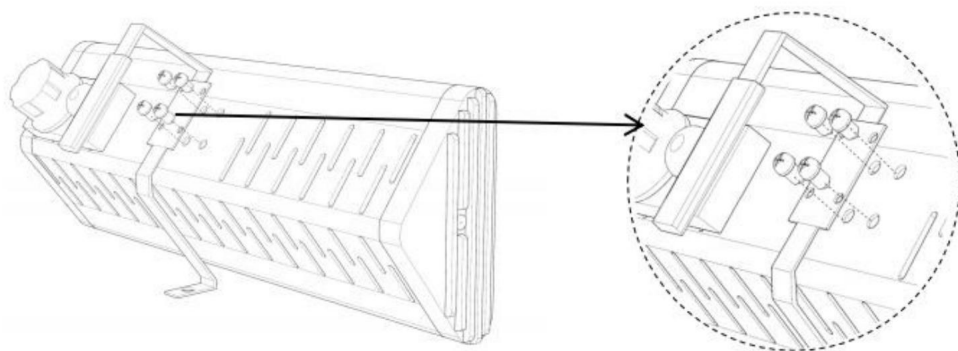


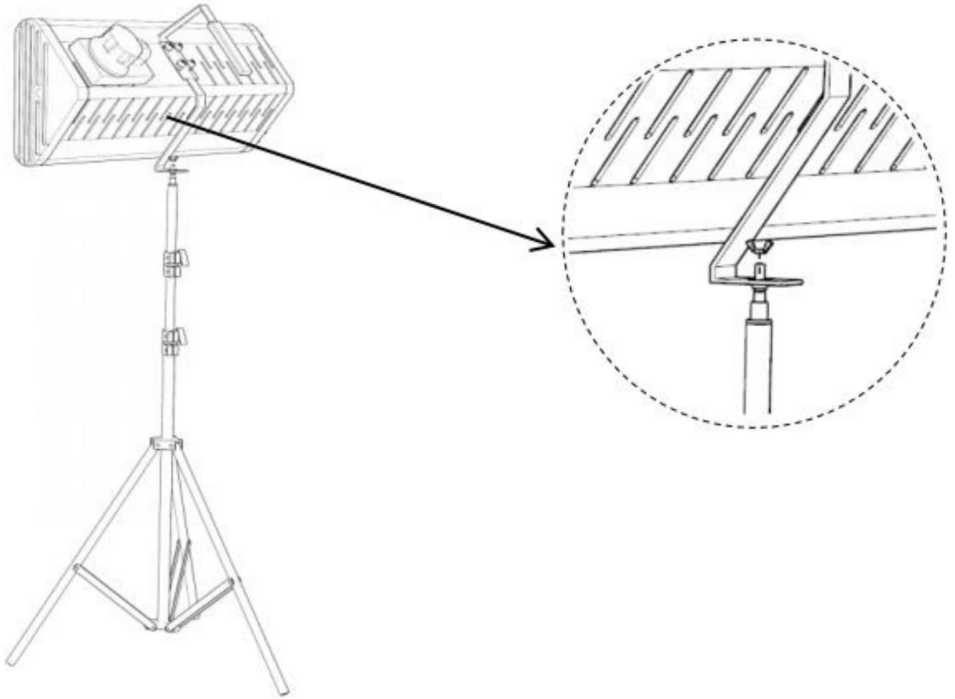


2A

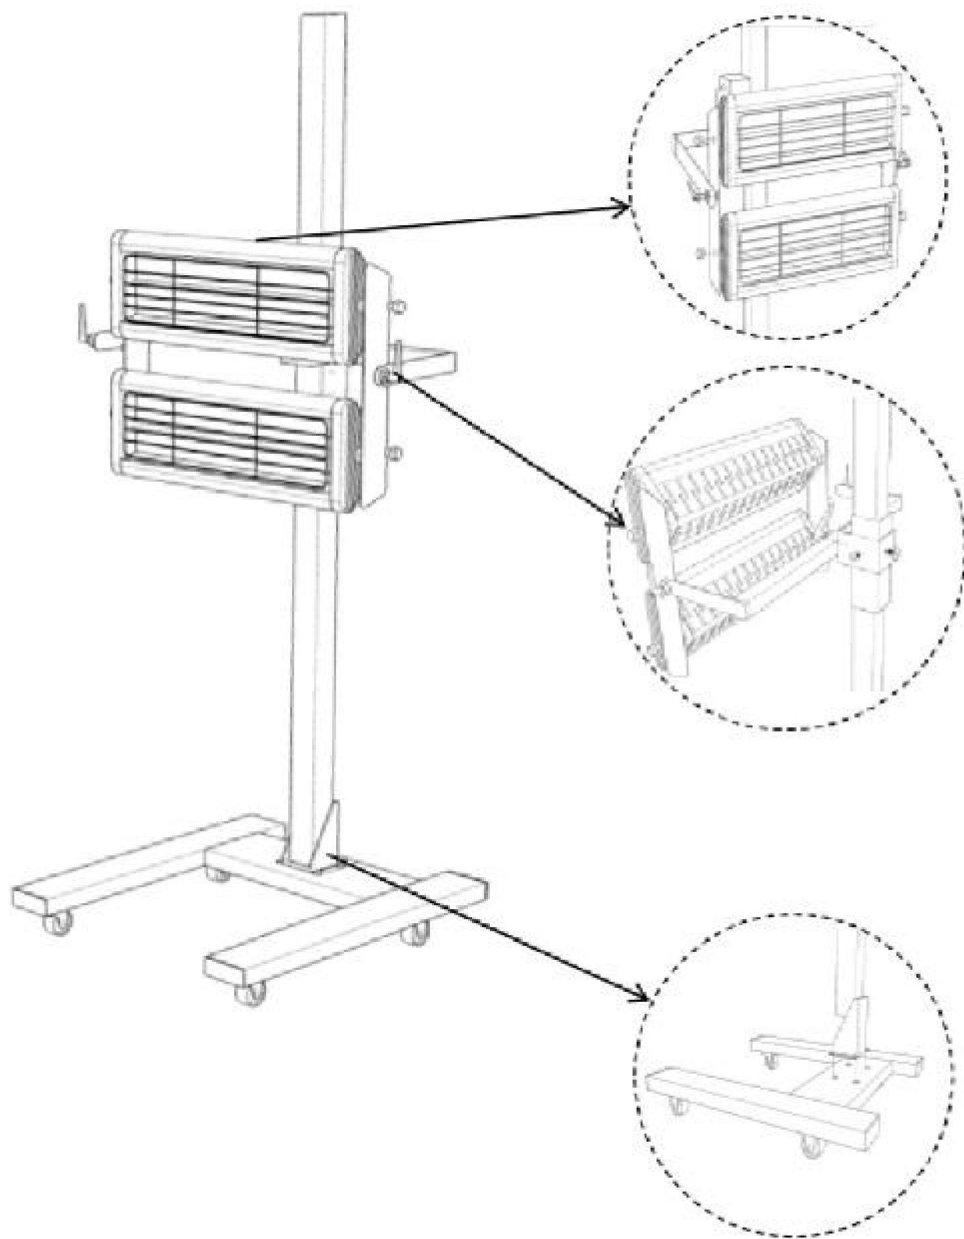


3A

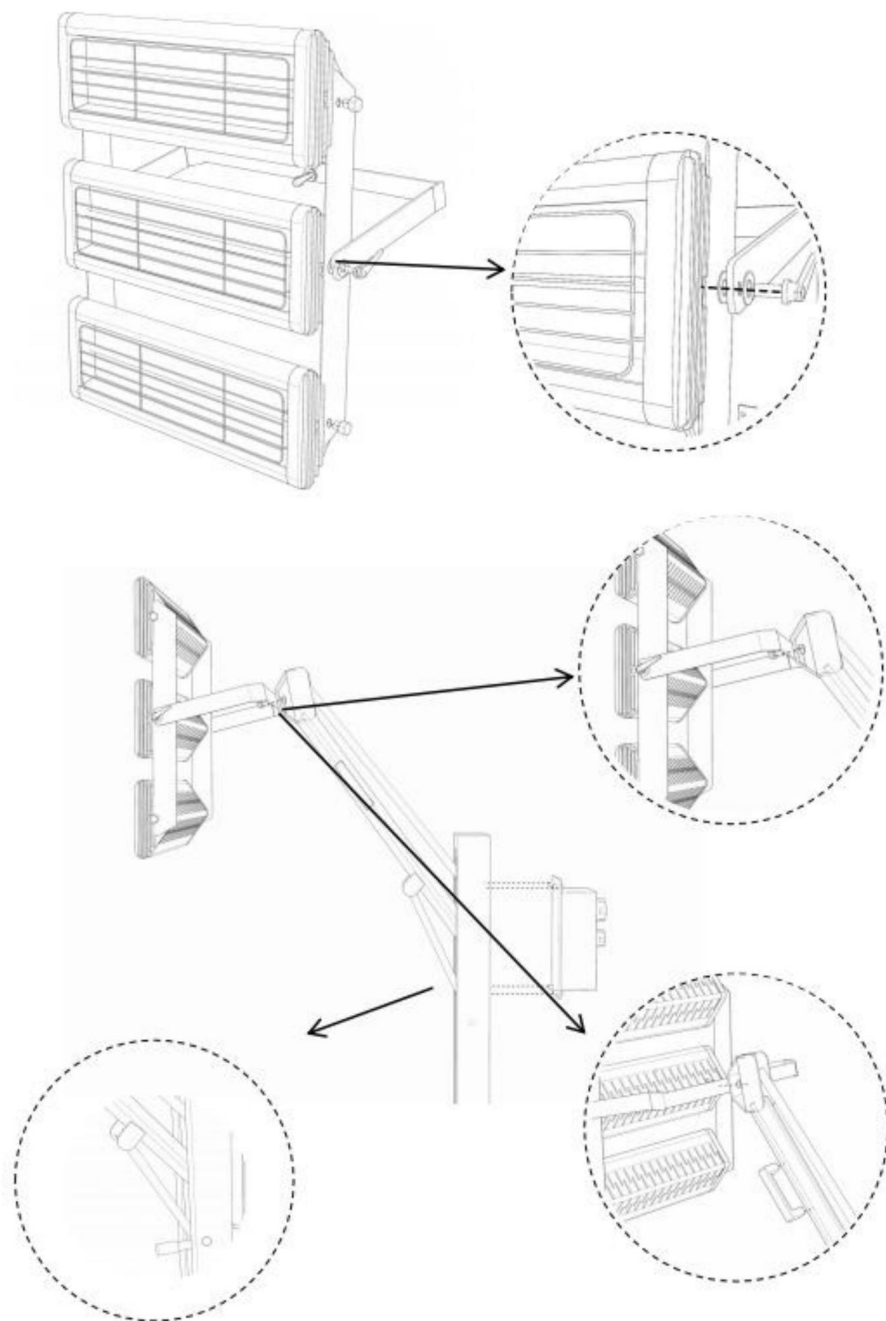


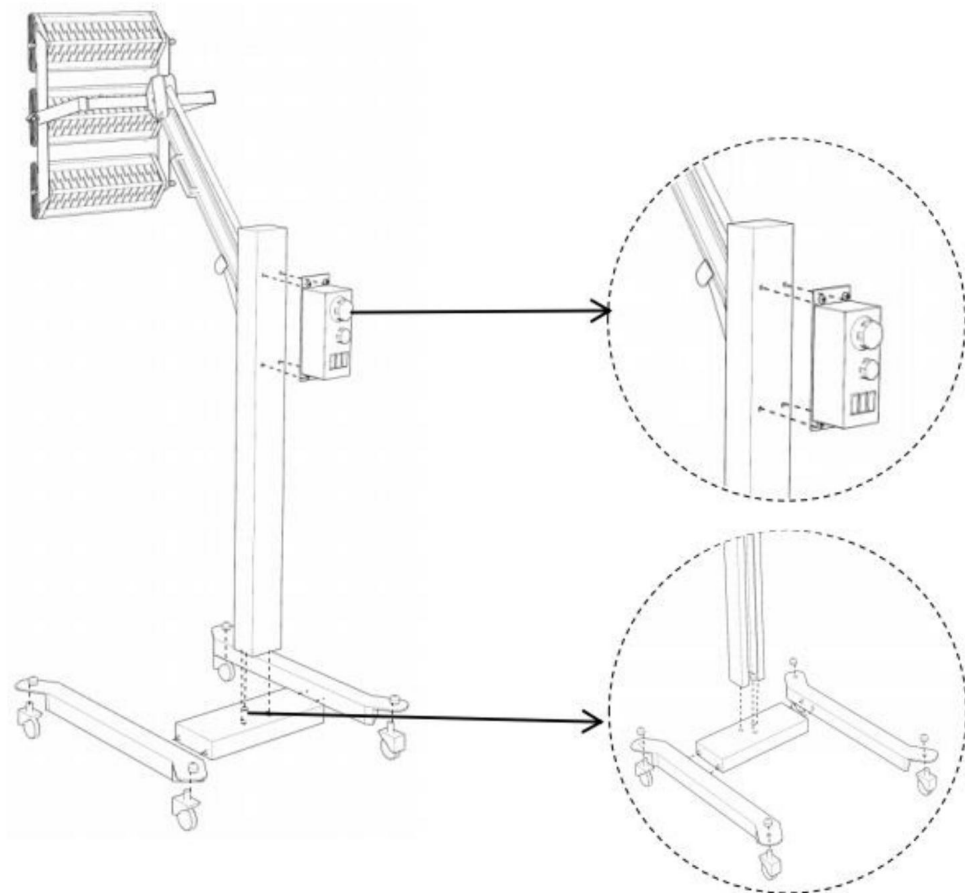

Lampvervanging

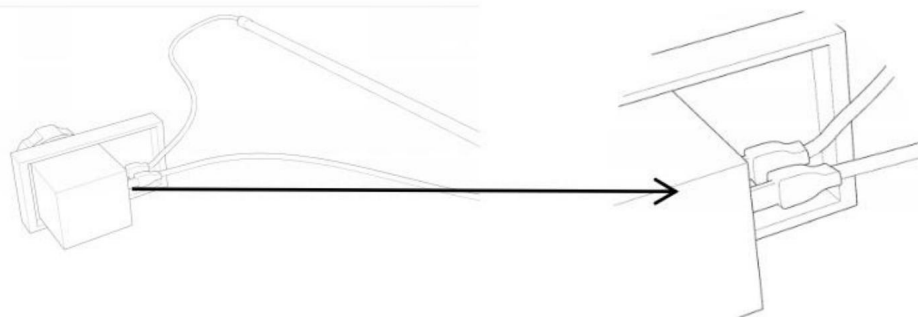



Sluit de snoeraansluiting van de lamp aan zoals hier afgebeeld.

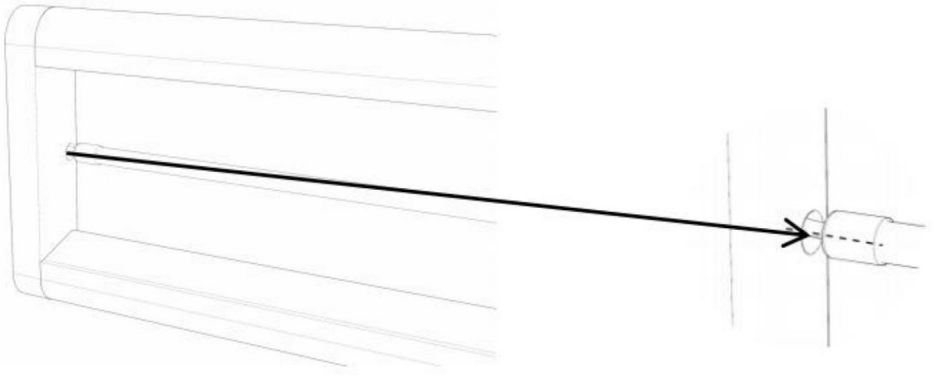

Aan beide zijden worden lampen aan de behuizing vastgeschroefd.

Sleutelbeschrijving

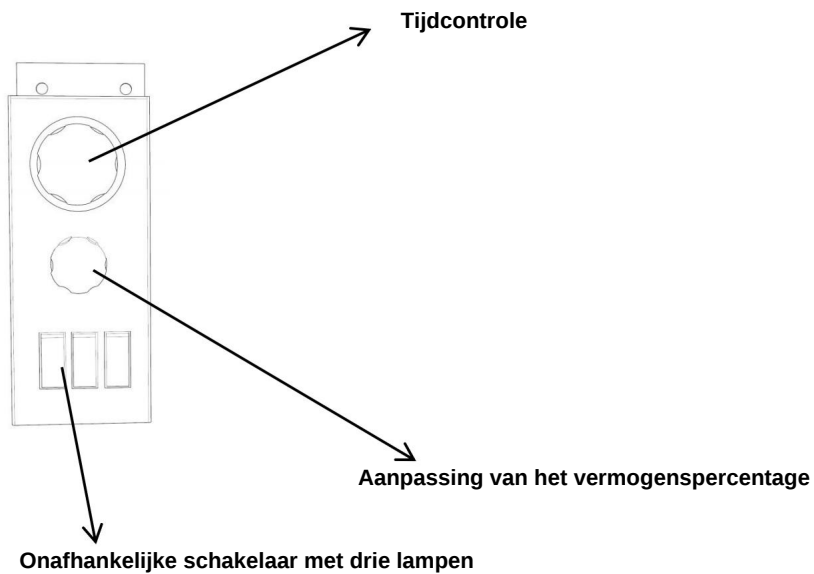

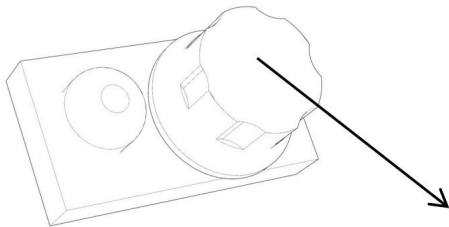

Tijdcontrole

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INFRARÖD FÄRGLAMPA

MODELL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Infraröd färglampa

MODELL: 2X3, 3K, 1A, 1AX, 1AS-1, 2A, 3A



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support**

och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning europeiska unionen. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste göras lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter

PARAMETERLISTA

Modell	2X3 3K		1A	1AX 1AS-1 2A		3A
Spänning (V)	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220
Effekt (kw)	3	3	1.5	1	2	2.2
Timer(min) NO	NO 1-60			1-60	1-60 1-60	1-60
Bakning area (m²)	/	/	0,32	0,23	0,33 0,48	0,8
Netto Vikt (kg)	4,65 6,95		10.9	1.7	3,55	14.65
						28,9(st och kolumn /8,5(la smp hållare))

DELLISTA

Modell	Bild	Tillbehör
2X3		Lamphuvud*6 Lamphållare*4 Skruv(M6*8)*12
3K		Lamphuvud*9 Lamphållare*6 Skruv9(M6*8)*18
1A		Lamphuvud*1 Kolumner (kolumn A+kolumn B)*1 Klämmor (klämma A+klämma B)*1 1 U-format handtag*1 Bas*1 / Bashållare*1 Modeller av justerbara handtag*3(2 för M8 * 20/1 för M12 * 95) Modeller av plommonblomshandtag*2(1 för M10 50 * 30/1 för M8 * 30 * 20) M8 * 55 skruvar*6 / M8 muttrar*6; platta kuddar*6 / skiftnyckel*1 / sexkantshylsa*1 hjul*4 (2 bromsar / 2 aktivitetshjul)
1AX		Lamphuvud*1
1AS-1		Lamphuvud*1 Byt lamprör*2 Stativ*1 Handtag*1

2A		Lamphuvud*1 Kolumner*1 (kolumn A+kolumn B) Klämmor *1(klämma A+klämma B) Bas*1 / Bashållare*1 Justerbart handtag modell*1(M12 * 95) Modeller av plommonblomshandtag*2(1 M10 * 30/1 M8 * 30 * 20) * 50 M8 * 55 skruvar *6/ M8 muttrar*6 / Platta brickor*2 / Skiftnyckel*1 / Sexkantshylsa*1 Hjul*4 (2 bromsar / 2 aktivitetshjul) Styrssystem*1 Anslutningsledningar*2
3A		Ruta A: 1 set med lamphållare (inklusive 3 lamprör sammansatt till ett); Ruta B: 1 uppsättning kolumnkontrollsystem 1 set Base Justerbara handtag *3 (med 2 brickor och 1 Skruva) Inre sexkantiga hörn*2 Hjul*4 (2 bromsar / 2 rörliga) Handtag*2

SÄKERHET OCH VARNINGAR

• Använd inte denna maskin i brandfarliga eller explosiva miljöer, som t.ex brandfarliga vätskor, gaser eller partiklar etc., annars orsakar det lätt brand. • Om du behöver använda denna maskin i målrummet måste du först rena den luft i rummet.

- Slå inte eller slå inte maskinen.
- Undvik att föra in hårda föremål i lamphuvudet.
- Använd alltid en mjuk trasa eller bomull doppad i alkohol för att försiktigt torka av tuben och reflektor för att hålla dem rena (Obs: Se till att koppla ur strömförsörjningen och svalna efter avtorkning måste vara efter tjugo minuter, tills alkoholen avdunstar helt innan lampan startas, annars är lampan lätt att spricka!)

- Var uppmärksam på hålen när du flyttar maskinen välta.

Maskinen måste anslutas till jordledningen för att garantera säkerheten. De jordningsmaskin måste anslutas till ett uttag installerat under korrekt riktlinjer. Ändra eller konvertera inte jordanslutningen. Använd inte någon uttagsomvandlare. Låt jordningen kontrolleras vid osäkerhet korrekt av en professionell elektriker.

- Se alltid till god jordning för att undvika elektriska stötar.
- Ta bort föremål från framsidan av lamphuvudet innan du slår på maskin.

- Håll minst 4 meter bort från färgsprutningsplatsen när enheten är påslagen.

- Om lampan inte tänds efter att strömmen är på, kan uttaget vara löst.
- Behåll platsen för att undvika olyckor orsakade av skräp och svagt ljus ren och väl upplyst.

- Undvik att använda maskinen i regniga och våta områden. Vatteninträngning kan orsaka elektrisk stöt eller skada på maskinen.
- Om maskinen ska användas utomhus, använd en speciell utomhussladd märkt med "WA" eller "W" för att förhindra elektriska stötar.

- Undvik att röra din kropp mot en jordad yta för att öka möjligheten av elektrisk stöt.

Byt ut skadade sladdar omedelbart för att förhindra elektriska stötar.

- Använd inte sladden på ett olämpligt sätt. Flytta inte maskinen genom att dra på sladden eller dra ut kontakten ur uttaget. Sladden måste hållas borta från för varma, oljiga eller vassa delar och rörliga föremål. Byt ut skadad sladdar omedelbart för att förhindra elektriska stötar.


- Täck inte över värmaren för att undvika överhettning. Om värmaren är täckt eller placeras i fel position kan leda till brandrisk.
- Använd inte värmaren i badrummet eller runt pooler.
- Undvik närvaron av icke-professionella personer, såsom åskådare, barn och besökare, när maskinen används. Vid behov, skydda maskinen.
- Det är förbjudet att baka två lampor mot varandra eller att baka en lampa på den andra utan något bakat föremål.
- Lampbyte bör göras på ett servicecenter eller av en professionell.

DRIFT


2X3, 3K




1A

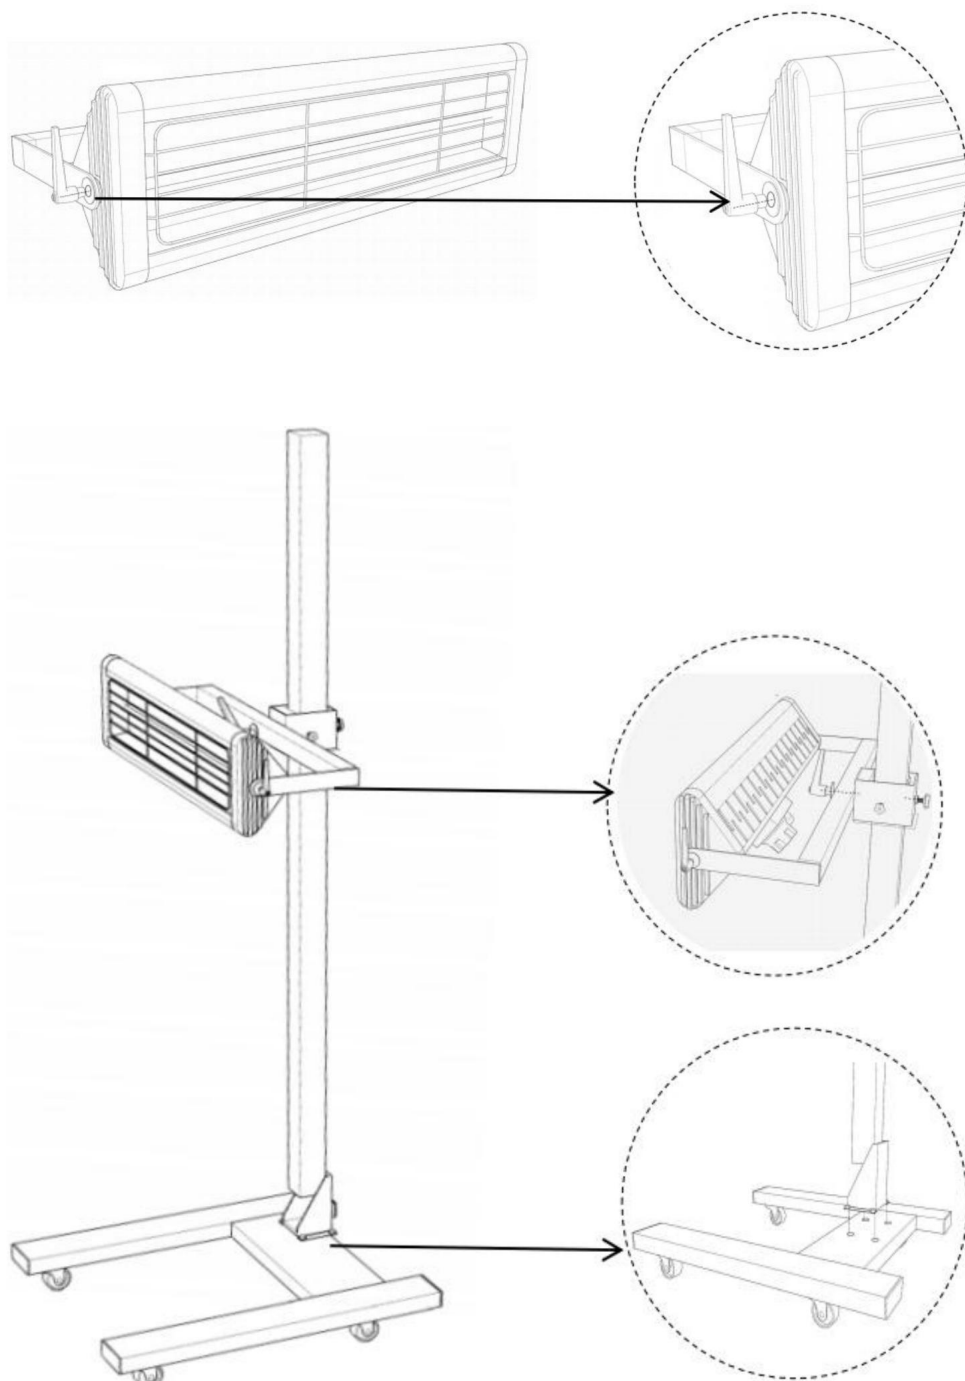


1AX

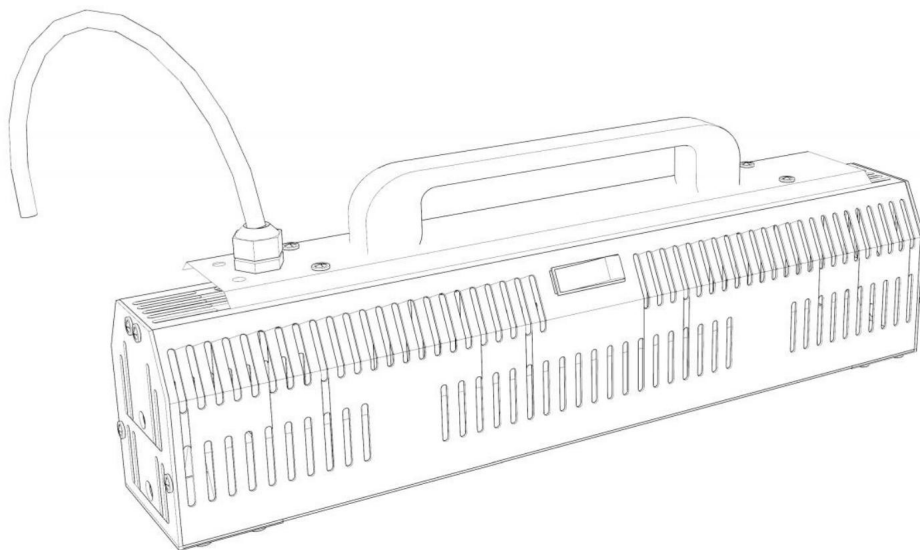


1AS-1

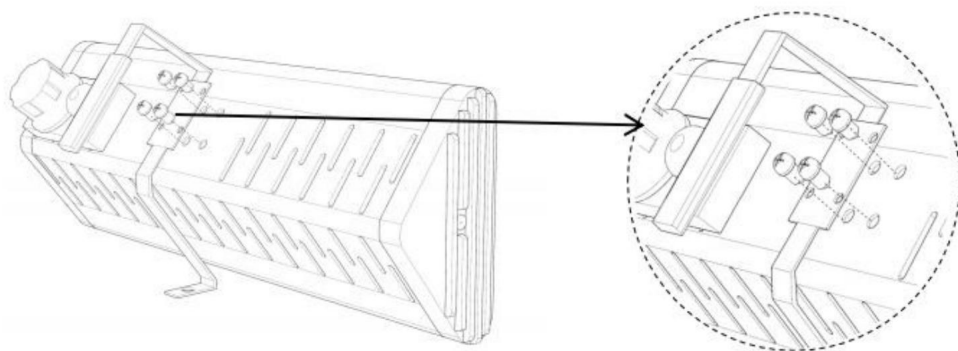


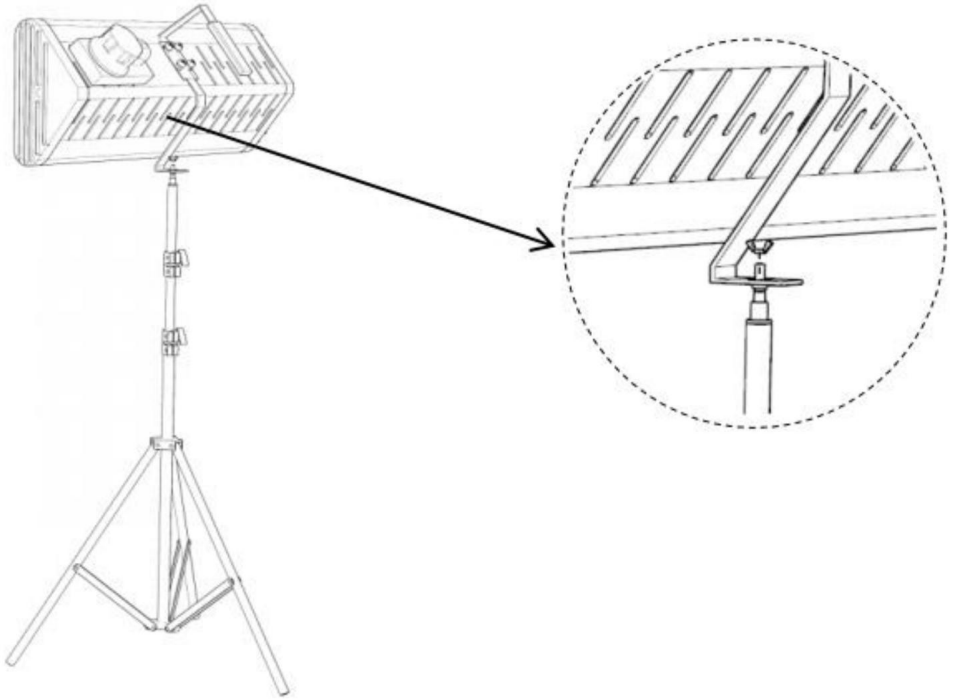


2A

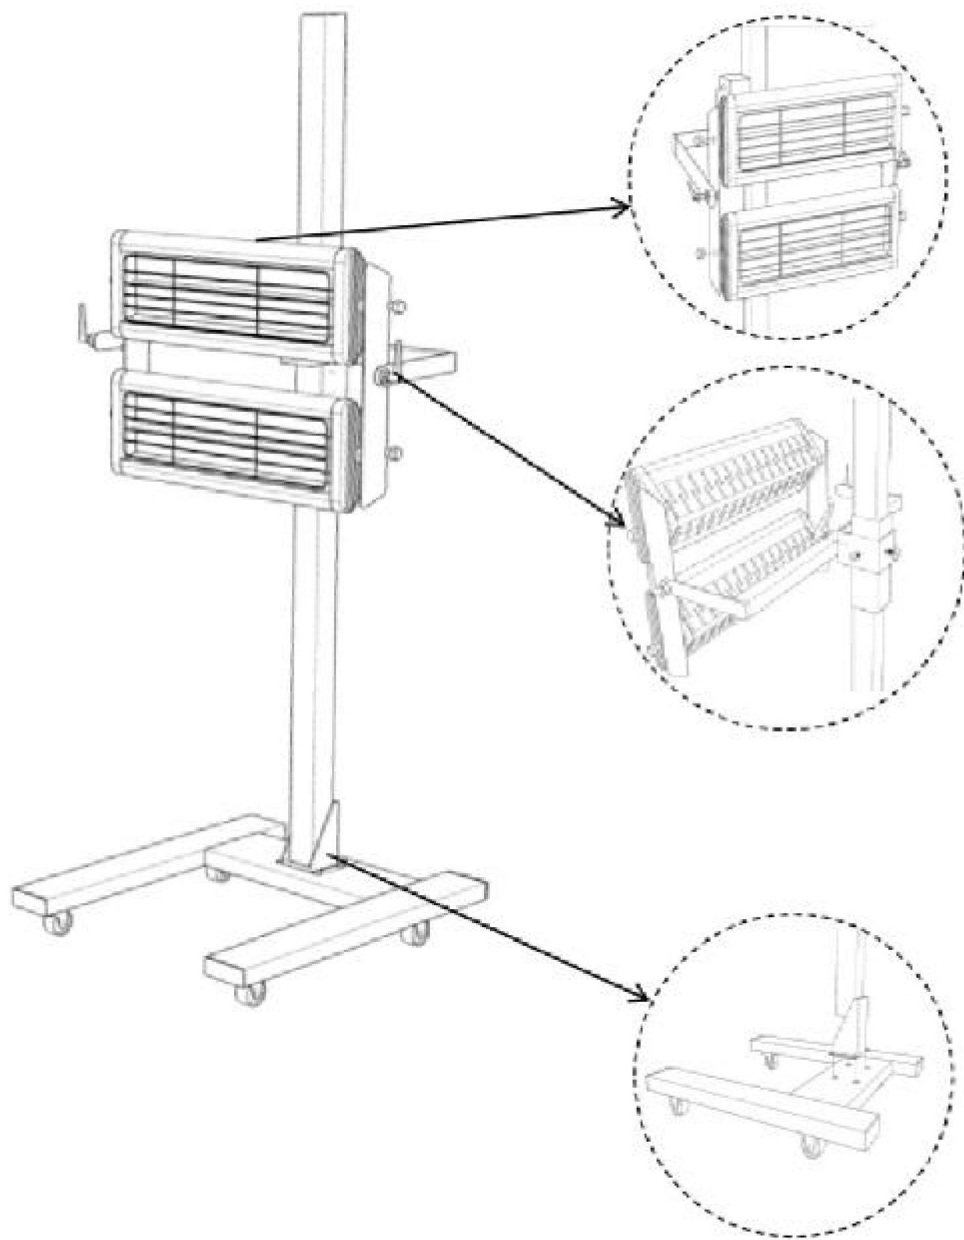


3A

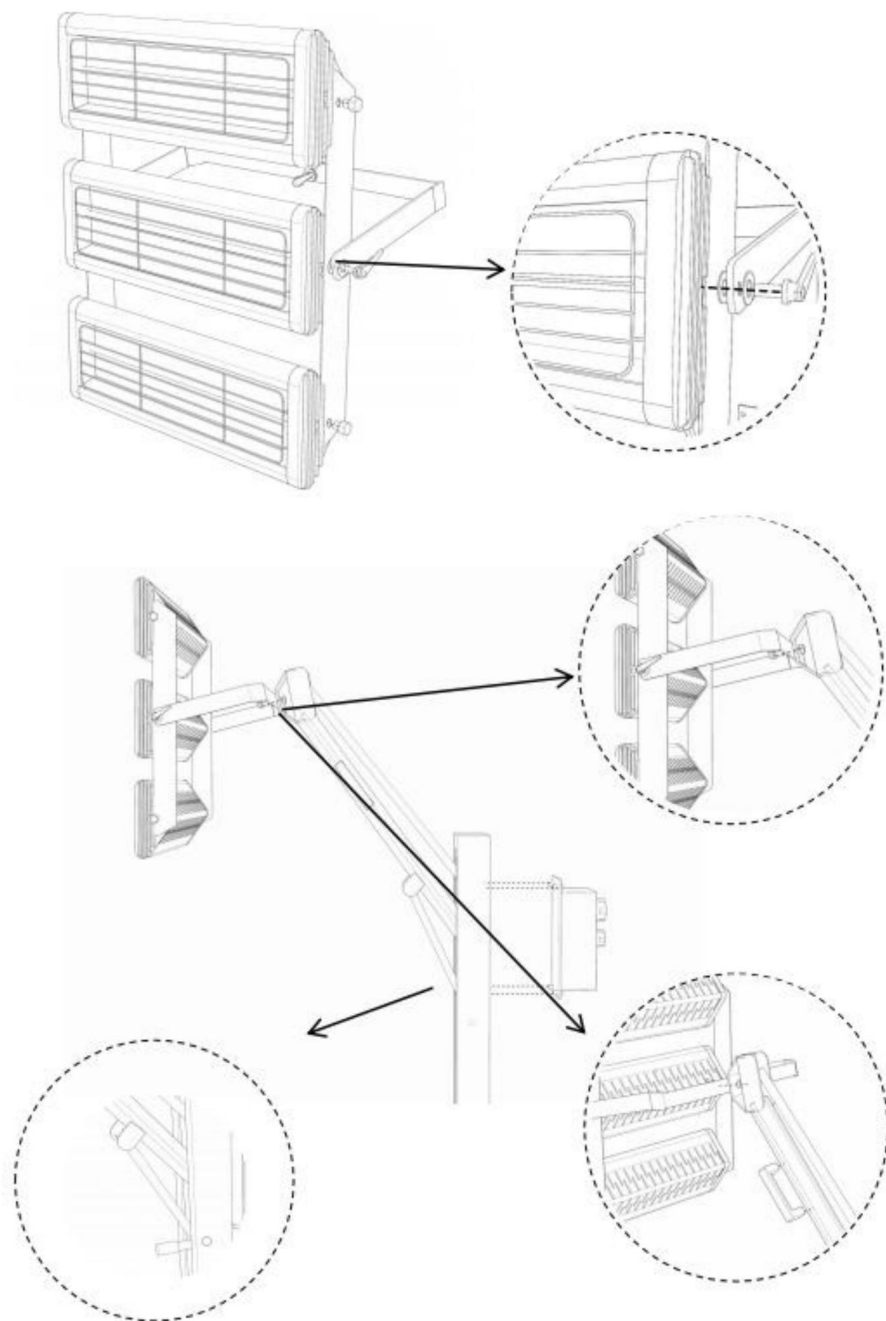


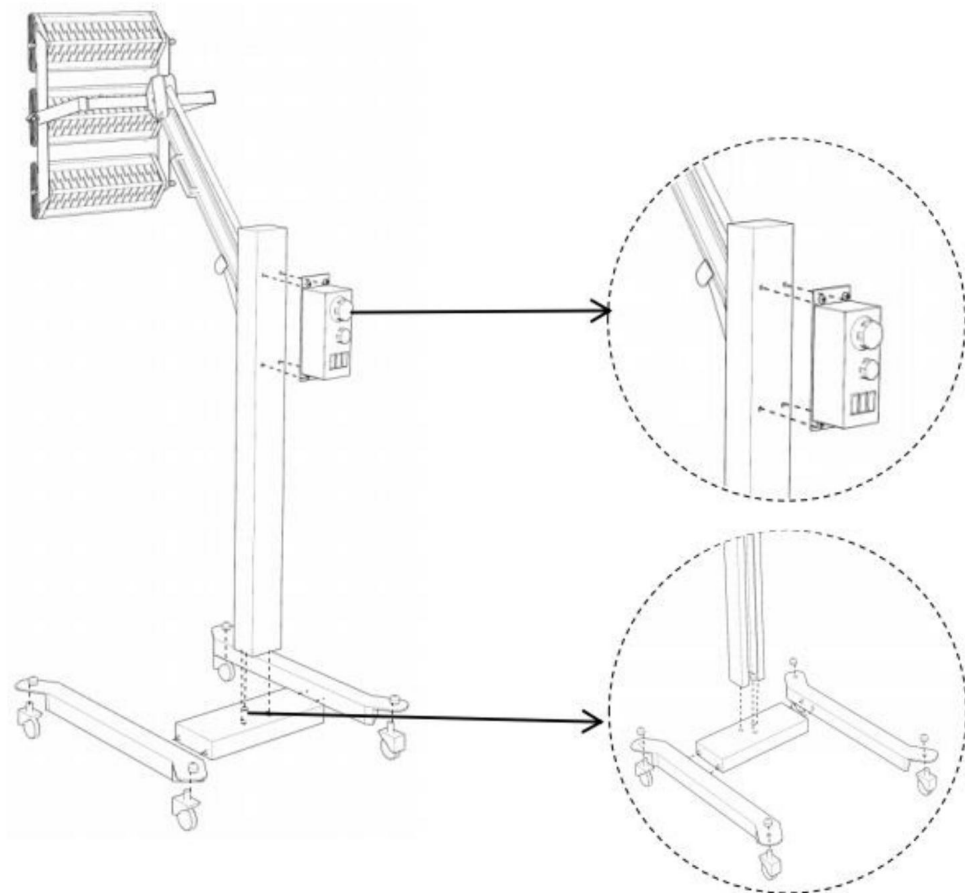

Lampbyte

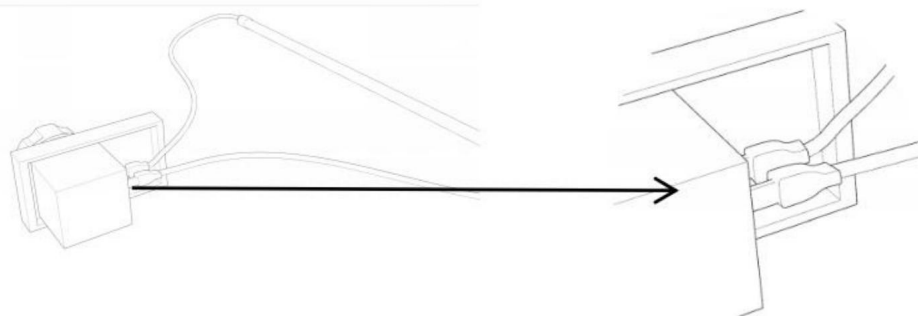



Anslut lampans sladduttag som visas här.

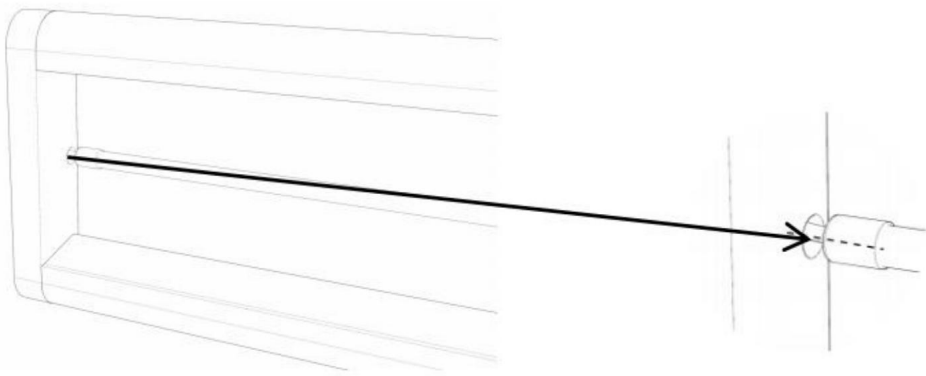

Lampor skruvas fast i huset på båda sidor.

Nyckelbeskrivning

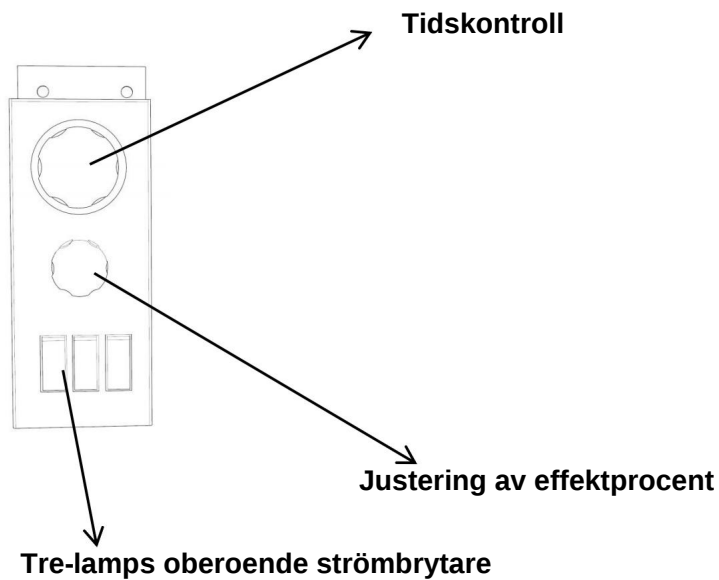

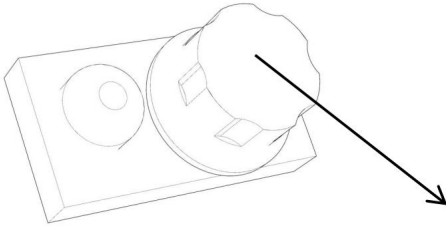

Tidskontroll

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support