

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

INDUSTRIAL CRANE SCALE

MODEL:OCS-S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL
CRANE SCALE

MODEL:OCS-S








NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Disposal information: This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



General safety instructions

WARNING! Read all safety warnings and notes. Failure to follow the instructions listed below may result in electrical shock, fire, and/or injury.

For good performance and precise measurement, be careful with daily operation and maintenance.

WORK AREA SAFETY

- a) **Keep the application area clean and well-lit.** Unclean and dark areas lead to accidents.
- b) **Do not use power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases, or vapors.** Power tools generate sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and bystanders away when operating the appliance.** Distractions can lead to loss of control over the device.

Usage Note:

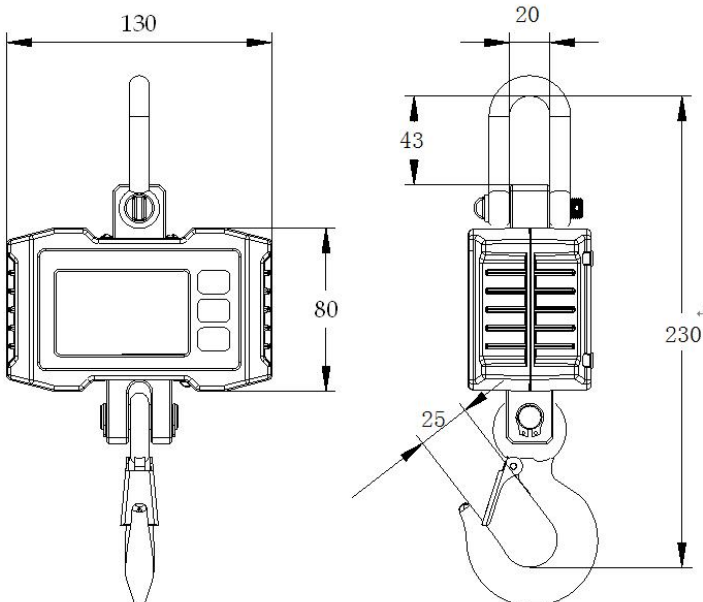
Do not overload crane scale, this will damage loadcell;

Do not leave load hung on the digital balance for long. This will decrease scale accuracy and shorten loadcell life;

Inspect shackle and hook before using. Check clips, pins and screws regularly;




Thank you for your support of our products!

1. Dimension & Weight












2. Display & Keys

Scale Keys

Key	Name	Function
	On/Off	Power-on : Short pressing; Power-off : Long pressing; Increase digit;
	TARE/ZERO	Short pressing: Zero; Long pressing: Tare in/out; Confirm & next;
	HOLD/UNIT	Short pressing: Lock/unlock; Long pressing: Unit Switch; Move digit, Change options;

Remote Keys


Key	Name	Function
	Zero	Zero; Confirm & next;
	Tare	Tare in/out;
	Hold	Lock or unlock;
	Acc.	2nd function
	Del.	2nd function
	F1	2nd function
	F2	Unit Switch, Move digit, Change options;
	Off	Long press to power off; Increase digit;
	2nd	2nd function;

Indicators



LED	Name	Note
S	Stable	lit when weight is stable
Z	Zero	lit when weight is at zero
T	Tared	lit when the scale is tared
H	Hold	lit when the scale is locked
lb	lb	lit when the unit is lb
kg	kg	lit when the unit is kg
N	N	lit when the unit is N

3. Operations

Power On/Off



✓ Long press  to power on the scale. Scale performs initialization and power-on tests, **8.8.8.8.8** shows, weight detection **- - - - -** shows, and then auto zero.

↪ For information about Auto-Zero, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

✓ Long press  or  to power off the scale. Off message **oFF** shows, and then cut off power.

↪ When 3 batteries' voltage is lower than 3.2V, the scale will auto power off itself. Please replace the dead batteries with new ones.

Zero

✓ Short press  , or press  , to zero. Z shows.

↪ For information about Manual-Zero Range, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.





Tare In/Out

✓ In gross mode, long press  , or press  , to tare in. T shows.



📄 Tare will reduce the apparent overload range of scale. For example, if a 500*0.2kg scale has a 100kg container as its tare, the scale will overload at a net weight of 401.8kg (500 – 100 + additional 9 divisions).

- ✓ In net mode, long press , or press , to tare out. T disappears.

Lock/Unlock

- ✓ Press  or  to lock screen. H shows.
- ✓ Press  or  again to unlock screen. H disappears.





Unit Switch

- ✓ Long press  or press , to switch the unit between kg, lb, and N.
- ☐ When unit is kg, kg shows. When the unit is lb, lb shows. When the unit is N, N shows.
- ☐ For more information about the User Unit, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.



4. User Setup

- ✓ Press  first then press  or press  and  simultaneously for 3 seconds to enter User Setup menu. **SETUP** shows.

Auto-Off Timing

- ✓ Press  or  to enter Auto-Off Timing. **OFF --** shows.
- ✓ Press  or press , to change timing value.
- ☞ Auto-Off Timing can be set to: **0** (disabled), **5** (5min), **15** (15min), **30** (30min), **60** (60min). It is disabled by default.
- ☐ Auto-Off function maximizes the scale's battery life against people's carelessness not to power off the scale when it's not working.
- ☐ Auto-Off starts the countdown timer when there's no action, or the load is stable. Any key pressing or motion in the load restarts the countdown timer.



Backlight Time

✓ Press  or  to enter Backlight Time. **bl** - shows.

✓ Press  or press  , to change backlight time value.


↪ Backlight Time can be set to: **off** (disabled), **5** (5sends) , **15** (15 sends) , **30** (30sends) , **60** (60 sends) , **on** (light).

Display Brightness



✓ Press  or  to enter Display Brightness. **Lt** - shows.



✓ Press  or press  , to change brightness value.

↪ Display Brightness can be set to: 1-5 levels.

 Dim display brightness saves battery power dramatically.

Hold/Peak Function

Press  or  to enter Hold/Peak Function. **TYPE** - shows.

✓ Press  or press  to change value.

↪ Hold/Peak Function can be set to: **1** (hold enabled), **2** (peak enabled),

Press  or  to exit User Setup.

5. Battery Maintenance

To maximize battery life, please follow the battery maintenance guide.

❶ This scale is powered by 3 AA 1.5V batteries.


❷ This remote is powered by 2 AAA 1.5V batteries.

❸ Battery houses at the rear of the scale can be opened by screwing off screws.

- ❗ In order to conserve battery life, enable Auto-Off and display brightness.
- ❗ When 3 batteries' voltage is lower than 3.2 V, the scale will auto power off itself. Please replace the dead batteries with new ones.

6. Troubleshooting

Simple problems can be resolved as the below-listed solution. If problems still exist, please contact your local representative.

Symptom	Possible Cause	Suggested Solution
not power on after  is pressed	discharged / defective battery	check the battery and replace
	defective On/Off key	press harder and keep pressing for 2s
	defective power cable	open the front panel, check the power cable
	defective mainboard	contact representative
display flashes	discharged battery	replace battery
no action was taken after the key was pressed	scale is disturbed	re-plug power cable
	defective key	contact representative
weight reading is not stable	load in motion	keep load stable
	damped loadcell or mainboard	dry loadcell or mainboard
	defective mainboard	contact representative
weight reading is not zero when there is no load	discharged battery	replace battery
	loadcell stressed too long	hang scale in storage
	loadcell drifts	contact representative
large error in weight reading	scale not zeroed before applying the load	Manual Zero scale before loading
	wrong unit	switch to the correct unit
	require calibration	calibrate scale
	defective loadcell or mainboard	contact representative

7. Specifications

Accuracy	Chinese GB/T 11883-2002 CIII eqv. OIML R76
Tare Range	100% F.S.
Manual Zero	±4% F.S.
Stable Time	≤10sec
Overload	100% F.S. + 9e
Safety Load	120% F.S.
Ultimate Load	400% F.S.
Scale Battery	3*AA 1.5V batteries
Remote Battery	2*AAA 1.5V batteries
Display	65*41mm LCD display
Op. Temp.	-10°C - +40°C
Op. Humidity	20°C ≤90%

	Items	Description
1	Name	Industrial Crane Scale
2	Model	OCS-S
3	Parameter	Rating(s): 3x1.5AA Capacity: 1000kg/2200lb Division: 0.5lbs

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrev. TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

GRUE BASCULE INDUSTRIELLE

MODÈLE : OCS-S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIEL
ÉCHELLE À GRUE

MODÈLE : OCS-S







BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Symbole	Description du symbole
	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements et notes de sécurité. Le non-respect des consignes
le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures.
Pour de bonnes performances et une mesure précise, soyez prudent avec les mesures quotidiennes.
exploitation et maintenance.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) Gardez la zone d'application propre et bien éclairée. Les zones sales et sombres entraînent accidents.
- b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, comme dans présence de liquides, gaz ou vapeurs inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs. c) Tenir les enfants et les spectateurs éloignés lors de l'utilisation de l'appareil. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de l'appareil.

Remarque sur l'utilisation :

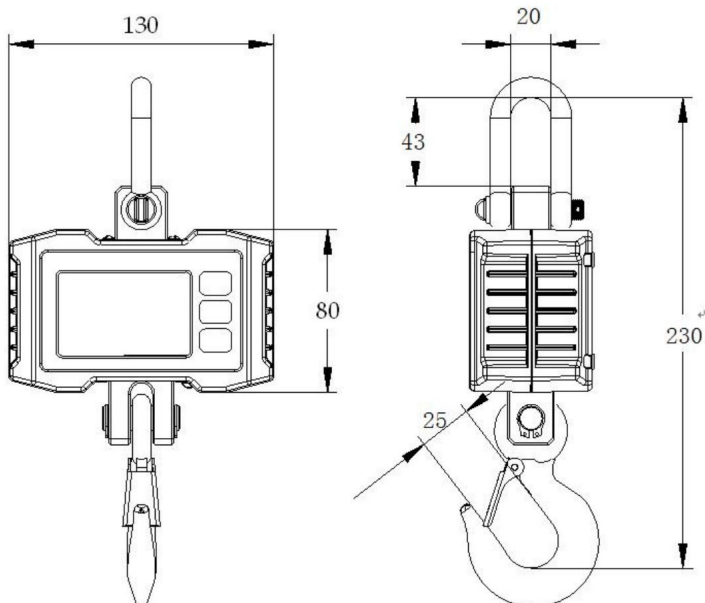
Ne surchargez pas la balance à grue, cela endommagerait la cellule de charge ;

Ne laissez pas la charge suspendue sur la balance numérique pendant une longue période. Cela réduira l'échelle précision et raccourcissement de la durée de vie de la cellule de charge ;

Inspectez la manille et le crochet avant utilisation. Vérifiez régulièrement les clips, les goupilles et les vis ;




Merci pour votre soutien à nos produits !

1. Dimensions et poids







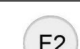




2. Affichage et touches

Touches d'échelle

Clé	Nom	Fonction
	Marche/Arrêt	Mise sous tension : appui court ; Mise hors tension : appui long ; Augmenter le chiffre ;
	TARE/ZÉRO	Appui court : Zéro ; Appui long : Tare entrée/sortie ; Confirmer et suivant ;
	TENIR/UNITÉ	Appui court : verrouiller/déverrouiller ; Appui long : changement d'unité ; Déplacer le chiffre, modifier les options ;

Clés à distance


Clé	Nom	Fonction
	Zéro	Zéro ; Confirmer et suivant ;
	Repousser	Tare entrée/sortie ;
	Prise	Verrouiller ou déverrouiller ;
	Acc.	2ème fonction
	De la.	2ème fonction
	F1	2ème fonction
	F2	Interrupteur d'unité, Déplacer le chiffre, modifier les options ;
	Désactive	Appuyez longuement pour éteindre ; Augmenter le chiffre ;
	2ème	2ème fonction

Indicateurs

DIRIGÉ	Nom	Note
S	Écurie	allumé lorsque le poids est stable
AVEC	Zéro	allumé lorsque le poids est à zéro
T	Préparé	allumé lorsque la balance est tarée
H	Prise	allumé lorsque la balance est verrouillée
kg	kg	allumé lorsque l'unité est lb
kg	kg	allumé lorsque l'unité est kg
N	N	allumé lorsque l'unité est N




3. Opérations

Marche/Arrêt

Appui long  pour mettre la balance sous tension. La balance effectue l'initialisation et la mise sous tension



essais,  affiche . détection de poids Pour  affiche, puis mise à zéro automatique.

plus d'informations sur la mise à zéro automatique, reportez-vous à la section Configuration de la balance dans le manuel technique.

Appui long  ou  pour éteindre la balance. Message d'arrêt  spectacles, et coupez ensuite l'alimentation.

Lorsque la tension des 3 piles est inférieure à 3,2 V, la balance s'éteint automatiquement. Veuillez remplacer les piles mortes par des neuves.

Zéro

Appui court  , ou appuyez sur  , à zéro. Zshows.

Pour plus d'informations sur la plage de mise à zéro manuelle, reportez-vous à la section Configuration de la balance dans le Manuel technique.

Tare entrée/sortie



En mode brut, appuyez longuement  , ou appuyez sur  , à tarer. Tshows.

La tare réduira la plage de surcharge apparente de la balance. Par exemple, si une balance de 500*0,2 kg la balance a un conteneur de 100 kg comme tare, la balance sera surchargée à un poids net de 401,8 kg (500 – 100 + 9 divisions supplémentaires).

En mode net, appuyez longuement  , ou appuyez sur  , tarer. T disparaît.

Verrouiller/Déverrouiller

Appuyez sur  ou  pour verrouiller l'écran. Hshows.

Appuyez sur  ou  à nouveau pour déverrouiller l'écran. H disparaît.

Interrupteur d'unité

Appui long  ou appuyez sur  , pour changer l'unité entre kg, lb et N.

Lorsque l'unité est kg, kg s'affiche. Lorsque l'unité est lb, lb s'affiche. Lorsque l'unité est N, N spectacles.



Pour plus d'informations sur l'unité utilisateur, reportez-vous à la configuration de l'échelle dans le manuel technique.

Manuel.

4. Configuration de l'utilisateur

Appuyez sur  d'abord puis appuyez sur  ou appuyez sur  et  simultanément pour 3 secondes pour accéder au menu de configuration utilisateur. **SETUP** spectacles.

Minuterie d'arrêt automatique

Appuyez sur  ou  pour entrer dans le mode d'arrêt automatique. **OFF--** spectacles.

Appuyez sur  ou appuyez sur  , pour modifier la valeur de synchronisation.

La temporisation d'arrêt automatique peut être réglée sur : (désactivé), **5** (5min), **15** (15min), **30** (30min), **60** (60 min). Elle est désactivée par défaut.

La fonction d'arrêt automatique maximise la durée de vie de la batterie de la balance contre la négligence des personnes pour éteindre la balance lorsqu'elle ne fonctionne pas.

L'arrêt automatique démarre le compte à rebours lorsqu'il n'y a aucune action ou que la charge est stable.

l'appui sur une touche ou un mouvement dans la charge redémarre le compte à rebours.



Durée du rétroéclairage

Appuyez sur  ou  pour entrer le temps de rétroéclairage. **bl** - spectacles.

Appuyez sur  ou appuyez sur **F2**, pour modifier la valeur du temps de rétroéclairage.

Le temps de rétroéclairage peut être réglé **off** (désactivé), **5** 5 envois, **15** 15 envois, **30** sur : 30 envois **60** 60 envois, **on** (lumière).

Luminosité de l'écran



Appuyez sur  ou  pour entrer dans la luminosité de l'affichage. **Lt** - spectacles.


Appuyez sur  ou appuyez sur **F2**, pour modifier la valeur de luminosité.

La luminosité de l'écran peut être réglée sur : 1 à 5 niveaux. Une faible

luminosité de l'écran permet d'économiser considérablement l'énergie de la batterie.

Fonction Hold/Peak

Presse  ou  pour accéder à la fonction Hold/Peak. **LYPE** - spectacles.

Appuyez sur  ou appuyez sur **F2** pour changer de valeur.

La fonction Hold/Peak peut être réglée sur : **1** (maintien activé), **2** (pic activé).

Presse  ou  pour quitter la configuration utilisateur.

5. Entretien de la batterie

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez suivre le guide d'entretien de la batterie.

Cette balance est alimentée par 3 piles AA 1,5 V.

Cette télécommande est alimentée par 2 piles AAA 1,5 V.

Les boîtiers de piles à l'arrière de la balance peuvent être ouverts en dévissant les vis.

Afin de préserver la durée de vie de la batterie, activez l'arrêt automatique et la luminosité de l'écran.

Lorsque la tension des 3 piles est inférieure à 3,2 V, la balance s'éteint automatiquement.

Veuillez remplacer les piles mortes par des neuves.

6. Dépannage

Les problèmes simples peuvent être résolus grâce à la solution ci-dessous. Si les problèmes persistent

existent, veuillez contacter votre représentant local.

Symptôme	Cause possible	Solution suggérée
ne s'allume pas après  est pressé	déchargé / défectueux batterie	vérifier la batterie et la remplacer
	touche marche/arrêt défectueuse	appuyez plus fort et maintenez appuyer pendant 2 secondes
	câble d'alimentation défectueux	ouvrez le panneau avant, vérifiez le câble d'alimentation
	carte mère défectueuse	contacter un représentant
l'affichage clignote	batterie déchargée	remplacer la batterie
aucune action n'a été pris après la clé a été pressé	l'échelle est perturbée	rebrancher le câble d'alimentation
	clé défectueuse	contacter un représentant
la lecture du poids est pas stable	charge en mouvement	maintenir la charge stable
	cellule de charge amortie ou carte mère	cellule de charge sèche ou carte mère
	carte mère défectueuse	contacter un représentant
la lecture du poids est pas zéro quand il n'y a pas de charge	batterie déchargée	remplacer la batterie
	la cellule de charge a été sollicitée trop longtemps	suspendre la balance dans le stockage
	dérives de la cellule de charge	contacter un représentant
grosse erreur dans lecture du poids	échelle non mise à zéro avant appliquer la charge	Mise à zéro manuelle de la balance avant chargement
	mauvaise unité	passer à l'unité correcte
	nécessite un étalonnage	étalonner la balance
	cellule de charge défectueuse ou carte mère	contacter un représentant

7. Spécifications

Précision	Norme chinoise GB/T 11883-2002 CIII équivalente OIML R76
Fourchette de dollars	100% FS
Zéro manuel	± 4 % FS
Temps stable	≤10 sec
Surcharge	100% FS + 9e
Charge de sécurité	120% de la valeur totale
Charge ultime	400% FS
Balance Batterie	3 piles AA 1,5 V
Batterie à distance	2 piles AAA 1,5 V
Affichage	Écran LCD 65*41mm
Temp. op.	-10 - +40
Op. Humidité	20 ≤90%

	Articles	Description
1	Nom Balance à grue industrielle	
2	Modèle OCS-S	
3	Paramètre	Note(s) : 3x1.5AA Capacité : 1000 kg/2200 lb Division: 0,5 lb

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

INDUSTRIELLE KRANWAAGE

MODELL:OCS-S

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**INDUSTRIE
KRWANWAAGE**

MODELL:OCS-S








Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Symbol	Beschreibung
	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag, befolgen Sie bitte immer die Empfehlungen unten.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Hinweise zur Entsorgung: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.



Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Hinweise. Bei Nichtbeachtung der

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder Verletzungen führen.

Für eine gute Leistung und genaue Messung seien Sie vorsichtig mit täglichen Betrieb und Wartung.

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

a) **Halten Sie den Anwendungsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unsaubere und dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

b) **Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B.**

Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken die Staub oder Dämpfe entzünden können.

c) **Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs des Geräts fern.**

Ablenkungen können zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

Nutzungshinweis:

Kranwaage nicht überlasten, da dies zur Beschädigung der Wägezelle führt.

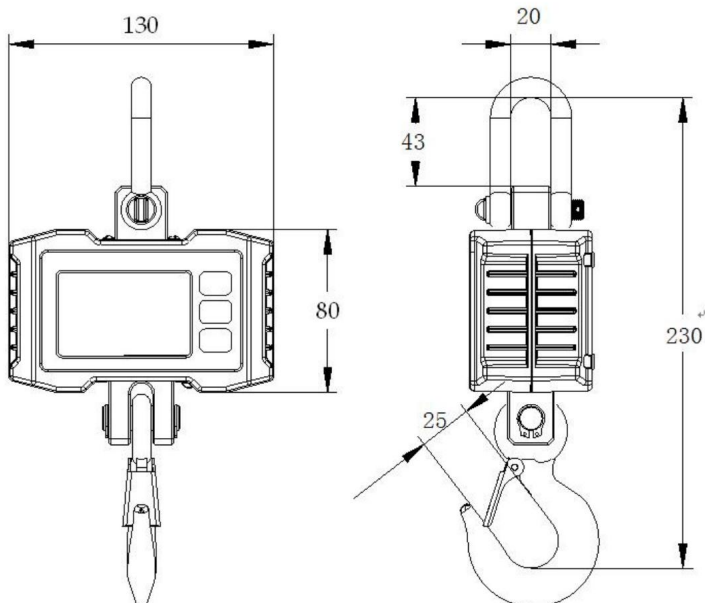
Lassen Sie die Last nicht zu lange auf der Digitalwaage hängen. Dadurch verringert sich der

Genauigkeit und Verkürzung der Lebensdauer der Wägezelle;

Überprüfen Sie Schäkel und Haken vor der Verwendung. Überprüfen Sie regelmäßig Clips, Stifte und Schrauben.


Vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Produkte!

1. Abmessungen und Gewicht












2. Display und Tasten

Tonleitertasten

Schlüssel	Name	Funktion
	Ein / Aus	Einschalten: Kurzes Drücken; Ausschalten: Langes Drücken; Ziffer erhöhen;
	TARA/NULL	Kurzes Drücken: Null; Langes Drücken: Tarieren ein/aus; Bestätigen und weiter;
	HALTEN/EINHEIT	Kurzes Drücken: Sperren/Entsperren; Langes Drücken: Einheitenwechsel; Ziffer verschieben, Optionen ändern;

Funkschlüssel

Schlüssel	Name	Funktion
	Null	Null; Bestätigen und weiter;
	Abstoßen	Tara ein-/austarieren;
	Halten	Sperren oder Entsperren;
	Acc.	2. Funktion
	Von der.	2. Funktion
	F1	2. Funktion
	F2	Einheitenschalter, Ziffer verschieben, Optionen ändern;
	Aus	Zum Ausschalten lange drücken; Ziffer erhöhen;
	2	2. Funktion;

Indikatoren

LED	Name	Notiz
S	Stabil	leuchtet, wenn das Gewicht stabil ist
MIT	Null	leuchtet, wenn das Gewicht auf Null steht
T	Vorbereitet	leuchtet, wenn die Waage tariert ist
H	Halten	leuchtet, wenn die Waage gesperrt ist
Pland	Pland	leuchtet, wenn die Einheit lb ist
kg	kg	leuchtet, wenn die Einheit kg ist
N	N	leuchtet, wenn die Einheit N ist



3. Betrieb

Ein-/Ausschalten

• Langes Drücken  um die Waage einzuschalten. Die Waage führt die Initialisierung und das Einschalten durch

Prüfungen, **8.8.8.8.** zeigt an, Gewichtserkennung **----** wird angezeigt und dann erfolgt die automatische Nullstellung.

Informationen zur automatischen Nullstellung finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im Technischen Handbuch.

• Langes Drücken  oder  um die Waage auszuschalten. Aus-Meldung **oFF** zeigt an,

und dann die Stromversorgung

abschalten. • Wenn die Spannung von 3 Batterien unter 3,2 V liegt, schaltet sich die Waage automatisch ab. Bitte

Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue.

Null

• Kurz drücken  , oder drücken Sie  , auf Null. Zeigt.

• Informationen zum manuellen Nullstellenbereich finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im Technisches Handbuch.

Tara Ein/Aus

• Im Bruttomodus lange drücken  , oder drücken Sie  , eintarieren. Das zeigt.

• Durch das Tara wird der scheinbare Überlastbereich der Waage verringert. Wenn beispielsweise eine 500*0,2kg

Die Waage hat einen 100 kg Behälter als Eigengewicht, die Waage wird bei einem Nettogewicht von überlastet

401,8 kg (500 – 100 + zusätzliche 9 Unterteilungen).

ÿ Im Netzmodus lange drücken  , oder drücken Sie  , austarieren. T verschwindet.

Sperren/Entsperren

ÿ Drücken Sie  oder  um den Bildschirm zu sperren. Hshows.

ÿ Drücken Sie  oder  erneut, um den Bildschirm zu entsperren. H verschwindet.

Einheitenschalter

ÿ Langes Drücken  oder drücken Sie  , um die Einheit zwischen kg, lb und N umzuschalten.



ÿ Wenn die Einheit kg ist, wird kg angezeigt. Wenn die Einheit lb ist, wird lb angezeigt. Wenn die Einheit N ist, wird N angezeigt. zeigt an.


ÿ Weitere Informationen zur Benutzereinheit finden Sie unter „Waagenkonfiguration“ im Handbuch.

4. Benutzereinrichtung

ÿ Drücken Sie  zuerst, dann drücken  oder drücken Sie  Und  gleichzeitig für 3 Sekunden, um das Menü „Benutzereinrichtung“ aufzurufen. **SETUP** zeigt an.

Automatische Abschaltung

ÿ Drücken Sie  oder  , um die automatische Abschaltzeit einzugeben. **OFF--** zeigt an.

ÿ Drücken Sie  oder drücken Sie  , um den Zeitwert zu ändern.



ÿ Die automatische Abschaltung kann wie folgt eingestellt werden: (deaktiviert), **5** (5 Minuten), **15** (15 Minuten), **30** (30 Minuten), **60** (60 Min.). Standardmäßig ist sie deaktiviert.

ÿ Die Auto-Off-Funktion maximiert die Batterielebensdauer der Waage gegen Unachtsamkeit der Menschen nicht um die Waage auszuschalten, wenn sie nicht funktioniert.

ÿ Auto-Off startet den Countdown-Timer, wenn keine Aktion erfolgt oder die Last stabil ist.

Durch Drücken einer Taste oder durch Bewegung in der Ladung wird der Countdown-Timer neu gestartet.



Hintergrundbeleuchtungszeit

Drücken Sie  oder , um die Hintergrundbeleuchtungszeit einzugeben. **bl** - zeigt an.

Drücken Sie  oder drücken Sie , um den Zeitwert für die Hintergrundbeleuchtung zu ändern.

Die Hintergrundbeleuchtungszeit kann auf folgende Werte **off** (deaktiviert), **5**, **15** eingestellt werden: **30** 30 Sendungen, **60** 60 Sendungen, **on** (Licht).



Bildschirmhelligkeit



Drücken Sie  oder , um die Anzegehelligkeit einzugeben. **Lt** - zeigt an.

Drücken Sie  oder drücken Sie , um den Helligkeitswert zu ändern.

Die Anzegehelligkeit kann auf 1–5 Stufen eingestellt werden. Eine gedämpfte Anzegehelligkeit spart erheblich Batteriestrom.

Hold/Peak-Funktion

Drücken  oder , um die Hold/Peak-Funktion aufzurufen. **TYPE** - zeigt an.

Drücken Sie  oder drücken Sie , um den Wert zu ändern.

Die Hold/Peak-Funktion kann eingestellt werden auf: **1** (Halten aktiviert), **2** (Spitzenwert aktiviert),

Drücken  oder , um das Benutzer-Setup zu beenden.

5. Batteriewartung

Um die Batterielebensdauer zu maximieren, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Batteriewartung.

Diese Waage wird mit 3 AA 1,5 V-Batterien betrieben.

Diese Fernbedienung wird mit 2 AAA 1,5 V-Batterien betrieben.

Batteriehäuser auf der Rückseite der Waage können durch Herausdrehen von Schrauben geöffnet werden.

ÿ Um die Batterie zu schonen, aktivieren Sie die automatische Abschaltung und die Displayhelligkeit.

ÿ Wenn die Spannung von 3 Batterien unter 3,2 V liegt, schaltet sich die Waage automatisch ab.

Bitte ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue.

6. Fehlerbehebung

Einfache Probleme können mit der unten aufgeführten Lösung behoben werden. Wenn die Probleme weiterhin bestehen,

vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Symptom	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
schaltet sich nicht ein nach  wird gedrückt	entladen / defekt Batterie	Überprüfen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie
	Ein-/Aus-Taste defekt	drücken Sie fester und halten Sie 2s drücken
	defektes Netzkabel	Öffnen Sie die Frontplatte, überprüfen Sie die Stromkabel
	defektes Mainboard	Ansprechpartner
Anzeige blinkt	entladene Batterie	Batterie ersetzen
keine Aktion war genommen nach dem Schlüssel wurde gedrückt	Maßstab ist gestört	Netzkabel wieder einstecken
	defekter Schlüssel	Ansprechpartner
Gewichtsanzeige ist nicht stabil	Last in Bewegung	Ladung stabil halten
	gedämpfte Wägezelle oder Hauptplatine	Trockenwägezelle oder Mainboard
	defektes Mainboard	Ansprechpartner
Gewichtsanzeige ist nicht Null, wenn es gibt keine Last	entladene Batterie	Batterie ersetzen
	Wägezelle zu lange beansprucht	Waage im Lager aufhängen
	Wägezellendrift	Ansprechpartner
großer Fehler in Gewichtsablesung	Waage wurde vorher nicht auf Null gesetzt	Manuelle Nullstellung der Waage vor
	Aufbringen der Last	Laden
	falsche Einheit	zur richtigen Einheit wechseln
	erfordern eine Kalibrierung	Waage kalibrieren
	defekte Wägezelle oder Hauptplatine	Ansprechpartner

7. Spezifikationen

Genauigkeit	Chinesisch GB/T 11883-2002 CIII, gleichwertig mit OIML R76
Dollar-Bereich	100 % FS
Manuelle Nullstellung	±4 % vom Endwert
Stabile Zeit	ÿ10 Sek.
Überlast	100 % FS + 9e
Sicherheitslast	120 % FS
Maximale Belastung	400 % FS
Waagenbatterie	3 x AA 1,5 V Batterien
Fernbatterieanzeige	2 x AAA 1,5 V Batterien
	65 x 41 mm LCD-Anzeige
Betriebstemp.	-10ÿ - +40ÿ
Betriebsfeuchtigkeit	20ÿ ÿ90%

	Artikel	Beschreibung
1	Name Industrielle Kranwaage	
2	Modell OCS-S	
3 Parameter		Bewertung(en): 3x1.5AA Kapazität: 1000kg/2200lb Teilung: 0,5 Pfund

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

BILANCIA PER GRU INDUSTRIALE

MODELLO:OCS-S

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIALE
SCALA PER GRU

MODELLO:OCS-S








HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione
	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o elettrocuzione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni indicate sotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Informazioni sullo smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Istruzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e le note di sicurezza. La mancata osservanza delle Istruzioni elencate di seguito possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni.

Per ottenere buone prestazioni e misurazioni precise, fare attenzione con la misurazione giornaliera funzionamento e manutenzione.

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

a) **Mantenere l'area di applicazione pulita e ben illuminata.** Le aree sporche e scure portano a incidenti.

b) **Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come ad esempio presenza di liquidi, gas o vapori infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polvere o

vapori. c) **Tenere i bambini e gli astanti lontani quando si utilizza l'apparecchio.**

Le distrazioni possono portare alla perdita del controllo del dispositivo.

Nota sull'utilizzo:

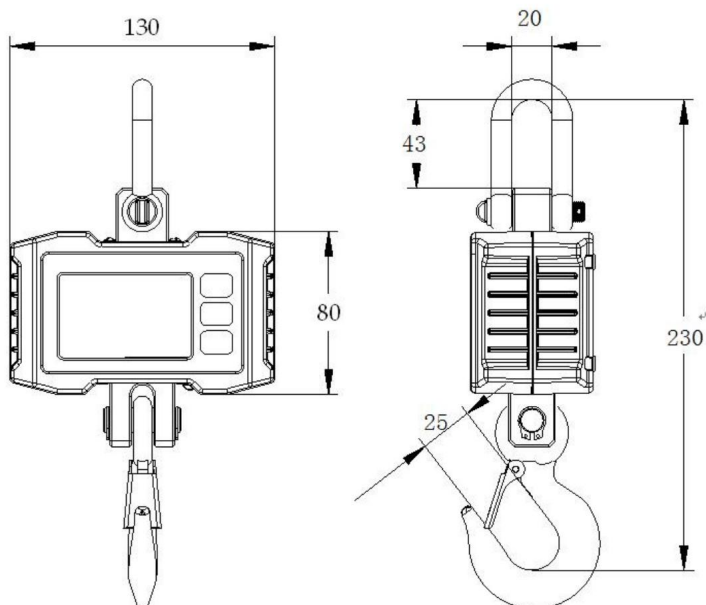
Non sovraccaricare la bilancia della gru, poiché ciò danneggerebbe la cella di carico;

Non lasciare il carico appeso alla bilancia digitale per lungo tempo. Ciò diminuirà la scala precisione e riducono la durata della cella di carico;

Ispezionare grillo e gancio prima dell'uso. Controllare regolarmente clip, perni e viti;




Grazie per il supporto ai nostri prodotti!

1. Dimensioni e peso












2. Display e tasti

Chiavi di scala

Chiave	Nome	Funzione
	Acceso/Spento	Accensione: pressione breve; Spegnimento: pressione prolungata; Aumenta la cifra;
	TARA/ZERO	Pressione breve: Zero; Pressione prolungata: Tara in entrata/uscita; Conferma e successivo;
	HOLD/UNIT	Pressione breve: Blocca/sblocca; Pressione prolungata: cambio unità; Sposta cifra, cambia opzioni;

Chiavi remote


Chiave	Nome	Funzione
	Zero	Zero; Conferma e successivo;
	Respingere	Tara in entrata/uscita;
	Presca	Bloccare o sbloccare;
	Acc.	2a funzione
	Del.	2a funzione
	F1	2a funzione
	F2	Interruttore unità, Sposta cifra, cambia opzioni;
	Spento	Premere a lungo per spegnere; Aumenta la cifra;
	2°	2a funzione;

Indicatori

GUIDATO	Nome	Nota
S	Stabile	acceso quando il peso è stabile
CON	Zero	acceso quando il peso è a zero
T	Preparato	acceso quando la bilancia è tarata
H	Preso	acceso quando la bilancia è bloccata
libbre	libbre	acceso quando l'unità è lb
kg	kg	acceso quando l'unità è kg
N	N	acceso quando l'unità è N



3. Operazioni

Accensione/spengimento

ÿ Pressione prolungata  per accendere la bilancia. La bilancia esegue l'inizializzazione e l'accensione



prove, **88888** mostra, rilevamento del peso **-----** mostra e poi azzerata automaticamente.

ÿ Per informazioni sullo zero automatico, fare riferimento alla Configurazione della bilancia nel Manuale tecnico.

ÿ Pressione prolungata  O  per spegnere la bilancia. Messaggio Off **oFF** spettacoli, e quindi interrompere

l'alimentazione. ÿ Quando la tensione delle 3 batterie è inferiore a 3,2 V, la bilancia si spegnerà automaticamente. Si prega di sostituire le batterie scariche con quelle nuove.

Zero

ÿ Pressione breve  , o premere  , a zero. Zmostra.

ÿ Per informazioni sull'intervallo di azzeramento manuale, fare riferimento alla Configurazione della bilancia nella Manuale tecnico.

Tara in entrata/uscita



ÿ In modalità lorda, premere a lungo  , o premere  , per tarare. Tshows.

ÿ La tara ridurrà l'intervallo di sovraccarico apparente della bilancia. Ad esempio, se un 500*0,2 kg la bilancia ha un contenitore da 100 kg come tara, la bilancia si sovraccaricherà a un peso netto di 401,8 kg (500 – 100 + 9 divisioni aggiuntive).

ÿ In modalità rete, premere a lungo  , o premere  , per tarare. T scompare.

Blocca/Sblocca

ÿ Premere  o  per bloccare lo schermo. Hshows.

ÿ Premere  o  di nuovo per sbloccare lo schermo. H scompare.

Interruttore unità

ÿ Pressione prolungata  o premere  , per cambiare l'unità tra kg, lb e N.



ÿ Quando l'unità è kg, viene visualizzato kg . Quando l'unità è lb, viene visualizzato lb. Quando l'unità è N, viene visualizzato N spettacoli.

ÿ Per ulteriori informazioni sull'unità utente, fare riferimento alla Configurazione della scala nella Guida tecnica. Manuale.

4. Configurazione utente

ÿ Premere  prima poi premere  o premere  E  contemporaneamente per 3 secondi per accedere al menu Impostazioni utente. **SETUP** spettacoli.

Temporizzazione di spegnimento automatico

ÿ Premere  o  per immettere il tempo di spegnimento automatico. **OFF--** spettacoli.



ÿ Premere  o premere  , per modificare il valore di temporizzazione.

ÿ Il tempo di spegnimento automatico può essere impostato su: (disabilitato), (60 **5** (5 minuti), **15** (15 minuti), **30** (30 minuti), **60** min). È disabilitato per impostazione predefinita.

ÿ La funzione di spegnimento automatico massimizza la durata della batteria della bilancia contro la disattenzione delle persone per spegnere la bilancia quando non funziona.

ÿ Auto-Off avvia il timer del conto alla rovescia quando non c'è azione o il carico è stabile. Qualsiasi premendo un tasto o muovendo il carico si riavvia il timer per il conto alla rovescia.


Tempo di retroilluminazione

• Premere  o  per immettere il tempo di retroilluminazione. **bl** - spettacoli.

• Premere  o premere  , per modificare il valore del tempo di retroilluminazione .

• Il tempo di retroilluminazione può essere **off** (disabilitato), **5s**, **15** (15 invii), **30** impostato su: **30** (30 invii), **60** (60 invii), **on** (leggero).

Luminosità dello schermo



• Premere  o  per accedere alla Luminosità dello schermo. **Lt** - spettacoli.



• Premere  o premere  , per modificare il valore della luminosità.

• La luminosità del display può essere impostata su: livelli da 1 a

5. • Una luminosità ridotta del display consente di risparmiare notevolmente la batteria.

Funzione Hold/Peak

Premere  o  per accedere alla funzione Hold/Peak. **TYPE** - spettacoli.

• Premere  o premere  per modificare il valore.

• La funzione Hold/Peak può essere impostata su: **1** (hold abilitato), (picco abilitato), **2**

Premere  o  per uscire dalla Configurazione utente.

5. Manutenzione della batteria

Per massimizzare la durata della batteria, seguire la guida alla manutenzione della batteria.

• Questa bilancia è alimentata da 3 batterie AA da 1,5 V.

• Questo telecomando è alimentato da 2 batterie AAA da 1,5 V.

• Gli alloggiamenti delle batterie sul retro della bilancia possono essere aperti svitando le viti.

ÿ Per preservare la durata della batteria, abilitare lo spegnimento automatico e la luminosità del display.

ÿ Quando la tensione delle 3 batterie è inferiore a 3,2 V, la bilancia si spegnerà automaticamente.

Si prega di sostituire le batterie scariche con quelle nuove.

6. Risoluzione dei problemi

I problemi semplici possono essere risolti con la soluzione elencata di seguito. Se i problemi persistono

esiste, contatta il tuo rappresentante locale.

Sintomo	Possibile causa	Soluzione suggerita
non si accende dopo  è premuto	scaricato / difettoso batteria	controllare la batteria e sostituirla
	tasto On/Off difettoso	premere più forte e mantenere premendo per 2 secondi
	cavo di alimentazione difettoso	aprire il pannello frontale, controllare il cavo di alimentazione
	scheda madre difettosa	contattare il rappresentante
il display lampeggia	batteria scarica	sostituire la batteria
nessuna azione è stata presu dopo la chiave è stato premuto	la scala è disturbata	ricollegare il cavo di alimentazione
	chiave difettosa	contattare il rappresentante
la lettura del peso è non stabile	carico in movimento	mantenere il carico stabile
	cella di carico smorzata o scheda madre	cella di carico a secco o scheda madre
	scheda madre difettosa	contattare il rappresentante
la lettura del peso è non zero quando non c'è carico	batteria scarica	sostituire la batteria
	cella di carico sollecitata troppo a lungo	appendere la bilancia in magazzino
	deriva della cella di carico	contattare il rappresentante
grande errore in lettura del peso	bilancia non azzerata prima applicazione del carico	Bilancia manuale Zero prima caricamento
	unità sbagliata	passare all'unità corretta
	richiedono calibrazione	calibrare la scala
	cella di carico difettosa o scheda madre	contattare il rappresentante

7. Specifiche

Precisione	Cinese GB/T 11883-2002 CIII equivalente OIML R76
Gamma del dollaro	100% FS
Zero manuale	±4% valore di fondo scala
Tempo stabile	γ10 secondi
Sovraccarico	100% FS + 9e
Carico di sicurezza	120% di garanzia
Carico massimo	400% di garanzia
Bilancia Batteria	3 batterie AA da 1,5 V
Batteria remota Display	2 batterie AAA da 1,5 V
Temp. op.	Schermo LCD da 65*41mm
	-10γ - +40γ
Umidità Op.	20γ γ90%

	Elementi	Descrizione
1	Nome Bilancia per gru industriale	
2	Modello OCS-S	
3 Parametro		Valutazione(i): 3x1.5AA Capacità: 1000kg/2200lb Divisione: 0,5 libbre

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

BÁSCULA GRÚA INDUSTRIAL

MODELO:OCS-S

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIAL
BÁSCULA DE GRÚA

MODELO:OCS-S








¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, por favor siga siempre las recomendaciones que se muestran abajo.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	<p>Información de eliminación:</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>



Instrucciones generales de seguridad

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias y notas de seguridad. Si no sigue las

Las instrucciones que se enumeran a continuación pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones.

Para un buen rendimiento y una medición precisa, tenga cuidado con el uso diario.

Operación y mantenimiento.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

a) Mantenga el área de aplicación limpia y bien iluminada. Las áreas sucias y oscuras provocan accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en entornos explosivos, como por ejemplo en

Presencia de líquidos, gases o vapores inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas.

que puedan encender polvo o vapores. c)

Mantenga a los niños y a otras personas alejadas cuando utilice el aparato.

Las distracciones pueden provocar la pérdida de control sobre el dispositivo.

Nota de uso:

No sobrecargue la báscula de grúa, esto dañará la celda de carga;

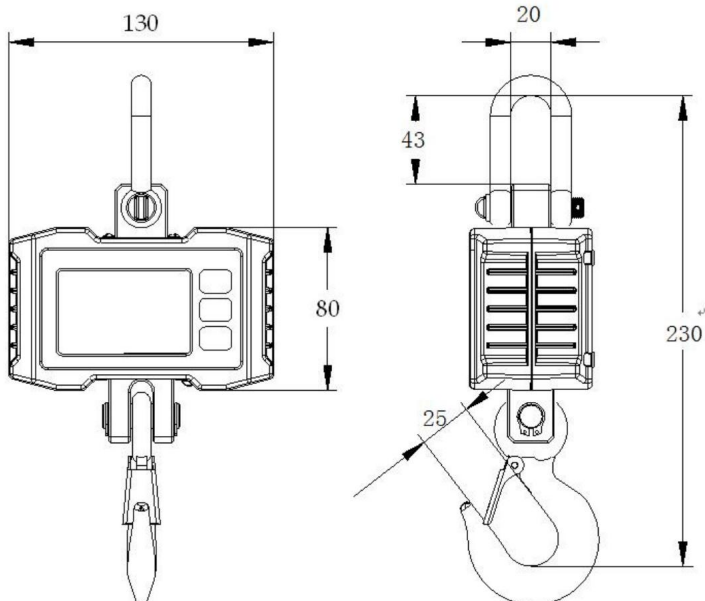
No deje cargas colgadas en la balanza digital durante mucho tiempo. Esto reducirá la escala.

precisión y acortar la vida útil de la celda de carga;

Inspeccione el grillete y el gancho antes de usarlos. Revise los clips, pasadores y tornillos con regularidad;




¡Gracias por apoyar nuestros productos!

1. Dimensiones y peso












2. Pantalla y teclas

Claves de escala

Llave	Nombre	Función
	Encendido/apagado	Encendido: pulsación corta; Apagado: pulsación prolongada; Aumentar dígito;
	TARA/CERO	Pulsación corta: Cero; Pulsación prolongada: Tara de entrada/salida; Confirmar y siguiente;
	MANTENER/UNIDAD	Pulsación corta: bloquear/desbloquear; Pulsación prolongada: cambio de unidad; Mover dígito, cambiar opciones;

Llaves remotas

Llave	Nombre	Función
	Cero	Cero; Confirmar y siguiente;
	Repeler	Tara de entrada/salida;
	Sostener	Bloquear o desbloquear;
	Acc.	2da función
	Del.	2da función
	F1	2da función
	F2	Interruptor de unidad, Mover dígito, cambiar opciones;
	Apagado	Mantenga pulsado para apagar; Aumentar dígito;
	2do	2da función;

Indicadores

CONDUJO	Nombre	Nota
S	Estable	Se enciende cuando el peso es estable
CON	Cero	Se enciende cuando el peso es cero.
yo	Preparado	Se enciende cuando la báscula está tara
yo	Sostener	Se enciende cuando la báscula está bloqueada
libra	libra	iluminado cuando la unidad es lb
kilogramo	kilogramo	Se enciende cuando la unidad es kg
nete	nete	Se enciende cuando la unidad está en N

3. Operaciones

Encendido/apagado

Pulsación larga



Para encender la báscula. La báscula realiza la inicialización y el encendido.

pruebas, **8.8.8.8.** muestra, detección de peso **- - - - -** muestra y luego cero automático.

Para obtener información sobre la puesta a cero automática, consulte Configuración de la báscula en el Manual técnico.

Pulsación larga



o



para apagar la báscula. Mensaje de apagado

oFF

muestra,

y luego corte la energía.

Cuando el voltaje de las 3 baterías sea inferior a 3,2 V, la báscula se apagará automáticamente.

Reemplace las baterías agotadas por otras nuevas.

Cero

Pulsación corta



, o presione



, a cero. Zmuestra.

Para obtener información sobre el rango de cero manual, consulte Configuración de escala en la Manual técnico.

Tara de entrada/salida

En modo bruto, mantenga pulsado



, o presione



, para tarar en. Tshows.

La tara reducirá el rango de sobrecarga aparente de la báscula. Por ejemplo, si una báscula pesa 500*0,2 kg



La báscula tiene un contenedor de 100 kg como tara, la báscula se sobrecargará con un peso neto de

401,8 kg (500 – 100 + 9 divisiones adicionales).

En modo de red, mantenga pulsado  , o presione  , para deshacer. T desaparece.

Bloquear/Desbloquear

Prensa  o  para bloquear la pantalla. Hshows.

Prensa  o  de nuevo para desbloquear la pantalla. H desaparece.

Interruptor de unidad

Pulsación larga  o presione  , para cambiar la unidad entre kg, lb y N.



Cuando la unidad es kg, se muestra kg . Cuando la unidad es lb, se muestra lb. Cuando la unidad es N, se muestra N muestra.

Para obtener más información sobre la Unidad de usuario, consulte Configuración de la báscula en la Guía técnica. Manual.

4. Configuración del usuario

Prensa  primero luego presione  o presione  y  simultáneamente durante 3 segundos para ingresar al menú de configuración de usuario. **SETUP** muestra.

Temporización de apagado automático

Prensa  o  para ingresar al tiempo de apagado automático. **OFF--** muestra.

Prensa  o presione  , para cambiar el valor de tiempo.



El tiempo de apagado automático se puede configurar en: (deshabilitado), **0** **5** (5 minutos), **15** (15 minutos), **30** (30 minutos), **60** min). Está deshabilitado de manera predeterminada.

La función de apagado automático maximiza la vida útil de la batería de la báscula contra el descuido de las personas. Apagar la báscula cuando no esté funcionando.

El apagado automático inicia el temporizador de cuenta regresiva cuando no hay acción o la carga es estable.

Al presionar una tecla o mover la carga se reinicia el temporizador de cuenta regresiva.



Tiempo de luz de fondo

Prensa  o  para ingresar el tiempo de luz de fondo. **bl** - muestra.

Prensa  o presione **F2** , para cambiar el valor del tiempo de luz de fondo .

El tiempo de luz de fondo se puede configurar **off** (deshabilitado) **5** 5sends , **15** (15 envíos),
30 en: 30 envíos **60** 60 envíos , **on** (luz).

Brillo de la pantalla



Prensa  o  para ingresar al brillo de la pantalla. **Lt** - muestra.

Prensa  o presione **F2** , para cambiar el valor del brillo.

El brillo de la pantalla se puede configurar en: 1-5 niveles.

El brillo tenue de la pantalla ahorra drásticamente energía de la batería.

Función Hold/Peak

Prensa  o  para ingresar a la función Hold/Peak. **LYPE** - muestra.

Prensa  o presione **F2** para cambiar el valor.

La función Hold/Peak se puede configurar en: **1** (mantener habilitado), **2** (pico habilitado),

Prensa  o  para salir de la configuración de usuario.

5. Mantenimiento de la batería

Para maximizar la vida útil de la batería, siga la guía de mantenimiento de la batería.

Esta báscula funciona con 3 pilas AA de 1,5 V.

Este control remoto funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V.

Los compartimentos de las baterías situados en la parte trasera de la báscula se pueden abrir destornillando los tornillos.

Para conservar la vida útil de la batería, habilite el apagado automático y el brillo de la pantalla.

Cuando el voltaje de las 3 baterías sea inferior a 3,2 V, la báscula se apagará automáticamente.

Reemplace las baterías agotadas por otras nuevas.

6. Solución de problemas

Los problemas simples se pueden resolver con la solución que se indica a continuación. Si los problemas persisten existe, comuníquese con su representante local.

Síntoma	Posible causa	Solución sugerida
no enciende después  se presiona	descargado / defectuoso batería	Verifique la batería y reemplácela
	Tecla de encendido/apagado defectuosa	Presiona más fuerte y mantén presionando durante 2s
	cable de alimentación defectuoso	Abra el panel frontal y verifique el cable de alimentación
	placa base defectuosa	Contactar con un representante
La pantalla parpadea	batería descargada	Reemplazar la batería
No se realizó ninguna acción tomado después de la clave fue presionado	La escala está alterada	Vuelva a enchufar el cable de alimentación
	llave defectuosa	Contactar con un representante
La lectura del peso es no estable	carga en movimiento	Mantener la carga estable
	célula de carga amortiguada o placa madre	célula de carga seca o placa base
	placa base defectuosa	Contactar con un representante
La lectura del peso es no cero cuando No hay carga	batería descargada	Reemplazar la batería
	La celda de carga se estresó demasiado tiempo y la Derivas de la celda de carga	báscula quedó colgada en el almacenamiento Contactar con un representante
Gran error en lectura de peso	La escala no se puso a cero antes aplicando la carga	Escala cero manual antes cargando
	unidad equivocada	cambiar a la unidad correcta
	requiere calibración	calibrar escala
	célula de carga defectuosa o placa madre	Contactar con un representante

7. Especificaciones

Exactitud	GB/T 11883-2002 CIII equivalente a OIML R76
Rango de dólares	100% FS
Cero manual	±4 % de escala completa
Tiempo estable	≤10 segundos
Sobrecarga	100% FS + 9e
Carga de seguridad	120% FS
Carga máxima	400% FS
Escala Batería	3 pilas AA de 1,5 V
Batería remota	2 pilas AAA de 1,5 V
Pantalla	Pantalla LCD de 65 x 41 mm
Temp. operativa	-10 - +40
Humedad operativa	20 ≤90%


	Elementos	Descripción
1	Nombre	Báscula de grúa industrial
2	Modelo	OCS-S
3	Parámetros	Clasificación(es): 3x1.5AA Capacidad: 1000 kg/2200 lb División: 0,5 libras

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

WAGA PRZEMYSŁOWA DO ŻURAWIA MODEL:OCS-S

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZEMYSŁOWY
WAGA Ż URAWOWA

MODEL:OCS-S



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa oznacza rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z podanymi zaleceniami poniżej.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Informacje dotyczące utylizacji: Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony koszyk na śmieci oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. Punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.



Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeżenie

Nieprzestrzeżenie poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub obrażeniami.

Aby zapewnić dobrą wydajność i precyzyjny pomiar, należy zachować ostrożność podczas codziennego użytkowania.

eksploatacja i konserwacja.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

a) Utrzymuj obszar aplikacji w czystości i dobrym oświetleniu. Obszary brudne i ciemne prowadzą do wypadki.

b) Nie używaj elektronarzędzi w środowiskach zagrożonych wybuchem, np.

obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub oparów. Narzędzia elektryczne generują iskry

które mogą spowodować zapłon pyłu lub

oparów. c) Podczas korzystania z urządzenia nie dopuszczaj do przebywania dzieci ani osób postronnych.

Rozproszenie uwagi może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

Uwaga dotycząca użytkowania:

Nie przeciążaj wagi dziwigowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ogniwa obciążnikowego;

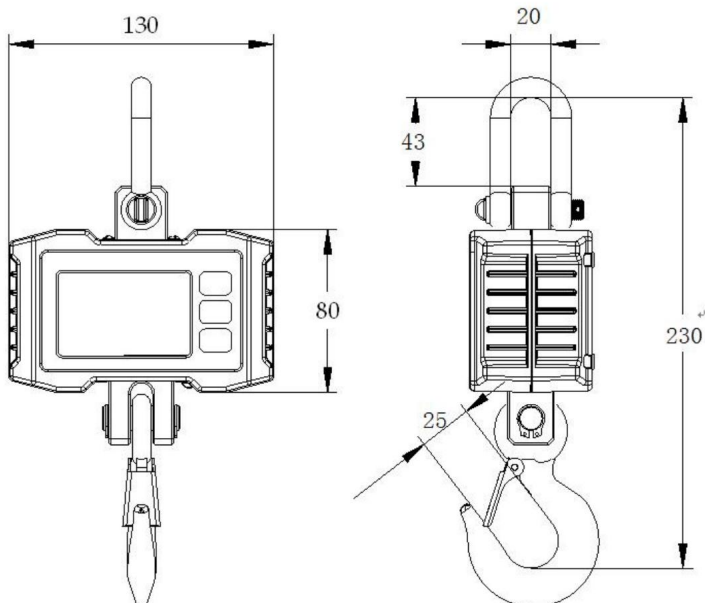
Nie pozostawiaj ładunku zawieszonoego na wadze cyfrowej przez długi czas. Spowoduje to zmniejszenie skali.

dokładności skrócenia żywotności ogniwa obciążnikowego;

Przed użyciem sprawdź szklę i hak. Regularnie sprawdzaj zaciski, sworznie i śruby;




Dziękujemy za wsparcie naszych produktów!

1. Wymiary i waga












2. Wyś wietlacz i klawisze

Klucze skalowe

Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Włącz/Wyłącz	Włączenie: Krótkie naciśnięcie; Wyłączenie: Długie naciśnięcie; Zwiększ cyfrę;
	TARA/ZERO	Krótkie naciśnięcie: Zero; Długie naciśnięcie: Tarowanie; Potwierdź i przejdź dalej;
	TRZYMAJ/JEDNOSTKA	Krótkie naciśnięcie: Zablokuj/odblokuj Długie naciśnięcie: Przełączenie jednostki Przenieś cyfrę, zmień opcje;

Kluczyki zdalne


Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Zero	Zero; Potwierdź i przejdź dalej;
	Odpychać	Tara waga ciowa/wyjs ciowa;
	Trzymać	Zablokuj lub odblokuj;
	Ak.	2. funkcja
	z.	2. funkcja
	F1	2. funkcja
	F2	Przełącznik jednostki, Przenieś cyfrę, zmień opcje;
	wyłączony	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć Zwiększ cyfrę;
	2	2. funkcja;

Wskaźniki

PROWADZONY	Nazwa	Notatka
S	Stabilny	ś wieci, gdy ciężar jest stabilny
Z	Zero	ś wieci, gdy waga wynosi zero
T	Przygotowany	ś wieci, gdy waga jest wytarowana
H	Trzymać	ś wieci, gdy waga jest zablokowana
funct	funct	ś wieci, gdy jednostką jest lb
kg	kg	ś wieci, gdy jednostką jest kg
N	N	ś wieci, gdy jednostka jest w stanie N



3. Operacje

Włączanie/wyłączenie zasilania

Długie naciśnięcie  aby włączyć wagę. Waga wykonuje inicjalizację i włączenie

testy, **8.8.8.8.** pokazuje, wykrywanie wagi. Aby **- - - - -** pokazuje, a następnie automatycznie zeruje.

uzyskać informacje na temat funkcji automatycznego zerowania, zapoznaj się z rozdziałem Konfiguracji wagi w Podręczniku technicznym.



Długie naciśnięcie  lub  aby wyłączyć wagę. Wiadomość **oFF** widać

a następnie odłącz zasilanie.

Gdy napięcie 3 baterii będzie niższe niż 3,2 V, waga wyłączy się automatycznie. Proszę

wymienić te baterie na nowe.

Zero

Krótkie naciśnięcie  , lub naciśnij  , do zera. Zshows.

Aby uzyskać informacje na temat zakresu zerowania ręcznego, zapoznaj się z sekcją Konfiguracja wagi w Instrukcja techniczna.

Tara wejść ciowa/wyjść ciowa

W trybie brutto, długie naciśnięcie  , lub naciśnij  , tarować Pokazuje.

Tara zmniejszy pozorny zakres przeciążenia wagi. Na przykład, jeśli waga 500*0,2 kg



waga ma pojemnik o masie 100 kg jako masę własną, waga zostanie przeciążona przy masie netto

401,8 kg (500 - 100 + 9 dodatkowych dywizji).

W trybie sieciowym naciśnij i przytrzymaj  , lub naciśnij  , wytarować T znika.

Zablokuj/Odblokuj

Naciśnij  Lub  aby zablokować ekran. H shows.

Naciśnij  Lub  ponownie, aby odblokować ekran. H znika.

Przełącznik jednostki

Długie naciśnięcie  lub naciśnij  , aby przełączyć jednostki pomiędzy kg, lb i N.

Gdy jednostką jest kg, wyświetla się kg. Gdy jednostką jest lb, wyświetla się lb. Gdy jednostką jest N, wyświetla się N widać




Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostki użyj ytkownika, zapoznaj się z sekcją Konfiguracja wagi w dokumentacji technicznej.

Podręcznik.





4. Konfiguracja użytkownika

Naciśnij  najpierw naciśnij  lub naciśnij  I  jednocześnie nie przez 3 sekund, aby wejść do menu Ustawień użytkownika.  widać

Czas automatycznego wyłączenia

Naciśnij  Lub  aby wejść w tryb automatycznego wyłączenia.  widać

Naciśnij  lub naciśnij  , aby zmienić wartość czasu.

Czas automatycznego wyłączenia może być ustawiona: (wyłączony),  5 (5 minut)  (15 minut)  (30 minut)  (60 min). Domyślnie jest wyłączony.



Funkcja automatycznego wyłączenia maksymalizuje żywotność baterii wagi, chroniąc ją przed niewagą.

wyłączenie wagi, gdy nie działa.

Auto-Off uruchamia odliczanie, gdy nie ma żadnej akcji lub obciążenie jest stabilne.

naciśnięcie klawisza lub ruch ładunku powoduje ponowne uruchomienie licznika czasu.



Czas podś wietlenia

Naciśnij  lub  aby wprowadzić czas podś wietlenia. **BL** - widać

Naciśnij  lub naciśnij , aby zmienić wartość czasu podś wietlenia.

Czas podś wietlenia może na ustawić: **30** **off** (wyłączone), **5** **s** (5 sekund), **15** (15 wysyłek),
30 wysyłek, **60** **on** (5 wiatro), **on** (5 wiatro).

Jasność światełka



Naciśnij  lub  aby wprowadzić jasność światełka. **LT** - widać



Naciśnij  lub naciśnij , aby zmienić wartość jasności.

Jasność światełka może na ustawić na poziomie od 1 do 5.

Przydimienie jasności światełka pozwala znacznie zaoszczędzić energię baterii.

Funkcja Hold/Peak

Naciśnij  lub  aby wejść do funkcji Hold/Peak. **TYPE** - widać

Naciśnij  lub naciśnij , aby zmienić wartość

Funkcję Hold/Peak może na ustawić: **1** (włączone przytrzymanie), **2** (włączone szczytowanie),

Naciśnij  lub  aby wyjść z Ustawień użytkownika.

5. Konserwacja akumulatora

Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, należy postępować zgodnie z instrukcją jego konserwacji.

Waga jest zasilana 3 bateriami AA 1,5 V.

Ten pilot zasilany jest 2 bateriami AAA 1,5 V.

Otwarcie schowków na baterie znajdujących się z tyłu wagi jest możliwe poprzez odkręcenie śrub.

Aby oszczędzać baterię, włóż funkcję automatycznego wyłączenia i jasność ciwy wietlacza.

Gdy napięcie 3 baterii spadnie poniżej 3,2 V, waga wyłączy się automatycznie.

Proszę wymienić rozładowane baterie na nowe.

6. Rozwiązywanie problemów

Proste problemy można rozwiązać za pomocą poniższych rozwiązań. Jeśli problemy nadal występują

Jeśli istnieje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Objaw	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
nie włącząco  jest wciśnięty	rozładowany / uszkodzony bateria	sprawdź baterię i wymień
	uszkodzony klawisz włączania/wyłączenia	naciśnij mocniej i trzymaj naciśnij nie więcej niż przez 2 sekundy
	uszkodzony kabel zasilający	otwórz panel przedni i sprawdź kabel zasilający
	uszkodzona płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem
wyświetlacz miga	rozładowany akumulator	wymień baterię
nie było żadnej akcji wzięte po kluczu został naciśnięty	skala jest zaburzona	podłącz ponownie kabel zasilający
odczyt wagi to niestabilny	ładunek w ruchu	utrzymuj ładunek na stabilnym poziomie
	nieumieściła obciążenie nikowe lub płyta główna	sucha cała obciążeniowa lub płyta główna
	uszkodzona płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem
odczyt wagi to nie zero kiedy nie ma obciążenia	rozładowany akumulator	wymień baterię
	ogniwo obciążenie nikowe zbyt długo obciążone	one, waga wisi w magazynie
	dryft ogniw obciążenie nikowego	skontaktuj się z przedstawicielem
dużo błędów odczyt wagi	skala nie została wyzerowana wcześniej	Manualna waga zerowa przed
	przekładanie obciążenia	ładunek
	zła jednostka	przełącz na właściwą jednostkę
	wymaga kalibracji	skalibrować skalę
	uszkodzona cała obciążeniowa lub płyta główna	skontaktuj się z przedstawicielem

7. Specyfikacje

Dokładność	Chiński GB/T 11883-2002 CIII równoważnik OIML R76
Zakres dolara	100% FS
Ręczne zerowanie	±4% pełnej skali
Stabilny czas	10 sek.
Przebieżność	100% FS + 9e
Obciążenie bezpieczeństwa	120% FS
Maksymalne obciążenie	400% FS
Waga Bateria	3 baterie AA 1,5 V
Zdalny wyświetlacz	2 baterie AAA 1,5 V
baterii	Wyświetlacz LCD 65*41mm
Temp. pracy	-10°C - +40°C
Op. Wilgotność	20°C 90%

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Przemysłowa waga dzwigowa	
2	Modele OCS-S	
3	Parametry	Ocena(y): 3x1,5AA Nośność: 1000 kg/2200 funtów Podział: 0,5 funta

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

INDUSTRIËLE KRANENSCHAAL

MODEL:OCS-S

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**INDUSTRIEEL
KRAANSCHAAL**

MODEL:OCS-S



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort van voorzorg, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie, volg altijd de getoonde aanbevelingen onderstaand.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Informatie over verwijdering: Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.



Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -opmerkingen. Het niet opvolgen van de Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of letsel.

Voor goede prestaties en nauwkeurige metingen moet u voorzichtig zijn met de dagelijkse bediening en onderhoud.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- a) **Houd het toepassingsgebied schoon en goed verlicht.** Onreine en donkere gebieden leiden tot ongelukken.
- b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of dampen.** Elektrisch gereedschap genereert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u het apparaat bedient.** Aflleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest.

Gebruiksaanwijzing:

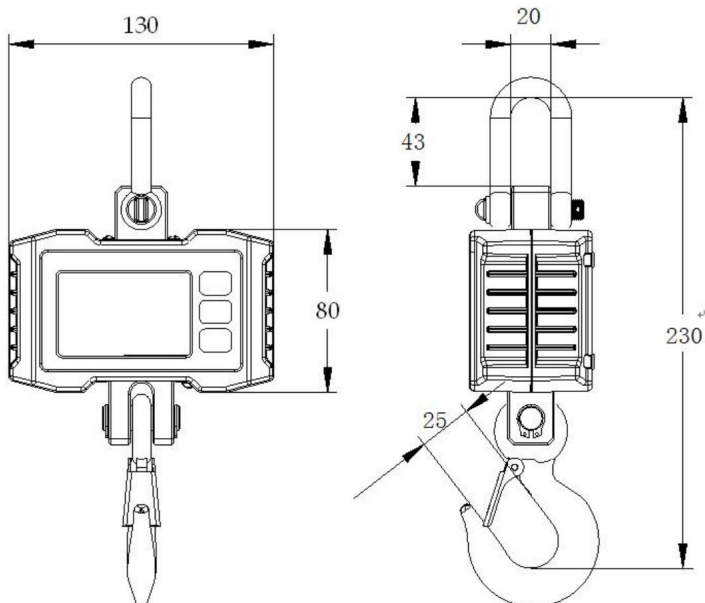
Overbelast de kraanweegschaal niet, dit kan schade aan de weegcel veroorzaken;

Laat de lading niet te lang op de digitale weegschaal hangen. Dit zal de weegschaal verkleinen. nauwkeurigheid en verkorten de levensduur van de loadcell;

Controleer de beugel en haak voor gebruik. Controleer clips, pennen en schroeven regelmatig;




Bedankt voor uw steun voor onze producten!

1. Afmetingen en gewicht







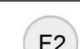




2. Weergave en toetsen

Toonladders

Sleutel	Naam	Functie
	Aan/Uit	Inschakelen: Kort indrukken Uitschakelen: Lang indrukken Cijfer verhogen;
	TARRA/NUL	Kort indrukken: Nul; Lang indrukken: Tarra in/uit; Bevestigen & volgende;
	HOUDEN/EENHEID	Kort indrukken: Vergrendelen/ontgrendelen; Lang indrukken: Eenheid wisselen; Verplaats cijfer/Wijzig opties

Afstandsbedieningen


Sleutel	Naam	Functie
	Nul	Nul; Bevestigen & volgende;
	Afstoten	Tarra in/uit;
	Uitstel	Vergrendelen of ontgrendelen;
	Toepasselijk	2e functie
	Van de.	2e functie
	F1	2e functie
	F2	Eenheidsschakelaar Verplaats cijfer/Wijzig opties
	Uit	Lang indrukken om uit te schakelen; Cijfer verhogen;
	2e	2e functie;

Indicatoren



LED	Naam	Opmerking
S	Stabiel	verlicht wanneer het gewicht stabiel is
MET	Nul	verlicht wanneer het gewicht op nul staat
T	Voorbereid	brandt wanneer de weegschaal getarreed is
H	Uitstel	brandt als de weegschaal vergrendeld is
pond	pond	verlicht wanneer de eenheid lb is
kg	kg	brandt als de eenheid kg is
N	N	verlicht wanneer de eenheid N is

3. Operaties

Aan/uit



ÿ Lang indrukken  om de weegschaal in te schakelen. De weegschaal voert initialisatie en inschakeling uit testen, **8.8.8.8.** toont , gewichtsdetectie ÿ - - - - - wordt weergegeven en vervolgens automatisch op nul gezet.

Raadpleeg voor informatie over Auto-Zero het onderdeel Weegschaalconfiguratie in de technische handleiding.

ÿ Lang indrukken  of  om de weegschaal uit te schakelen. Uit bericht **oFF** toont, en schakel vervolgens de stroom

uit. ÿ Wanneer de spanning van 3 batterijen lager is dan 3,2 V, schakelt de weegschaal zichzelf automatisch uit. Vervang de lege batterijen door nieuwe.

Nul

ÿ Kort indrukken  , of druk op  , naar nul. Zshows.

ÿ Raadpleeg voor informatie over het handmatige nulbereik de schaalconfiguratie in de Technische handleiding.

Tarra in/uit

ÿ In de grove modus, lang indrukken  , of druk op  , om in te tareren. Tshows.

ÿ Tare zal het schijnbare overbelastingsbereik van de weegschaal verminderen. Bijvoorbeeld, als een 500*0.2kg De weegschaal heeft een container van 100 kg als tarra, de weegschaal zal overbelasten bij een nettogewicht van 401,8 kg (500 – 100 + extra 9 divisies).

ÿ In de netwerkmodus, lang indrukken , of druk op , uitscheuren. T verdwijnt.

Vergrendelen/ontgrendelen

ÿ Druk op  of  om het scherm te vergrendelen. Hshows.

ÿ Druk op  of  om het scherm te ontgrendelen. H verdwijnt.

Eenheidsschakelaar

ÿ Lang indrukken  of druk op , om de eenheid te wisselen tussen kg, lb en N.

ÿ Wanneer de eenheid kg is, wordt kg weergegeven. Wanneer de eenheid lb is, wordt lb weergegeven. Wanneer de eenheid N is, wordt N weergegeven. toont.

ÿ Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikerseenheid de schaalconfiguratie in de technische handleiding. Handmatig.


4. Gebruikersinstellingen

ÿ Druk op  eerst dan drukken  of druk op  En  gelijktijdig voor 3 seconden om het menu Gebruikersinstellingen te openen.  toont.

Automatische uitschakeltijd

ÿ Druk op  of  om de automatische uitschakeltijd in te voeren.  toont.

ÿ Druk op  of druk op , om de timingwaarde te wijzigen.

ÿ Auto-uit-timing kan worden ingesteld op: (uitschakeld), (60  (5 minuten), 15 (15 minuten), 30 (30 minuten), 60 min). Standaard is deze uitgeschakeld.

ÿ De automatische uitschakelfunctie maximaliseert de levensduur van de batterij van de weegschaal tegen onachtzaamheid van mensen. om de weegschaal uit te schakelen als deze niet werkt.

ÿ Automatisch uitschakelen start de afteltimer wanneer er geen actie is of de belasting stabiel is.

Door op een toets te drukken of door een beweging in de belasting wordt de afteltimer opnieuw gestart.


Achtergrondverlichtingstijd

ÿ Druk op  of  om de achtergrondverlichtingstijd in te voeren. **6L** - toont.

ÿ Druk op  of druk op  , om de tijdwaarde van de achtergrondverlichting te wijzigen .

ÿ De achtergrondverlichtingstijd kan worden ingesteld **off** (uitgeschakeld), **5** (5sends), **15** (15 verzendingen),
30 op: (30 verzendingen), **50** (50 verzendingen), **on** (licht).

Weergave helderheid



ÿ Druk op  of  om de helderheid van het scherm te openen. **Lt** - toont.



ÿ Druk op  of druk op  , om de helderheidswaarde te wijzigen.

ÿ De helderheid van het scherm kan worden ingesteld op: 1-5 niveaus.

ÿ Door de helderheid van het scherm te dimmen, bespaart u aanzienlijk op batterijvermogen.

Hold/Peak-functie

Pers  of  om de Hold/Peak-functie te openen. **LYPE** - toont.

ÿ Druk op  of druk op  om de waarde te veranderen.

ÿ Hold/Peak-functie kan worden ingesteld op: **1** (hold ingeschakeld), **2** (piek ingeschakeld),

Pers  of  om de gebruikersinstellingen te verlaten.

5. Onderhoud van de batterij

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, dient u de batterijonderhoudsgids te volgen.

ÿ Deze weegschaal werkt op 3 AA 1,5V-batterijen.

ÿ Deze afstandsbediening werkt op 2 AAA 1,5V-batterijen.

ÿ Batterijbehuizingen aan de achterzijde van de weegschaal kunnen worden geopend door schroeven los te draaien.

ÿ Om de batterij te sparen, schakelt u Automatisch uitschakelen en de helderheid van het scherm in.

ÿ Wanneer de spanning van 3 batterijen lager is dan 3,2 V, schakelt de weegschaal zichzelf automatisch uit.

Vervang de lege batterijen door nieuwe.

6. Problemen oplossen

Eenvoudige problemen kunnen worden opgelost met de onderstaande oplossing. Als de problemen zich nog steeds voordoen

Als er problemen zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
niet inschakelen na  is ingedrukt	ontladen / defect batterij	Controleer de batterij en vervang deze
	defecte aan/uit-toets	harder drukken en vasthouden 2 seconden drukken
	defecte stroomkabel	open het voorpaneel, controleer de stroomkabel
	defect moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
display knippert	ontladen batterij	batterij vervangen
er werd geen actie ondernomen genomen na de sleutel werd ingedrukt	schaal is verstoord	sluit de stroomkabel opnieuw aan
gewichtsmeting is niet stabiel	defecte sleutel	contact opnemen met vertegenwoordiger
	lading in beweging	houd de lading stabiel
	gedempte weegcel of moederbord	droge loadcell of moederbord
gewichtsmeting is niet nul wanneer er is geen lading	defect moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger
	ontladen batterij	batterij vervangen
	weegcel te lang gespannen, weegschaal in opslag hangen	
grote fout in gewichtsmeting	weegcel drijven	contact opnemen met vertegenwoordiger
	schaal niet eerder op nul gezet	Handmatige nulstelling van de schaal vóór
	het aanbrengen van de belasting	laden
	verkeerde eenheid	overschakelen naar de juiste eenheid
	kalibratie nodig	weegschaal kalibreren
	defecte weegcel of moederbord	contact opnemen met vertegenwoordiger

7. Specificaties

Nauwkeurigheid	Chinees GB/T 11883-2002 CIII-eq. OIML R76
Dollarbereik	100% veilig
Handmatige nulstelling	±4% volle schaal
Stabiele tijd	γ10 seconden
Overbelasting	100% FS + 9e
Veiligheidsbelasting	120% vol
Ultieme belasting	400% vol
Weegschaal Batterij	3*AA 1.5V batterijen
Afstandsbediening	2*AAA 1.5V batterijen
Batterij	65*41mm LCD-scherm
Weergave Op. Temp.	-10γ - +40γ
Op. Vochtigheid	20γ γ90%

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Industriële Kraanweegschaal	
2	Model OCS-S	
3	Parameter	Beoordeling(en): 3x1.5AA Capaciteit: 1000kg/2200lb Divisie: 0,5 pond

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

INDUSTRIKRANSKALA

MODELL:OCS-S

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INDUSTRIELL
KRAN VÅG

MODELL:OCS-S








BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en typ av försiktighetsåtgärder, varningar eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skador, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna som visas nedan.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	<p>Avfallshanteringsinformation:</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>



Allmänna säkerhetsanvisningar

WARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och anmärkningar. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand och/eller skada.

För bra prestanda och exakt mätning, var försiktig med dagligen drift och underhåll.

SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE

- a) **Håll applikationsområdet rent och väl upplyst.** Orena och mörka områden leder till olyckor.
- b) **Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller ångor.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) **Håll barn och åskådare borta när du använder apparaten.** Distractioner kan leda till att du förlorar kontrollen över enheten.

Användningsanmärkning:

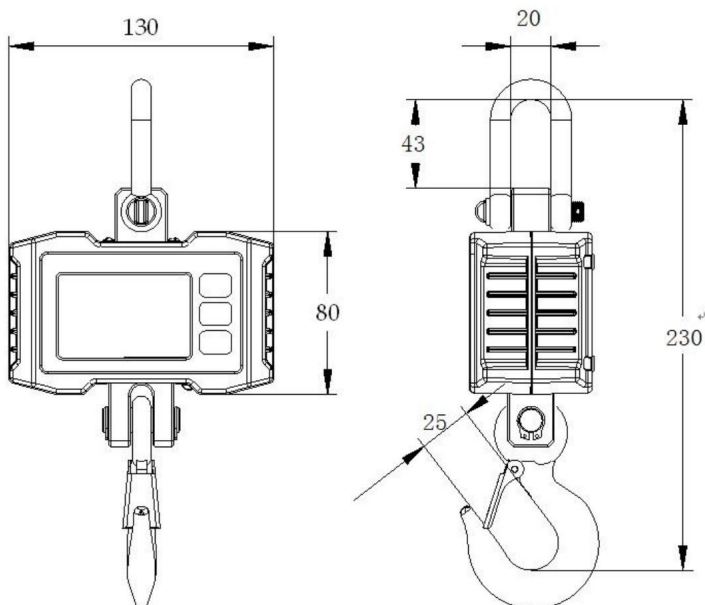
Överbelasta inte kranvågen, detta kommer att skada lastcellen;

Låt inte lasten hänga på den digitala vågen länge. Detta kommer att minska skalans noggrannhet och förkorta lastcellens livslängd;

Inspektera bygelns och kroken före användning. Kontrollera regelbundet klämmor, stift och skruvar;




Tack för ditt stöd för våra produkter!

1. Mått & Vikt







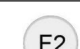




2. Display & knappar

Skala nycklar

Nyckel	Namn	Fungera
	På/Av	Ström på y Kort tryckning Avstängning y Lång tryckning Öka siffran;
	TARA/NOLL	Kort tryckning: Noll; Lång pressning: Tara in/ut; Bekräfta & nästa y
	HOLD/ENHET	Kort tryckning: Lås/lås upp y Långt tryck: Enhetsbrytare y Flytta siffran, Ändra alternativ y

Fjärrknappar


Nyckel	Namn	Fungera
	Noll	Noll y Bekräfta och nästa y
	Så tillbaka	Tarera in/ut;
	Hålla	Lås eller lås upp;
	Enl.	2:a funktion
	Av.	2:a funktion
	F1	2:a funktion
	F2	Enhetsbrytare, Flytta siffran, Ändra alternativ y
	Av	Långt tryck för att stänga av; Öka siffran;
	2:a	2:a funktion;

Indikatorer

LED	Namn	Notera
S	Stabil	tänds när vikten är stabil
MED	Noll	tänds när vikten är noll
T	Beredd	tänds när vågen är tarerad
H	Hålla	tänds när vågen är låst
lb	lb	lyser när enheten är lb
kg	kg	lyser när enheten är kg
N	N	lyser när enheten är N



3. Verksamhet

Ström på/av

ÿ Tryck länge  för att slå på vågen. Vågen utför initiering och start

tester, **8.8.8.8.8** visar , viktdektetering ÿ För **-----** visas och sedan automatisk nollställning.



information om Auto-Zero, se Vågkonfiguration i den tekniska handboken.

ÿ Tryck länge  eller  för att stänga av vågen. Avstängt meddelande **oFF** visar,

och stäng sedan av

strömmen. ÿ När spänningen för tre batterier är lägre än 3,2V stängs vågen automatiskt av. Behaga byt ut de tomma batterierna mot nya.

Noll

ÿ Kort tryck  , eller tryck  , till noll. Zshows.

ÿ För information om Manuellt nollområde, se Skalkonfiguration i Teknisk handbok.

Tarera in/ut

ÿ I bruttoläge, långt tryck  , eller tryck  , att tarera in. Tshows.

ÿ Tara kommer att minska det uppenbara överbelastningsområdet för skalan. Till exempel om en 500*0,2kg vågen har en 100 kg container som tara, vågen kommer att överbelasta vid en nettovikt av 401,8 kg (500 – 100 + ytterligare 9 divisioner).

ÿ I nätläge, lång tryckning  , eller tryck  , att tarera ut. T försvinner.

Lås/lås upp

ÿ Tryck  eller  för att låsa skärmen. Hshower.

ÿ Tryck  eller  igen för att låsa upp skärmen. H försvinner.



Enhetsbrytare

ÿ Tryck länge  eller tryck  , för att växla enheten mellan kg, lb och N.


ÿ När enheten är kg, visas kg . När enheten är lb, visas lb. När enheten är N, N visar.



ÿ För mer information om användarenheten, se Skalkonfiguration i den tekniska delen Manuell.

4. Användarinställningar

ÿ Tryck  först tryck sedan  eller tryck  och  samtidigt i 3 sekunder för att öppna användarinställningsmenyn. **SETUP** visar.

Timing för automatisk avstängning

ÿ Tryck  eller  för att ange Timing för automatisk avstängning. **OFF--** visar.



ÿ Tryck  eller tryck  , för att ändra tidsvärde.

ÿ Timing för automatisk avstängning kan ställas in på **0** (avaktiverad), **5** (5 min), **15** (15 min), **30** (30 min), **60** (60min). Den är inaktiverad som standard.

ÿ Auto-Off funktion maximerar vågens batteritid mot folks slarv inte för att stänga av vågen när den inte fungerar.

ÿ Auto-Off startar nedräkningstimern när det inte finns någon åtgärd eller när belastningen är stabil. Några tangenttryckning eller rörelse i lasten startar om nedräkningstimern.



Bakgrundsbelysningstid

Tryck  eller  för att ange bakgrundsbelysningstid. **6L** - visar.

Tryck  eller tryck  , för att ändra tidsvärdet för bakgrundsbelysningen .

Backlight Time kan ställas in på: 30sendsy, **off** (inaktiverad), 5sendsy, **15** 15 skickar, **30** 60sendsy, **60** **on** (ljus).

Displayens ljusstyrka



Tryck  eller  för att ange Display Brightness. **L6** - visar.



Tryck  eller tryck  , för att ändra ljusstyrka.

Displayens ljusstyrka kan ställas in på: 1-5 nivåer.

Dim displayens ljusstyrka sparar batteriström dramatiskt.

Hold/Peak-funktion

Trycka  eller  för att gå in i Hold/Peak-funktionen. **TYPE** - visar.

Tryck  eller tryck  att ändra värde.

Hold/Peak-funktionen kan ställas in på: **1** (håll aktiverat), **2** (topp aktiverat),

Trycka  eller  för att avsluta User Setup.

5. Batteriunderhåll

För att maximera batteriets livslängd, följ batteriunderhållsguiden.

Den här vågen drivs av 3 AA 1,5V-batterier.

Den här fjärrkontrollen drivs av 2 AAA 1,5V-batterier.

Batterihuset på vågens baksida kan öppnas genom att skruva loss skruvarna.

ÿ För att spara på batteritiden, aktivera Auto-Off och displayens ljusstyrka.

ÿ När spänningen för tre batterier är lägre än 3,2 V stängs vågen automatiskt av.

Byt ut de tomma batterierna mot nya.

6. Felsökning

Enkla problem kan lösas som lösningen nedan. Om problem fortfarande

finns, kontakta din lokala representant.

Symptom	Möjlig orsak	Föreslagen lösning
inte slå på efteråt  är nedtryckt	urladdad / defekt batteri	kontrollera batteriet och byt ut det
	defekt på/av-knapp	tryck hårdare och håll kvar trycka i 2s
	defekt strömkabel	öppna frontpanelen, kontrollera strömkabel
	defekt moderkort	kontakta representant
displayen blinkar	urladdat batteri	byt ut batteriet
ingen åtgärd var tagna efter nyckeln trycktes	skalan är störd	koppla in strömkabeln igen
	defekt nyckel	kontakta representant
viktavläsning är inte stabil	last i rörelse	hålla lasten stabil
	dämpad lastcell eller moderkort	torr lastcell eller moderkort
	defekt moderkort	kontakta representant
viktavläsning är inte noll när det finns ingen belastning	urladdat batteri	byt ut batteriet
	lastcell stressad för lång hängvåg i förråd	
	lastcellsdrift	kontakta representant
stort fel i viktavläsning	skalan inte nollställt tidigare applicera belastningen	Manuell Noll skala före belastning
	fel enhet	byta till rätt enhet
	kräver kalibrering	kalibrera vågen
	defekt lastcell eller moderkort	kontakta representant

7. Specifikationer

Noggrannhet	Kinesiska GB/T 11883-2002 CIII ekv. OIML R76
Dollar Range	100 % FS
Manuell noll	±4 % FS
Stabil tid	ÿ10 sek
Överbelastning	100 % FS + 9e
Säkerhetsbelastning	120 % FS
Ultimat belastning	400 % FS
Skala Batteri	3*AA 1,5V batterier
Fjärrbatteri Display	2*AAA 1,5V batterier
Op.	65*41mm LCD-skärm
Temp.	-10ÿ - +40ÿ
Op. Fuktighet	20ÿ ÿ90 %

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Industrial Crane Scale	
2	Modell OCS-S	
3	Parameter	Betyg: 3x1,5AA Kapacitet: 1000kg/2200lb Division: 0,5 lbs

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support