

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Model: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODEL:ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. Read and understand this instruction manual prior to using this product. failure to do so may result in serious injury or death.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
   	FIRE AND EXPLOSION Hazard Solvent and paint fumes can ignite or explode To help prevent a fire or explosion ·Use outdoors or in a well ventilated area. ·Avoid all ignition sources such as static electricity from plastic drop cloths, open flames such as pilor lights, hot objects such as cigarettes, and arcs from connecting or disconnecting power cords and turning light switches off or on. - Tape wall switches to prevent them from being turned off or on. ·Use only or Graco airless paint hoses. ·Ground sprayer, objects being sprayed,and paint/solvent pails. ·Hold metal part of gun firmly to side of a grounded metal pail when triggering into pail. ·Do not use 1,1,1 Hydroelectrically, methylene chloride other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in this gun or any other pressurized aluminum equipment. Such use could result in a chemical reaction and an explosion.
	FLUID INJECTION HAZARD High-pressure spray or leaks can inject fluid into the body. If high-pressure fluid pierces you skin, the injury might look like use a cut, but it is a serious wound. Get immediate medical attention.

	To help prevent injection ·Always put gun trigger safety in SAFETY ON position when not spraying. ·Always relieve pressure before you check or repair leaks and when you stop spraying. ·Never use components rated less than system Maximum Working Pres-sure. ·Never allow children to use this gun. ·Never point gun at yourself or anyone else
	FLUID SPLASHBACK HAZARD To avoid splashback of fluid while spraying,make sure the spray gun is assembled with the correct gasket for the fluid being sprayed. See Installing the Tip. RECOIL HAZARD : Brace yourself.The gun may recoil when triggered.

·Do not spray flammable or combustible materials near an open flame, pilot lights or sources of ignition such as hot objects, cigarettes, motors, electrical equipment and electrical appliances. Avoid creating sparks from connecting and disconnecting power cords.

·For units intended for use with only water-based or mineral spirit-type materials with aluminum flash point of 38°C(100°F)— Do not spray or clean with liquids

having a flashpoint of less than 38°C(100°F). Flash point is the temperature at which a fluid can produce enough vapor to ignite.

·Use extreme caution when using materials with a flashpoint below 100F(38°C). Refer to your pump manual to determine if these materials can be sprayed.

·Paint or solvent flowing through the equipment is able to result in static electricity. Static electricity creates a risk of fire or explosion in the presence of paint or solvent fumes. All parts of the spray system, including the pump, hose assembly, spray gun and objects in and around the spray area shall be properly grounded to protect against static discharge and sparks. Use only conductive or grounded high-pressure airless paint sprayer hoses specified by the manufacturer.

·Verify that all containers and collection systems are grounded to prevent static discharge.

- Connect to a grounded outlet and use grounded extension cords (electric models only). Do not use a 3 to 2 adapter.
- Do not use a paint or solvent containing hydrogenated hydrocarbons. Such as chlorine, bleach mildewcide, methylene chloride and trichloroethane. They are not compatible with aluminum. Contact the coating supplier about compatibility of material with aluminum.
- Keep spray area well ventilated. Keep a good supply of fresh air moving through the area to keep the air within the spray area free from accumulation of flammable vapors. Keep pump assembly in well ventilated area. Do not spray pump assembly.
- Do not smoke in the spray area.
- Do not operate light switches, engines, or similar spark producing products in the spray area.
- Keep area clean and free of paint or solvent containers, rags, and other flammable materials.
- Know the contents of the paint and solvents being sprayed. Read all Material Safety Data Sheets (MSDS) and container labels provided with the paints and solvents. Follow the paint and solvent manufacture's safety instructions.
- Place pump at least 25 feet (7.62 meters) from the spray object in a well ventilated area (add more hose if necessary). Flammable vapors are often heavier than air. Floor area must be extremely well ventilated. The pump contains arcing parts that emit sparks and can ignite vapors.
- Plastic can cause static sparks. Never hang plastic to enclose spray area. Do not use plastic drop cloths when spraying flammable material.
- Fire extinguisher equipment shall be present and working.

	WARNING: INJECTION INJURY
	A high pressure paint stream produced by this equipment can pierce the skin and underlying tissues, leading to serious injury and possible amputation. See a physician immediately.

- Do not aim the gun at, or spray any person or animal.
- Keep hands and other body parts away from the discharge. For example, do not try to stop leaks with any part of the body.

- NEVER put your hand in front of the gun. Gloves will not provide protection against an injection injury.
- ALWAYS keep the tip guard in place while spraying. The tip guard provides some protection but is mainly a warning device
- Use caution when cleaning and changing nozzle tips. In the case where the nozzle tip clogs while spraying, ALWAYS lock gun trigger, shut pump off, and release all pressure before servicing, cleaning tip or guard, or changing tip. Pressure will not be released by turning off the motor. The PRIME/SPRAY valve or pressure bleed valve must be turned to its appropriate positions to relieve system pressure. Refer to PRESSURE RELIEF PROCEDURE described in the pump manual.
- Do not leave the unit energized or under pressure while unattended. When the unit is not in use, turn off the unit and relieve the pressure in accordance with the manufacturer's instructions.
- High-pressure spray is able to inject toxins into the body and cause serious bodily injury. In the event that injection occurs, seek medical attention immediately.
- Check hoses and parts for signs of damage, a leak can inject material into the skin. Inspect hose before each use. Replace any damaged hoses or parts.
- This system is capable of producing 3600psi/ 248 Bar . Only use replacement parts or accessories that are specified by the manufacturer and that are rated a minimum of 3600PSI. This includes spray tips, nozzle guards, guns, extensions, fittings, and hoses.
- Always engage the trigger lock when not spraying. Verify the trigger lock is functioning properly.
- Verify that all connections are secure before operating the unit.
- Know how to stop the unit and bleed pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls. Pressure will not be released by turning off the motor. The PRIME/SPRAY valve or pressure bleed valve must be turned to its appropriate position to relieve system pressure. Refer to PRESSURE RELIEF PROCEDURE described in the pump manual.
- Always remove the spray tip before flushing or cleaning the system.

NOTE TO PHYSICIAN:

Injection into the skin is a traumatic injury which can lead to possible amputation. It is important to treat the injury as soon as possible. DO NOT delay treatment to research toxicity. Toxicity is a concern with some coatings injected directly into the blood stream. Consultation with a plastic surgeon or reconstructive hand surgeon may be advisable.



WARNING:

GENERAL Can cause severe injury or property damage

Always wear appropriate gloves, eye protection, clothing and a respirator or mask when painting.

- Do not operate or spray near children. Keep children away from equipment at all times.
- Do not overreach or stand on an unstable support. Keep effective footing and balance at all times.
- Stay alert and watch what you are doing.
- Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or alcohol.
- Do not kink or over-bend the hose. Airless hose can develop leaks from wear, kinking and abuse. A leak can inject material into the skin.
- Do not expose the hose to temperatures or pressures in excess of those specified by manufacturer.
- Do not use the hose as a strength member to pull or lift the equipment. Use the lowest possible pressure to flush equipment.
- Follow all appropriate local, state and national codes governing ventilation, fire prevention and operation.
- Before each use, check all hoses for cuts, leaks, abrasion or bulging of cover. Check for damage or movement of couplings. Immediately replace hose if any of those conditions exist. Never repair a paint hose. Replace with a conductive high-pressure hose.
- Do not spray outdoors on windy days. Always unplug cord from outlet

before working on equipment (electric models only)

- **Environmental Responsibilities**

Please recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, hoses and packaging should be sorted taken to the local recycling centre and disposed of in an environmentally safe way.





Never attempt to assemble , change, or clean the gun, tip, or tip guard without first relieving pressure from the spray system. Follow the "Pressure Relief Procedure" in the sprayer's Manual.



Always use a tip safety guard for added protection against injection. Be ware that the guard alone will not prevent injection. Never cut off tip guard! Always engage gun trigger lock when the gun is not in use. Before servicing equipment, consult owner's Manuals and follow all warnings.

- Set up the sprayer. Refer to the instructions in the sprayer's Manual.
- Attach a grounded, airless spray hose to the material inlet on the gun. Using two wrenches (one on the gun and one on the hose), tighten securely(4).

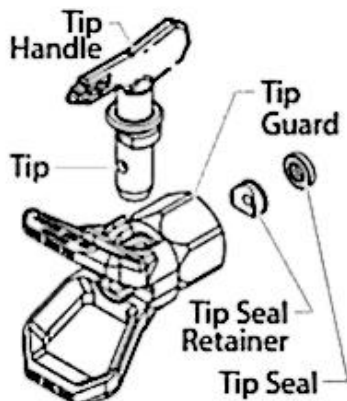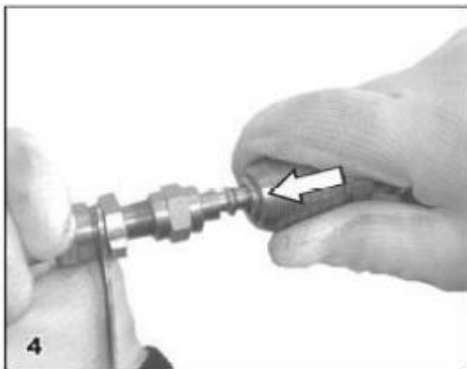

2. Product introduce

We offer three spray gun kits: ZT-35, ZT-34, and ZT-33, designed to meet the needs of different users. All kits include a spray gun, Nozzle-517, Nozzle-623, and cleaning tools. ZT-34 includes additional nozzles, a metal hose, and filters, while ZT-33 comes with extension rods of different lengths. These three products are suitable for various spraying tasks, providing convenience and efficiency. See the detailed list below.

Partlist

No.	Part	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Spray Gun	1pcs	1pcs	1pcs
2	Nozzle-211	×	1pcs	1pcs
3	Nozzle-315	×	1pcs	1pcs
4	Nozzle-417	×	1pcs	1pcs
5	Nozzle-517	1pcs	1pcs	1pcs
6	Nozzle-623	×	1pcs	1pcs
7	Hose (50ft Metal)	×	×	1pcs
8	Extension Rod (30cm)	×	×	1pcs
9	Extension Rod (50cm)	×	×	1pcs
10	Extension Rod (60cm)	×	×	1pcs
11	Filter (60 Mesh)	2pcs	5pcs	5pcs
12	Filter (100 Mesh)	×	5pcs	×
13	Cleaning Needle	1pcs	1pcs	1pcs
14	Cleaning Brush	1pcs	1pcs	1pcs

3.Nozzle instructions

3.1 Nozzle Parameter

Nozzle Model	Spray Width	Flow Rate (L/min)
--------------	-------------	-------------------

211	10-15	0.45
-----	-------	------

315	15-20	0.85
-----	-------	------

417	20-25	1.05
-----	-------	------


517	25-30	1.05
-----	-------	------

623	30-35	1.9
-----	-------	-----


Note:

1. Spray Width (mm) refers to the maximum spray width at a distance of 25-30mm from the nozzle.
2. Spray width and flow rate depend on various factors, and the parameters in the table are for reference only.

3.2 Nozzle instructions

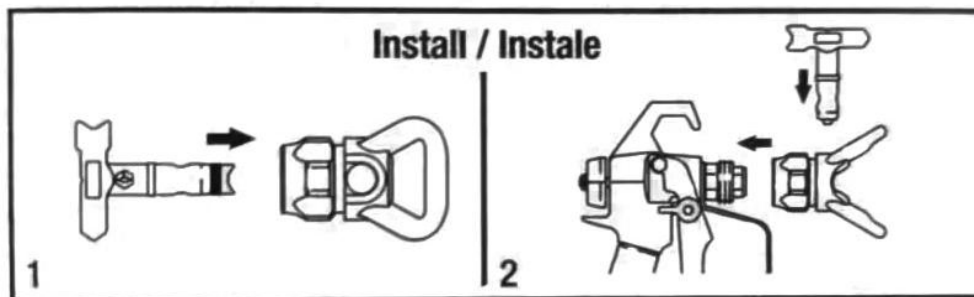

1. Start at normal pressure
2. Normal pressure operation
3. DO NOT TURN PRESSURE HIGHER THAN IS NEEDED TO REMOVE TAILS FROM YOUR PATTERN

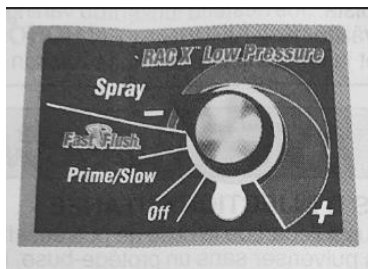

4. LOWERING SPRAY PRESSURE can reduce flow in some materials.
5. Suitable for large-scale operations and high-yield applications
6. Injection pressure 140 LOWER PRESSURE! LOWER PRESSURE! RAC 1 SwitchTip LOW PRESSURE REVERSIBLE SPRAY TIP LESS OVERSPRAY REDUCES PREP & CLEANUP UP TO 2X LIFE. The pressure can also be increased according to the actual nozzle atomization.

Note: Increase tip orifice size to maintain speed and material flow if needed.

4. Spray gun instructions

1 Operation for spray gun

1. Make sure the arrow on the tip handle is pointing in the forward direction for spraying.
2. Start the sprayer. Refer to the instructions in the sprayer's Manual.
3. Adjust the fluid pressure on the sprayer until the spray is completely atomized. Always spray at the lowest pressure necessary to get the desired results. NOTE: The spray tip determines the size of spray pattern and coverage. When more coverage is needed, use a larger tip instead of increasing fluid pressure.
4. To clear a clogged tip
 - A. Rotate the tip 180° so that the arrow on the tip handle is pointing opposite the spray direction.
 - B. Trigger the gun once so that the pressure can blow the clog out. Important: Never pull the trigger more than once at a time with the tip in the reverse position.
 - C. Continue this procedure until the tip is clear of the clog.

Cleanup

Maintaining a clean gun is important to ensure trouble-free operation.


Flush the gun after each use and store in a dry location. Do not leave the gun or any of its parts in water or solvents.



Special cleanup instructions for use with flammable solvents:

Always flush spray gun preferably outside and at least one hose length from spray pump.

- If collecting flushed solvents in a one gallon metal container, place it into an empty five gallon container, then flush solvents.
- Area must be free of flammable vapors
- Follow all cleanup instructions.
- Important: The sprayer, hose, and gun should be cleaned thoroughly after daily use. Failure to do so permits material to cake, seriously affecting the performance of the unit.

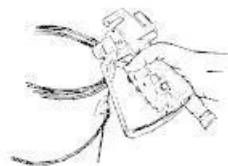

Always spray at minimum pressure with the tip and tip guard removed when using mineral spirits or any other solvent to clean the sprayer, hose, or gun. Static electricity buildup may result in a fire or explosion in the presence of flammable vapors. Hold the gun firmly against a metal container while flushing.

Maintenance



Follow all safety precautions as described in the Safety

Precautions section of this manual before proceeding.

NOTE: Refer to the Parts List section in this manual for part identification.

Replacing/Serviceing the Seal Assembly

If your spray gun leaks or spits at the tip when you release the trigger, the needle or seat is worn, damaged, or dirty and must be replaced or cleaned.



Never attempt to perform maintenance on the spray gun without first performing the “Pressure Relief Procedure.”

Adjusting the Packing Seal Assembly

Operation manual of high pressure airless spray gun

Preface

Before using the high-pressure airless spray gun, please carefully read the manual and understand the product performance and characteristics. It is strictly prohibited to spray the spray gun towards yourself or others, otherwise the solvent will cause injury to human body parts. It is strictly prohibited to use the spray gun under overpressure to avoid personal injury. Personal injury or property loss caused by illegal removal or replacement of accessories is not within the scope of responsibility.

- 1、 Applicable coatings: colorant, varnish, medium and high viscosity emulsion paint, oil-based coating, chlorinated rubber, epoxy, etc
- 2、 Scope of application: corrosion protection of large metal surfaces such as ships, rolling stock, chemical equipment, internal and external walls of large buildings, steel structures, color tile spraying, floors, bridges and pipelines.

3.Main features

1. The nozzle and ball valve are made of special alloy materials, with high pressure resistance and fine atomization
2. The gun is light, four finger trigger, comfortable to handle, easy to operate and equipped with safety device
- 3 . air inlet adapter assembly 360 rotates freely


5、 Usage:

Install the air inlet connector of the spray gun on the paint supply hose of the spray machine, tighten the well, let the arrow of the reversible nozzle assembly move forward, open the trigger lock, hold the spray gun, press the trigger 300mm away from the paint surface to spray paint,

6.Cleaning and maintenance of spray gun

1. Before painting,the paint must be filtered through the filter screen,
2. After the spraying operation, the spray gun shall be cleaned immediately to remove the residual paint at all parts where the paint flows through to prevent deterioration Hard,causing blockage.When cleaning, just replace the coating with corresponding solvent and spray it according to the operation until the machine body and high-pressure pipe And spray the paint in the spray gun.
3. Reversing the nozzle column assembly (under pressure relief) can self clean the nozzles.

ASSEMBLY DRAWING

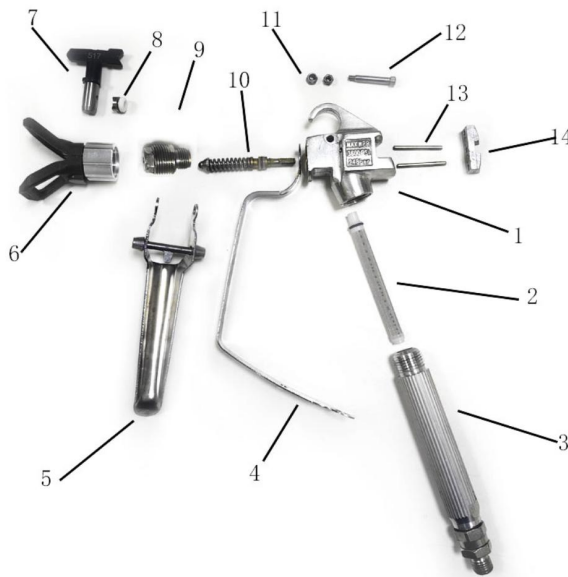

List of high pressure airless spray gun

Serial number	name	quantity	Serial number	name	quantity
1	The gun body	1	2	Filter tube	1
3	Handle	1	4	Protective frame	1
5	Switch pull plate	1	6	Nozzle base	1
7	Airless nozzle	1	8	Half Crescent pad	1
9	Gun needle valve seat	1	10	Thimble spring	1
11	Non metallic insert hexagon lock nut M5	2	12	Screws	1
13	Thimble	2	14	Rear seat joint	1

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Peinture Airless Haute Pression

Accessoires pour pulvérisateurs

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modèle : ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODÈLE : ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

3. Consignes de sécurité importantes

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
   	Risque d'incendie et d'explosion Les vapeurs de solvants et de peinture peuvent s'enflammer ou exploser Pour aider à prévenir un incendie ou une explosion · Utiliser à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. · Évitez toutes les sources d'inflammation telles que l'électricité statique provenant des toiles de protection en plastique, des flammes nues telles que des lampadaires, objets chauds tels que des cigarettes, et les arcs électriques provenant de la connexion ou de la déconnexion des cordons d'alimentation et allumer ou éteindre les interrupteurs. · Collez du ruban adhésif sur les interrupteurs muraux pour éviter qu'ils ne soient allumés ou éteints. · Utilisez uniquement les tuyaux de peinture airless Graco. · Pulvérisateur terrestre, objets pulvérisés et seaux de peinture/solvant. · Maintenez fermement la partie métallique du pistolet contre le côté d'un seau métallique relié à la terre lors de la gâchette dans le seau . · N'utilisez pas de solvants hydroélectriques 1,1,1, chlorure de méthylène, autres solvants hydrocarbonés halogénés ou fluides contenant de tels solvants dans ce pistolet ou tout autre aluminium sous pression.

	équipement. Une telle utilisation pourrait entraîner une réaction chimique et une explosion .
	RISQUE D'INJECTION DE LIQUIDE Une pulvérisation à haute pression ou des fuites peuvent injecter du liquide dans le corps. Si un fluide à haute pression vous transperce peau, la blessure pourrait ressembler à une coupure, mais c'est une blessure grave. Consultez immédiatement un médecin . Pour aider à prévenir l'injection ·Mettez toujours la sécurité de la gâchette du pistolet en position SÉCURITÉ ACTIVÉE lorsque vous ne pulvérisez pas. ·Relâchez toujours la pression avant de vérifier ou Réparez les fuites et lorsque vous arrêtez de pulvériser. ·N'utilisez jamais de composants dont la pression de service maximale est inférieure à celle du système. ·Ne laissez jamais les enfants utiliser cette arme. ·Ne pointez jamais une arme sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre.
	RISQUE DE RÉCLAMATIONS DE LIQUIDES Pour éviter les éclaboussures de liquide lors de la pulvérisation, assurez-vous que le pistolet pulvérisateur est assemblé avec le joint adapté au liquide pulvérisé. Voir Installation de l'embout. RISQUE DE REcul : Préparez-vous. L'arme peut reculer lorsqu'elle est déclenchée.

·Ne pas vaporiser de matières inflammables ou combustibles à proximité d'une flamme nue, de veilleuses ou de sources d'inflammation telles que des objets chauds, cigarettes, moteurs, équipements électriques et appareils électriques. Évitez de créer des étincelles lors de la connexion et de la déconnexion des cordons d'alimentation.

·Pour les unités destinées à être utilisées uniquement avec des matériaux à base d'eau ou de type essence minérale avec un point d'éclair en aluminium de 38 °C

(100 °F)— Ne pas vaporiser ni nettoyer avec des liquides ayant un point d'éclair inférieur à 38 °C (100 °F). Le point d'éclair est la température à laquelle un fluide

peut produire suffisamment de vapeur pour s'enflammer.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des matériaux dont le point d'éclair est inférieur à 100 °F (38 °C). Consultez le manuel de votre pompe pour déterminer si ces matériaux peuvent être pulvérisés.

- La peinture ou le solvant circulant dans l'équipement peut produire de l'électricité statique. L'électricité statique crée un risque d'incendie ou d'explosion en présence de vapeurs de peinture ou de solvants. Toutes les pièces du système de pulvérisation, y compris la pompe, ensemble de tuyaux, Le pistolet pulvérisateur et les objets se trouvant dans et autour de la zone de pulvérisation doivent être correctement mis à la terre pour se protéger contre les décharges statiques et les étincelles. Utilisez uniquement des tuyaux de pulvérisation de peinture sans air haute pression conducteurs ou reliés à la terre spécifiés par le fabricant.

- Vérifiez que tous les conteneurs et systèmes de collecte sont mis à la terre pour éviter les décharges statiques.

- Connectez-vous à une prise reliée à la terre et utilisez des rallonges reliées à la terre (modèles électriques uniquement). N'utilisez pas d'adaptateur 3 vers 2.

- Ne pas utiliser de peinture ou de solvant contenant des hydrocarbures hydrogénés. Comme le chlore, agent de blanchiment antimoisissure, chlorure de méthylène et trichloroéthane. Ils ne sont pas compatibles avec de l'aluminium. Contactez le fournisseur de revêtement pour connaître la compatibilité du matériau avec aluminium.

- Gardez la zone de pulvérisation bien ventilée. Maintenez une bonne circulation d'air frais dans la zone afin d'éviter toute accumulation de vapeurs inflammables dans l'air de la zone de pulvérisation. Conserver l'ensemble de la pompe dans un endroit bien ventilé. Ne pas pulvériser sur l'ensemble de la pompe.

- Ne pas fumer dans la zone de pulvérisation.

- N'utilisez pas d'interrupteurs, de moteurs ou d'autres produits similaires produisant des étincelles dans la zone de pulvérisation.

- Gardez la zone propre et exempte de contenants de peinture ou de solvants, de chiffons et d'autres matériaux inflammables.

- Connaître le contenu de la peinture et des solvants pulvérisés. Lisez toutes les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes des contenants fournies avec les peintures et les solvants. Suivez les consignes de sécurité du fabricant de peinture et de solvant.

- Placez la pompe à au moins 25 pieds (7,62 mètres) de l'objet à pulvériser dans un endroit bien ventilé (ajoutez plus de tuyau si nécessaire). Les vapeurs inflammables sont souvent plus lourdes que l'air. La zone au sol doit être extrêmement bien ventilée. La pompe contient des pièces d'arc qui émettent des étincelles et peuvent enflammer les vapeurs.
- Le plastique peut provoquer des étincelles statiques. Ne jamais suspendre de plastique pour délimiter la zone de pulvérisation. N'utilisez pas de toiles de protection en plastique lorsque vous pulvérisiez des matières inflammables.
- Un équipement d'extinction d'incendie doit être présent et fonctionnel.

	AVERTISSEMENT : BLESSURE PAR INJECTION Un jet de peinture à haute pression produit par cet équipement peut percer la peau et les tissus sous-jacents, entraînant des blessures graves et une possible amputation. Consultez immédiatement un médecin.
--	--

- Ne pas diriger le pistolet vers une personne ou un animal, ni le pulvériser.
- Gardez les mains et les autres parties du corps éloignées de la fuite. Par exemple, n'essayez pas d'arrêter les fuites avec une partie quelconque du corps.
- NE JAMAIS mettre la main devant le pistolet. Les gants ne protègent pas contre une blessure par injection.
- TOUJOURS garder le protège-embout en place pendant la pulvérisation. Le protège-embout offre une certaine protection mais constitue principalement un dispositif d'avertissement
- Soyez prudent lors du nettoyage et du changement des embouts de buse. Si l'embout de buse se bouche pendant la pulvérisation, verrouillez TOUJOURS la gâchette du pistolet, arrêtez la pompe et relâchez toute la pression avant de procéder à l'entretien, de nettoyer l'embout ou la protection ou de changer l'embout. La pression ne sera pas relâchée en arrêtant le moteur. La vanne d'amorçage/pulvérisation ou la vanne de purge de pression doit être tournée dans les positions appropriées pour relâcher la pression du système. Reportez-vous à la section DÉCHARGE DE PRESSURE PROCEDURE décrite dans le manuel de la pompe.
- Ne laissez pas l'appareil sous tension ou sous pression sans surveillance.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et relâchez la pression conformément aux instructions du fabricant .

- Le jet haute pression peut injecter des toxines dans le corps et provoquer des blessures corporelles graves. En cas d'injection, consultez immédiatement un médecin.

- Vérifiez que les tuyaux et les pièces ne présentent aucun signe de dommage. Une fuite peut injecter du produit dans la peau. Inspectez le tuyau avant chaque utilisation. Remplacez tout tuyau ou pièce endommagé.

Ce système est capable de produire 3600 psi/248 bar. Utilisez uniquement des pièces de rechange ou des accessoires spécifiés par le fabricant et évalués à au moins 3600 PSI. Cela comprend les buses de pulvérisation, les protections de buse, les pistolets, les rallonges, les raccords et les tuyaux .

- Verrouillez toujours la gâchette lorsque vous ne pulvérisiez pas. Vérifiez que le verrouillage de la gâchette fonctionne correctement.

Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser l'appareil.

- Sachez comment arrêter l'appareil et purger la pression rapidement.

Familiarisez-vous parfaitement avec les commandes. La pression ne sera pas relâchée en arrêtant le moteur. La vanne d'amorçage/pulvérisation ou la vanne de purge de pression doit être tournée dans sa position appropriée pour relâcher la pression du système. Reportez-vous à la PROCÉDURE DE DÉCHARGE DE PRESSON décrite dans le manuel de la pompe.

- Retirez toujours l'embout de pulvérisation avant de rincer ou de nettoyer le système.

NOTE AU MÉDECIN :

L'injection dans la peau est une blessure traumatique qui peut conduire à une éventuelle amputation. Il est important de traiter la blessure le plus rapidement possible. NE PAS retarder le traitement pour rechercher la toxicité. La toxicité est un problème avec certains revêtements injectés directement dans la circulation sanguine. Une

**consultation avec un chirurgien plasticien ou un chirurgien
reconstructeur de la main peut être conseillée.**



AVERTISSEMENT:

GÉNÉRALITÉS Peut causer des blessures graves ou des dommages matériels

Portez toujours des gants appropriés, une protection pour les yeux, des vêtements et un respirateur ou un masque lors de la peinture.

- Ne pas utiliser ni pulvériser à proximité d'enfants. Tenir les enfants éloignés de l'équipement à tout moment.
- Ne vous penchez pas trop en avant et ne vous tenez pas sur un support instable. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre.
- Restez vigilant et faites attention à ce que vous faites.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne pliez pas et ne courbez pas trop le tuyau. Le tuyau sans air peut présenter des fuites en raison de l'usure, des plis et des abus. Une fuite peut injecter du matériau dans la peau.
- N'exposez pas le tuyau à des températures ou des pressions supérieures à celles spécifiées par le fabricant.
- N'utilisez pas le tuyau comme élément de force pour tirer ou soulever l'équipement. Utilisez la pression la plus basse possible pour rincer l'équipement.
- Respectez tous les codes locaux, régionaux et nationaux appropriés régissant la ventilation, la prévention des incendies et le fonctionnement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les tuyaux ne présentent pas de coupures, de fuites, d'abrasion ou de renflement du revêtement. Vérifiez que les raccords ne présentent pas de dommages ou de mouvement. Remplacez immédiatement le tuyau si l'une de ces conditions existe. Ne réparez jamais un tuyau de peinture. Remplacez-le par un tuyau haute pression conducteur.
- Ne pas pulvériser à l'extérieur les jours de vent. Débranchez toujours

le cordon de la prise avant de travailler sur l'équipement (modèles électriques uniquement)

- **Responsabilités environnementales**

Veuillez recycler les matériaux non utilisés au lieu de les jeter comme déchets.

Tous les outils, tuyaux et emballages doivent être triés, apportés au centre de recyclage local et éliminés de manière respectueuse de l'environnement.





N'essayez jamais d'assembler, de changer ou de nettoyer le pistolet, la buse ou le protège-buse sans avoir au préalable relâché la pression du système de pulvérisation. Suivez la « Procédure de décompression »

du manuel du pulvérisateur.



Utilisez toujours un dispositif de protection de la pointe pour une protection supplémentaire contre l'injection. Sachez que le dispositif de protection seul n'empêchera pas l'injection. Ne coupez jamais le dispositif de protection de la pointe ! Verrouillez toujours la gâchette du pistolet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Avant d'entretenir l'équipement, consultez les manuels du propriétaire et respectez tous les avertissements.

- Installez le pulvérisateur. Reportez-vous aux instructions du manuel du pulvérisateur.
- Raccordez un tuyau de pulvérisation sans air relié à la terre à l'entrée du produit sur le pistolet. À l'aide de deux clés (une sur le pistolet et une sur le tuyau), serrez fermement (4).

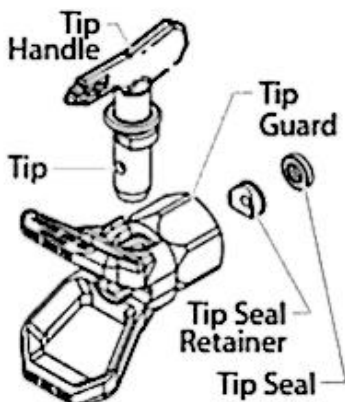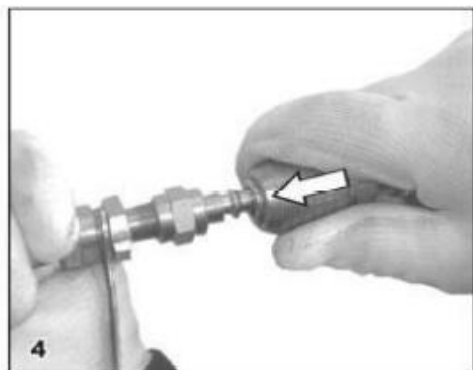

4. Présentation du produit

Nous proposons trois kits de pistolets pulvérisateurs : ZT-35, ZT-34 et ZT-33, conçus pour répondre aux besoins de différents utilisateurs. Tous les kits comprennent un pistolet pulvérisateur, une buse 517, une buse 623 et des outils de nettoyage. Le ZT-34 comprend des buses supplémentaires, un tuyau métallique et des filtres, tandis que le ZT-33 est livré avec des tiges d'extension de différentes longueurs. Ces trois produits conviennent à diverses tâches de pulvérisation, offrant commodité et efficacité. Voir la liste détaillée ci-dessous.

Liste des pièces

Non.	Partie	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Pistolet à peinture	1 pièce	1 pièce	1 pièce
2	Buse-211	×	1 pièce	1 pièce
3	Buse-315	×	1 pièce	1 pièce
4	Buse-417	×	1 pièce	1 pièce
5	Buse-517	1 pièce	1 pièce	1 pièce
6	Buse-623	×	1 pièce	1 pièce
7	Tuyau (50 pieds en	×	×	1 pièce

	métal)			
8	Tige d'extension (30 cm)	×	×	1 pièce
9	Tige d'extension (50 cm)	×	×	1 pièce
10	Tige d'extension (60 cm)	×	×	1 pièce
11	Filtre (60 mailles)	2 pièces	5 pièces	5 pièces
12	Filtre (100 mailles)	×	5 pièces	×
13	Aiguille de nettoyage	1 pièce	1 pièce	1 pièce
14	Brosse de nettoyage	1 pièce	1 pièce	1 pièce

3. Instructions pour la buse

3.1 Paramètre de buse



Modèle de buse	Largeur de pulvérisation	Débit (L/min)
211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1,05
517	25-30	1,05
623	30-35	1.9

Note:

3. La largeur de pulvérisation (mm) fait référence à la largeur de pulvérisation maximale à une distance de 25 à 30 mm de la buse.

4. La largeur de pulvérisation et le débit dépendent de divers facteurs et les paramètres du tableau sont fournis à titre indicatif uniquement.

3.2 Instructions pour la buse

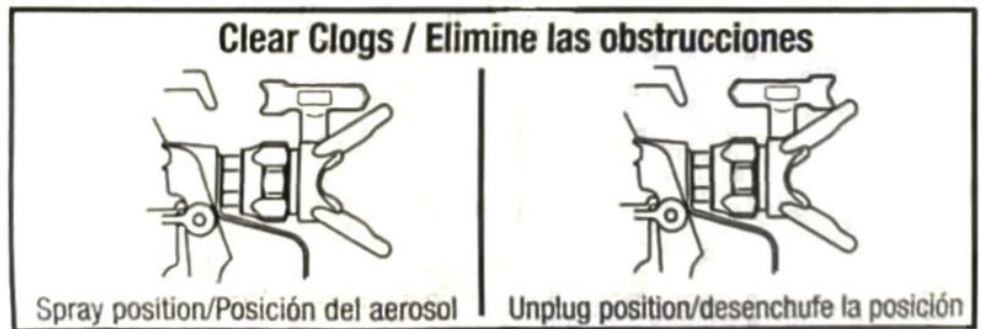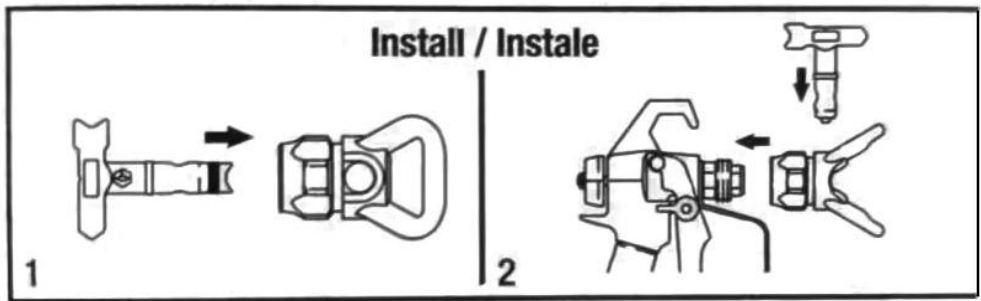

7. Commencer à pression normale

8. Fonctionnement à pression normale

9. NE PAS PORTER LA PRESSION PLUS HAUT QUE NÉCESSAIRE POUR RETIRER LES QUEUES DE VOTRE MOTIF

10. LA RÉDUCTION DE LA PRESSION DE PULVÉRISATION peut réduire le débit de certains matériaux.

11. Convient aux opérations à grande échelle et aux applications à haut rendement


12. Pression d'injection 140 **PRESSION BASSE ! PRESSION**

BASSE ! RAC 1 SwitchTip EMBOUT DE PULVÉRISATION

RÉVERSIBLE BASSE PRESSION MOINS DE

SURPULVÉRISATION RÉDUIT LA PRÉPARATION ET LE

NETTOYAGE JUSQU'À 2X LA DURÉE DE VIE . La pression peut également être augmentée en fonction de l'atomisation réelle de la

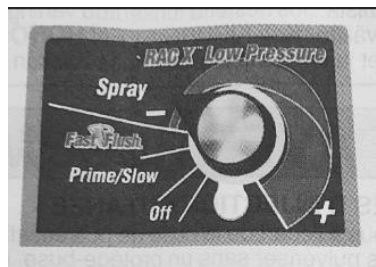

buse .

Remarque : augmentez la taille de l'orifice de la pointe pour maintenir la vitesse et le débit du matériau si nécessaire.

4. Instructions pour le pistolet pulvérisateur

1 Opération pour pistolet pulvérisateur

5. Assurez-vous que la flèche sur la poignée de la pointe pointe vers l'avant pour la pulvérisation.

6. Démarrez le pulvérisateur. Reportez-vous aux instructions du manuel du pulvérisateur.

7. Réglez la pression du fluide sur le pulvérisateur jusqu'à ce que le jet soit complètement atomisé. Pulvérisez toujours à la pression la plus basse nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. REMARQUE : la buse de pulvérisation détermine la taille du jet et la couverture. Lorsqu'une couverture plus importante est nécessaire, utilisez une buse plus grande au lieu d'augmenter la pression du fluide.

8. Pour déboucher une pointe obstruée

D. Faites pivoter la pointe de 180° de sorte que la flèche sur la poignée de la pointe pointe dans le sens opposé à la direction de pulvérisation.

E. Appuyez une fois sur la gâchette pour que la pression puisse faire sortir le bouchon. Important : n'appuyez jamais plus d'une fois sur la gâchette à la fois lorsque la pointe est en position inversée.

F. Continuez cette procédure jusqu'à ce que la pointe soit débarrassée du bouchon .

Nettoyage


Il est important de maintenir le pistolet propre pour garantir un fonctionnement sans problème. Rincez le pistolet après chaque utilisation et rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas le pistolet ou l'une de ses pièces dans l'eau ou dans des solvants .



Instructions de nettoyage spéciales pour l'utilisation de solvants inflammables :

Rincez toujours le pistolet pulvérisateur, de préférence à l'extérieur et à au moins une longueur de tuyau de la pompe de pulvérisation.

- Si vous collectez des solvants vidés dans un récipient en métal d'un gallon, placez-le dans un récipient vide de cinq gallons, puis rincez les solvants.
- La zone doit être exempte de vapeurs inflammables
- Suivez toutes les instructions de nettoyage.
- Important : Le pulvérisateur, le tuyau et le pistolet doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation quotidienne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'agglutination du produit, ce qui affecte gravement les performances de l'appareil.

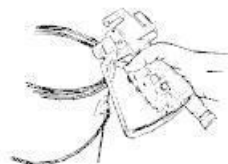

Pulvérisez toujours à pression minimale avec la buse et le protège-buse retirés lorsque vous utilisez des essences minérales ou tout autre solvant pour nettoyer le pulvérisateur, le tuyau ou le pistolet . L'accumulation d'électricité statique peut provoquer un incendie ou une explosion en présence de vapeurs inflammables. Maintenez fermement le pistolet contre un récipient métallique pendant le rinçage.

Entretien



Suivez toutes les précautions de sécurité décrites dans la section Précautions de sécurité de ce manuel avant de continuer.
REMARQUE : Reportez-vous à la section Liste des pièces de ce manuel pour l'identification des pièces.

Remplacement/entretien de l'ensemble d'étanchéité

Si votre pistolet pulvérisateur fuit ou crache à la pointe lorsque vous relâchez la gâchette, l'aiguille ou le siège est usé, endommagé ou sale et

doit être remplacé ou nettoyé.



N'essayez jamais d'effectuer des opérations de maintenance sur le pistolet pulvérisateur.
sans avoir au préalable effectué la « Procédure de décompression ».

Réglage de l'ensemble d'étanchéité de la garniture

Manuel d'utilisation du pistolet de pulvérisation airless haute pression

Préface

Avant d'utiliser le pistolet pulvérisateur airless haute pression, veuillez lire attentivement le manuel et comprendre les performances et les caractéristiques du produit. Il est strictement interdit de pulvériser le pistolet pulvérisateur vers vous-même ou vers d'autres personnes, sinon le solvant provoquera blessures aux parties du corps humain. Il est strictement interdit d'utiliser le pistolet pulvérisateur sous surpression pour éviter les risques personnels blessure. Blessure corporelle ou perte matérielle causée par le retrait ou le remplacement illégal d'accessoires n'entre pas dans le cadre de la responsabilité .

1. Revêtements applicables : colorant, vernis, peinture en émulsion à viscosité moyenne et élevée, revêtement à base d'huile, caoutchouc chloré, époxy, etc.

2. Champ d'application : protection contre la corrosion des grandes surfaces métalliques telles que les navires, le matériel roulant, les équipements chimiques, les murs intérieurs et extérieurs des grands bâtiments, l'acier structures, pulvérisation de carreaux de couleur, sols, ponts et canalisations .

3. Caractéristiques principales

1. La buse et la vanne à bille sont fabriquées à partir de matériaux en alliage spécial, avec une résistance à haute pression et une atomisation fine

2. Le pistolet est léger, avec une gâchette à quatre doigts, confortable à

manipuler, facile à utiliser et équipé d'un dispositif de sécurité

3. L'ensemble adaptateur d'admission d'air tourne librement à 360°

5. Utilisation :

Installez le connecteur d'entrée d'air du pistolet pulvérisateur sur le tuyau d'alimentation en peinture de la machine de pulvérisation, serrez le puits, laissez bouger la flèche de l'ensemble de buse réversible

vers l'avant, ouvrez le verrou de la gâchette, maintenez le pistolet pulvérisateur, appuyez sur la gâchette à 300 mm de la surface de peinture pour pulvériser de la peinture,

6. Nettoyage et entretien du pistolet pulvérisateur

1. Avant de peindre, la peinture doit être filtrée à travers le tamis filtrant,

2. Après l'opération de pulvérisation, le pistolet pulvérisateur doit être nettoyé immédiatement pour éliminer la peinture résiduelle dans toutes les parties où la peinture s'écoule afin d'éviter une détérioration dure, provoquant un blocage. Lors du nettoyage, remplacez simplement le revêtement par le solvant correspondant et pulvérisez-le selon l'opération jusqu'à ce que le corps de la machine et le tuyau haute pression et pulvérisez la peinture dans le pistolet pulvérisateur .

3. L' inversion de l'ensemble de la colonne de buse (sous décharge de pression) peut autonettoyer les buses .

DESSIN D'ASSEMBLAGE



Liste des pistolets à peinture airless haute pression

Numéro de série	nom	quantité	Numéro de série	nom	quantité
1	Le corps du pistolet	1	2	Tube filtrant	1
3	Poignée	1	4	Cadre de protection	1
5	Plaque de traction pour interrupteur	1	6	Embase de buse	1
7	Buse airless	1	8	Coussin en demi-croissant	1
9	Siège de soupape à aiguille de pistolet	1	10	Ressort à cosse	1

11	Écrou de blocage hexagonal à insert non métallique M5	2	12	Vis	1
13	Dé	2	14	Joint de siège arrière	1

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Hochdruck-Airless-Farbe Spritzenzubehör

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modell: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODELL: ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
   	BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR Lösungsmittel- und Farbdämpfe können sich entzünden oder explodieren Zur Verhinderung eines Brandes oder einer Explosion · Im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. · Vermeiden Sie alle Zündquellen wie statische Elektrizität von Plastikabdeckplanen, offene Flammen wie Kerzen, heiße Gegenstände wie Zigaretten, und Lichtbögen beim Anschließen oder Trennen von Netzkabeln und Lichtschalter aus- oder einschalten. Kleben Sie Wandschalter mit Klebeband ab, um zu verhindern, dass sie ein- oder ausgeschaltet werden. · Verwenden Sie nur Airless-Farbschläuche von Graco. · Bodensprüher, zu besprühende Objekte und Farb-/Lösungsmittleimer. · Halten Sie den Metallteil der Pistole beim Abfeuern in den Eimer fest an die Seite eines geerdeten Metalleimers . · Verwenden Sie keine 1,1,1 Hydroelektrika, Methylenchlorid oder andere halogenierte Kohlenwasserstofflösungsmittel oder Flüssigkeiten, die solche Lösungsmittel enthalten, in dieser Pistole oder anderen unter Druck stehenden Aluminium Ausrüstung. Bei einer solchen Verwendung besteht die Gefahr

	einer chemischen Reaktion und einer Explosion .
	GEFAHR DURCH FLÜSSIGKEITSINJEKTION Durch Hochdruckspray oder Lecks kann Flüssigkeit in den Körper injiziert werden. Wenn Sie unter hohem Druck stehende Flüssigkeit durchdringt Haut, die Verletzung könnte wie ein Schnitt aussehen, aber es ist eine schwere Wunde. Suchen Sie sofort einen Arzt auf . Zur Vorbeugung von Injektionen · Stellen Sie die Pistolenabzugsicherung immer auf SICHERHEIT EIN, wenn Sie nicht sprühen. · Lassen Sie immer den Druck ab, bevor Sie prüfen oder Reparieren Sie Lecks und wenn Sie mit dem Sprühen aufhören. · Verwenden Sie niemals Komponenten, deren Nenndruck unter dem maximalen Betriebsdruck des Systems liegt. · Erlauben Sie Kindern niemals, diese Waffe zu benutzen. · Richten Sie die Waffe niemals auf sich selbst oder andere
	GEFAHR DURCH ZURÜCKSPRITZENDE FLÜSSIGKEIT Um ein Zurückspritzen der Flüssigkeit beim Sprühen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Spritzpistole mit der richtigen Dichtung für die zu sprühende Flüssigkeit ausgestattet ist. Siehe Installieren der Spitze. RÜCKSTOßGEFAHR: Machen Sie sich bereit. Beim Abfeuern kann es zu einem Rückstoß der Waffe kommen.

· Sprühen Sie keine entflammaren oder brennbaren Materialien in der Nähe einer offenen Flamme, Zündflamme oder Zündquellen wie heißen Gegenständen, Zigaretten, Motoren, elektrische Geräte und Elektroanlagen. Vermeiden Sie die Entstehung von Funken beim Anschließen und Trennen von Netzkabeln.

· Für Einheiten, die ausschließlich zur Verwendung mit wasserbasierten oder Lösungsbenzin-artigen Materialien mit einem Flammpunkt von 38 °C (100 °F) vorgesehen sind. Nicht mit Flüssigkeiten sprühen oder reinigen, deren Flammpunkt unter 38 °C (100 °F) liegt. Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der

eine Flüssigkeit genügend Dampf produzieren kann, um sich zu entzünden.

- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Materialien mit einem Flammpunkt unter 100 °F (38 °C) verwenden. Ob diese Materialien versprüht werden können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe.
- Durch das Gerät fließende Farbe oder Lösungsmittel können zu statischer Elektrizität führen. Bei Kontakt mit Farb- oder Lösungsmitteldämpfen besteht durch statische Elektrizität Brand- oder Explosionsgefahr. Alle Teile des Sprühsystems, einschließlich der Pumpe, Schlauchleitung, Spritzpistole und Objekte im Spritzbereich und in seiner Umgebung müssen zum Schutz vor statischer Entladung und Funken ordnungsgemäß geerdet sein. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene leitfähige oder geerdete Hochdruck-Airless-Farbspritzschläuche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Behälter und Auffangsysteme geerdet sind, um statische Entladungen zu verhindern.
- Schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an und verwenden Sie geerdete Verlängerungskabel (nur elektrische Modelle). Verwenden Sie keinen 3:2-Adapter.
- Verwenden Sie keine Farben oder Lösungsmittel, die hydrierte Kohlenwasserstoffe enthalten. Wie Chlor, Bleichmittel gegen Schimmel, Methylenchlorid und Trichlorethan. Sie sind nicht kompatibel mit Aluminium. Kontaktieren Sie den Beschichtungslieferanten bezüglich der Kompatibilität des Materials mit Aluminium.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Sprühbereichs. Sorgen Sie für eine gute Frischluftzufuhr im Bereich, um die Luft im Sprühbereich frei von Ansammlungen entflammbarer Dämpfe zu halten. Bewahren Sie die Pumpenbaugruppe an einem gut belüfteten Ort auf. Die Pumpeneinheit nicht besprühen.
- Im Sprühbereich nicht rauchen.
- Betreiben Sie im Sprühbereich keine Lichtschalter, Motoren oder ähnliche funkenerzeugende Produkte.
- Halten Sie den Bereich sauber und frei von Farb- oder Lösungsmittelbehältern, Lappen und anderen brennbaren Materialien.
- Kennen Sie die Inhaltsstoffe der versprühten Farbe und Lösungsmittel. Lesen Sie alle Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Behälteretiketten, die den Farben und Lösungsmitteln beiliegen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Lack- und Lösungsmittelhersteller.

- Platzieren Sie die Pumpe mindestens 7,62 Meter vom Sprühobjekt entfernt in einem gut belüfteten Bereich (fügen Sie bei Bedarf einen weiteren Schlauch hinzu). Brennbare Dämpfe sind oft schwerer als Luft. Der Bodenbereich muss sehr gut belüftet sein. Die Pumpe enthält Lichtbogen bildende Teile, die Funken erzeugen und Dämpfe entzünden können.
- Kunststoff kann statische Funken verursachen. Hängen Sie niemals Plastik auf, um den Sprühbereich abzudecken. Verwenden Sie beim Sprühen von brennbarem Material keine Plastikabdeckplanen.
- Eine Feuerlöschanlage muss vorhanden und funktionsfähig sein.

	WARNUNG: INJEKTIONSVERLETZUNG
	Ein mit diesem Gerät erzeugter Hochdruck-Farbstrahl kann die Haut und das darunterliegende Gewebe durchdringen, Dies kann zu schweren Verletzungen und möglicherweise einer Amputation führen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Zielen Sie nicht mit der Waffe auf Personen oder Tiere und besprühen Sie diese nicht.
- Halten Sie Hände und andere Körperteile vom Ausfluss fern. Versuchen Sie beispielsweise nicht, Lecks mit irgendeinem Körperteil zu stoppen.
- Halten Sie Ihre Hand NIEMALS vor die Pistole. Handschuhe bieten keinen Schutz vor Injektionsverletzungen.
- Halten Sie den Düsenschutz beim Sprühen IMMER an Ort und Stelle. Der Düsenschutz bietet einen gewissen Schutz, ist aber hauptsächlich ein Warngerät
- Gehen Sie beim Reinigen und Wechseln der Düsenspitzen vorsichtig vor. Falls die Düsenspitze beim Sprühen verstopft, verriegeln Sie IMMER den Abzug der Pistole, schalten Sie die Pumpe aus und lassen Sie den gesamten Druck ab, bevor Sie die Düse warten, reinigen oder wechseln. Der Druck wird nicht durch Ausschalten des Motors abgelassen. Das PRIME/SPRAY-Ventil oder das Druckentlastungsventil muss in die entsprechende Position gedreht werden, um den Systemdruck abzulassen. Siehe DRUCKENTLASTUNG VORGEHENSWEISE im Pumpenhandbuch beschrieben.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt unter Spannung oder Druck.

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, schalten Sie es aus und entlasten Sie den Druck gemäß den Anweisungen des Herstellers .

- Hochdruckspray kann Giftstoffe in den Körper injizieren und schwere Verletzungen verursachen. Falls es zu einer Injektion kommt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Überprüfen Sie Schläuche und Teile auf Anzeichen von Beschädigungen. Durch ein Leck kann Material in die Haut gelangen. Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch. Ersetzen Sie beschädigte Schläuche oder Teile.
- Dieses System kann 3600 psi/248 Bar erzeugen. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller angegeben sind und für mindestens 3600 psi ausgelegt sind. Dazu gehören Spritzdüsen, Düsenschutz, Pistolen, Verlängerungen, Armaturen und Schläuche .
- Wenn Sie nicht sprühen, aktivieren Sie immer die Abzugssperre. Überprüfen Sie, ob die Abzugssperre ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass alle Verbindungen fest sitzen.
- Wissen Sie, wie Sie das Gerät stoppen und den Druck schnell ablassen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen gründlich vertraut. Der Druck wird nicht durch Abschalten des Motors abgelassen. Das PRIME/SPRAY-Ventil oder das Druckentlastungsventil muss in die entsprechende Position gedreht werden, um den Systemdruck abzulassen. Siehe DRUCKENTLASTUNGSVERFAHREN im Pumpenhandbuch.
- Entfernen Sie immer die Sprühspitze, bevor Sie das System spülen oder reinigen.

HINWEIS FÜR DEN ARZT :

Eine Injektion in die Haut ist eine traumatische Verletzung, die möglicherweise zu einer Amputation führen kann. Es ist wichtig, die Verletzung so schnell wie möglich zu behandeln. Verzögern Sie die Behandlung NICHT, um die Toxizität zu erforschen. Bei einigen Beschichtungen, die direkt in den Blutkreislauf injiziert werden, besteht ein Problem hinsichtlich der Toxizität. Eine Konsultation mit einem plastischen Chirurgen oder einem rekonstruktiven

Handchirurgen kann ratsam sein.



WARNUNG:

ALLGEMEIN Kann schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen

Tragen Sie immer geeignete Handschuhe, Augenschutz, Kleidung und eine Atemschutzmaske oder Maske.

beim Malen.

- Nicht in der Nähe von Kindern bedienen oder sprühen. Kinder stets vom Gerät fernhalten.
- Überstrecken Sie sich nicht und stellen Sie sich nicht auf eine instabile Unterlage. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.
- Bleiben Sie wachsam und achten Sie darauf, was Sie tun.
- Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Den Schlauch nicht knicken oder zu stark biegen. Airless-Schläuche können durch Verschleiß, Knicken und Missbrauch undicht werden. Durch ein Leck kann Material in die Haut gelangen.
- Setzen Sie den Schlauch keinen Temperaturen oder Drücken aus, die die vom Hersteller angegebenen Werte überschreiten.
- Verwenden Sie den Schlauch nicht als Zuelement, um das Gerät zu ziehen oder anzuheben. Verwenden Sie zum Spülen der Geräte den niedrigstmöglichen Druck.
- Befolgen Sie alle geltenden örtlichen, staatlichen und nationalen Vorschriften zu Belüftung, Brandschutz und Betrieb.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Schläuche auf Schnitte, Lecks, Abrieb oder Ausbeulungen der Ummantelung. Überprüfen Sie die Kupplungen auf Beschädigungen oder Bewegung. Ersetzen Sie den Schlauch sofort, wenn einer dieser Zustände vorliegt. Reparieren Sie niemals einen Farbschlauch. Ersetzen Sie ihn durch einen leitfähigen Hochdruckschlauch.
- An windigen Tagen nicht im Freien sprühen. Ziehen Sie immer den

Stecker aus der Steckdose, bevor Sie an der Ausrüstung arbeiten (nur elektrische Modelle).

- **Umweltverantwortung**

Bitte recyceln Sie unerwünschte Materialien, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Schläuche und Verpackungen sollten sortiert, zum örtlichen Recyclinghof gebracht und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.





Versuchen Sie niemals, Pistole, Düse oder Düsenschutz zusammenzubauen, auszutauschen oder zu reinigen, ohne vorher den Druck aus dem Sprühsystem abzulassen. Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Sprühgeräts zur Druckentlastung.



Verwenden Sie immer einen Spitzenschutz als zusätzlichen Schutz gegen Injektionen. Beachten Sie, dass der Schutz allein die Injektion nicht verhindert. Schneiden Sie den Spitzenschutz niemals ab! Aktivieren Sie immer die Abzugssperre der Pistole, wenn diese nicht verwendet wird. Lesen Sie vor der Wartung der Ausrüstung die Bedienungsanleitungen und beachten Sie alle Warnungen.

- Richten Sie das Spritzgerät ein. Beachten Sie die Anweisungen im Handbuch des Spritzgeräts.
- Befestigen Sie einen geerdeten Airless-Spritzschlauch am Materialeinlass der Pistole. Ziehen Sie ihn mit zwei Schraubenschlüsseln (einer an der Pistole und einer am Schlauch) fest an (4).

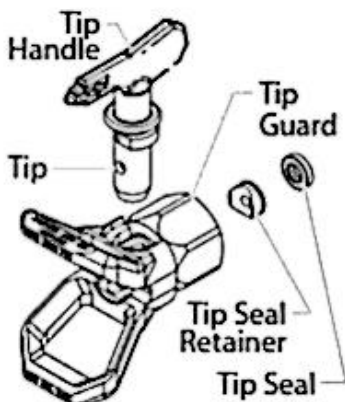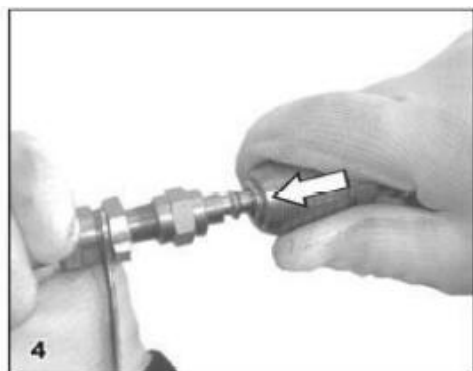

6. Produkteinführung

Wir bieten drei Spritzpistolen-Sets an: ZT-35, ZT-34 und ZT-33, die auf die Bedürfnisse verschiedener Benutzer zugeschnitten sind. Alle Sets enthalten eine Spritzpistole, Düse 517, Düse 623 und Reinigungswerkzeuge. ZT-34 enthält zusätzliche Düsen, einen Metallschlauch und Filter, während ZT-33 mit Verlängerungsstangen unterschiedlicher Länge geliefert wird. Diese drei Produkte eignen sich für verschiedene Spritzaufgaben und bieten Komfort und Effizienz. Siehe die detaillierte Liste unten.

Teileliste

NEIN.	Teil	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Spritzpistole	1 Stück	1 Stück	1 Stück
2	Düse-211	x	1 Stück	1 Stück
3	Düse-315	x	1 Stück	1 Stück
4	Düse-417	x	1 Stück	1 Stück
5	Düse-517	1 Stück	1 Stück	1 Stück
6	Düse-623	x	1 Stück	1 Stück
7	Schlauch (50 Fuß Metall)	x	x	1 Stück
8	Verlängerungsstange	x	x	1 Stück

	(30cm)			
9	Verlängerungsstange (50cm)	x	x	1 Stück
10	Verlängerungsstange (60cm)	x	x	1 Stück
11	Filter (60 Maschen)	2 Stück	5 Stück	5 Stück
12	Filter (100 Maschen)	x	5 Stück	x
13	Reinigungsnadel	1 Stück	1 Stück	1 Stück
14	Reinigungsbürste	1 Stück	1 Stück	1 Stück

3.Düsenanweisungen

3.1 Düsenparameter

Düsenmodell Sprühbreite Durchflussrate (L/min)


211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1,05
517	25-30	1,05
623	30-35	1.9

Notiz:

5. Die Sprühbreite (mm) bezieht sich auf die maximale Sprühbreite in einem Abstand von 25–30 mm von der Düse.

6. Sprühbreite und Durchflussrate hängen von verschiedenen Faktoren ab und die Parameter in der Tabelle dienen nur als Referenz.

3.2 Düsenhinweise

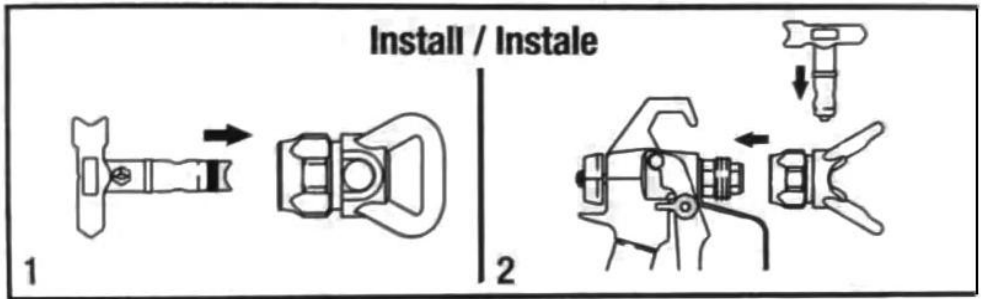

13. Beginnen Sie bei Normaldruck

14. Normaldruckbetrieb

15. Stellen Sie den Druck nicht höher ein als nötig, um die Enden Ihres Musters zu entfernen.

16. Das Verringern des SPRÜHDROCKS kann bei manchen


Materialien zu einer Durchflussminderung führen.

17. Geeignet für Großbetriebe und Anwendungen mit hohem Ertrag

18. Einspritzdruck 140 DRUCK NIEDRIGER! DRUCK NIEDRIGER!

RAC 1 SwitchTip – umkehrbare Niederdruck-Sprühspitze. Weniger Übersprühen, reduziert Vorbereitungs- und Reinigungsaufwand, bis zu doppelte Lebensdauer. Der Druck kann auch entsprechend der tatsächlichen Düsenzerstäubung erhöht werden.

Hinweis: Erhöhen Sie bei Bedarf die Größe der Spitzenöffnung, um Geschwindigkeit und Materialfluss aufrechtzuerhalten.

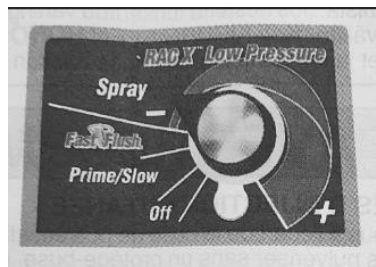

4. Anweisungen zur Spritzpistole

1 Bedienung der Spritzpistole

9. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Griffspitze zum Sprühen nach vorne zeigt.

10. Starten Sie das Spritzgerät. Beachten Sie die Anweisungen im Handbuch des Spritzgeräts.

11. Passen Sie den Flüssigkeitsdruck am Sprühgerät an, bis der Sprühnebel vollständig zerstäubt ist. Sprühen Sie immer mit dem niedrigsten Druck, der erforderlich ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. HINWEIS: Die Sprühspitze bestimmt die Größe des Sprühmusters und die Reichweite. Wenn eine größere Reichweite erforderlich ist, verwenden Sie eine größere Spitze, anstatt den Flüssigkeitsdruck zu erhöhen.

12. So reinigen Sie eine verstopfte Spitze

G. Drehen Sie die Spitze um 180°, sodass der Pfeil auf dem Griff der Spitze entgegen der Sprühhichtung zeigt.

H. Betätigen Sie die Pistole einmal, damit der Druck die Verstopfung lösen kann. Wichtig: Betätigen Sie den Abzug nie mehr als einmal auf einmal, wenn sich die Spitze in der umgekehrten Position befindet.

I. Fahren Sie mit diesem Vorgang fort, bis die Spitze frei von der Verstopfung ist .

Bereinigung

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist es wichtig, die Pistole sauber zu halten. Spülen Sie die Pistole nach jedem Gebrauch und lagern Sie sie an einem trockenen Ort. Lassen Sie die Pistole oder ihre Teile nicht in Wasser oder Lösungsmitteln liegen .



Besondere Reinigungshinweise bei Verwendung von brennbaren Lösungsmitteln:

Spülen Sie die Spritzpistole immer, vorzugsweise im Freien und mindestens eine Schlauchlänge von der Spritzpumpe entfernt.

- Wenn Sie ausgespülte Lösungsmittel in einem 1-Gallonen-Metallbehälter sammeln, geben Sie diesen in einen leeren 5-Gallonen-Behälter und spülen Sie dann die Lösungsmittel aus.
- Der Bereich muss frei von brennbaren Dämpfen sein
- Befolgen Sie alle Reinigungsanweisungen.
- Wichtig: Sprüher, Schlauch und Pistole sollten nach dem täglichen Gebrauch gründlich gereinigt werden. Andernfalls kann sich Material verklumpen, was die Leistung des Geräts erheblich beeinträchtigt.



Wenn Sie zum Reinigen von Spritzgerät, Schlauch oder Pistole Lösungsbenzin oder andere Lösungsmittel verwenden, sprühen Sie immer mit minimalem Druck und abgenommener Spitze und Spitzenschutz. Bei Vorhandensein entflammbarer Dämpfe kann eine statische Aufladung zu einem Brand oder einer Explosion führen. Halten Sie die Pistole beim Spülen fest gegen einen Metallbehälter.

Wartung



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, wie im Abschnitt „Sicherheitsvorkehrungen“ dieses Handbuchs beschrieben, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS: Informationen zur Teileidentifizierung finden Sie im Abschnitt „Teileliste“ in diesem Handbuch.

Ersetzen/Warten der Dichtungseinheit

Wenn Ihre Spritzpistole beim Loslassen des Auslösers aus der Spitze leckt oder spuckt, ist die Nadel oder der Sitz abgenutzt, beschädigt oder verschmutzt und muss ersetzt oder gereinigt werden.



Versuchen Sie niemals, Wartungsarbeiten an der Spritzpistole durchzuführen ohne vorher die „Druckentlastung“ durchzuführen.

Einstellen der Stopfbuchseneinheit

Bedienungsanleitung für Hochdruck-Airless-Spritzpistole

Vorwort

Bevor Sie die Hochdruck-Airless-Spritzpistole verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch und verstehen Sie die Leistung und Eigenschaften des Produkts. Es ist strengstens verboten mit der Spritzpistole nicht auf sich selbst oder andere Personen sprühen, da das Lösungsmittel sonst Verletzungen von menschlichen Körperteilen. Es ist strengstens verboten, die Spritzpistole unter Überdruck zur Vermeidung von Personenschäden Personenschäden oder Sachschäden durch Das widerrechtliche Entfernen oder Ersetzen von Zubehör liegt nicht im Verantwortungsbereich .

1. Anwendbare Beschichtungen: Farbstoff, Lack, Emulsionsfarbe mit mittlerer und hoher Viskosität, Beschichtung auf Ölbasis, Chlorkautschuk, Epoxidharz usw.

2. Anwendungsbereich: Korrosionsschutz großer Metalloberflächen wie Schiffe, Fahrzeuge, chemische Anlagen, Innen- und Außenwände großer Gebäude, Stahl Strukturen, Farbfließenspritzen, Böden, Brücken und Rohrleitungen .

3.Hauptmerkmale

1. Die Düse und das Kugelventil bestehen aus speziellen Legierungsmaterialien mit hoher Druckbeständigkeit und feiner Zerstäubung

2. Die Pistole ist leicht, hat einen Vierfingerabzug, ist bequem zu handhaben, einfach zu bedienen und mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet

3. Lufteinlassadapterbaugruppe 360 frei drehbar


5. Verwendung:

Installieren Sie den Lufteinlassanschluss der Spritzpistole am Farbversorgungsschlauch der Spritzmaschine, ziehen Sie den Brunnen fest, lassen Sie den Pfeil der umkehrbaren Düsenanordnung sich bewegen nach vorne, öffnen Sie die Abzugssperre, halten Sie die Spritzpistole fest und drücken Sie den Abzug 300 mm von der Lackoberfläche entfernt, um Farbe zu sprühen.

6. Reinigung und Wartung der Spritzpistole

1. Vor dem Lackieren muss die Farbe durch das Filtersieb gefiltert werden,
2. Nach dem Spritzvorgang muss die Spritzpistole sofort gereinigt werden, um Farbreste an allen Farbdurchflussstellen zu entfernen und so eine Verschlechterung zu verhindern, die zu Verstopfungen führen kann. Ersetzen Sie beim Reinigen einfach die Beschichtung durch das entsprechende Lösungsmittel und sprühen Sie es gemäß der Vorgehensweise auf den Maschinenkörper und das Hochdruckrohr. Und sprühen Sie die Farbe in die Spritzpistole .
3. Durch Umkehren der Düsensäulen-anordnung (unter Druckentlastung) können die Düsen selbst gereinigt werden .

MONTAGEZEICHNUNG

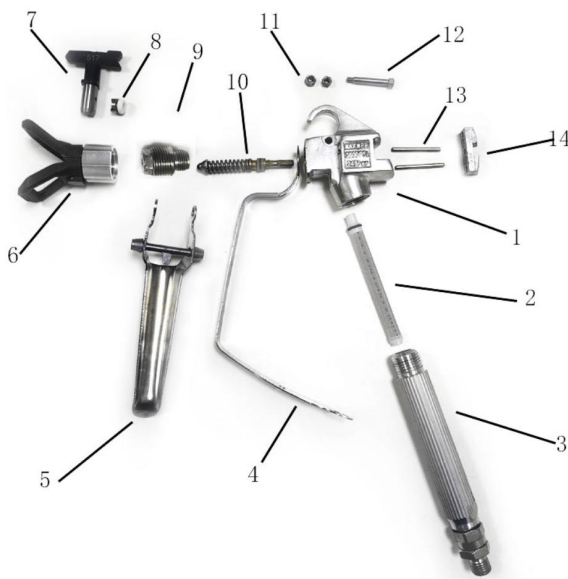

Liste der Hochdruck-Airless-Spritzpistolen

Seriennummer	Name	Menge	Seriennummer	Name	Menge
1	Der Pistolenkörper	1	2	Filterrohr	1
3	Handhaben	1	4	Schutzrahmen	1
5	Schalter-Zugplatte	1	6	Düsensockel	1
7	Airlessdüse	1	8	Halbmond-Pad	1
9	Ventilsitz der Pistolennadel	1	10	Feder der Kausche	1
11	Nichtmetallischer Einsatz Sechskant-Sicherungsmutter M5	2	12	Schrauben	1
13	Fingerhut	2	14	Rücksitzgelenk	1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Vernice airless ad alta pressione

Accessori per spruzzatori

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modello: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODELLO:ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

7. Importanti istruzioni di sicurezza

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Leggere e comprendere il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni gravi o morte.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
   	PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE I fumi di solventi e vernici possono incendiarsi o esplodere Per aiutare a prevenire un incendio o un'esplosione ·Utilizzare all'aperto o in un luogo ben ventilato. ·Evitare tutte le fonti di accensione come l'elettricità statica dei teli di plastica, fiamme libere come quelle delle lampade a incandescenza, oggetti caldi come sigarette, e archi elettrici derivanti dal collegamento o scollegamento dei cavi di alimentazione - e accendere o spegnere gli interruttori della luce. - Coprire gli interruttori a parete con del nastro adesivo per evitare che possano essere accesi o spenti. ·Utilizzare solo tubi flessibili per verniciatura airless Graco. ·Lavorare da terra, oggetti da spruzzare e secchi di vernice/solvente. ·Tenere saldamente la parte metallica della pistola contro il lato di un secchio metallico collegato a terra quando si preme il grilletto nel secchio . ·Non utilizzare solventi idrocarburici alogenati 1,1,1, idroelettrici, cloruro di metilene o fluidi contenenti tali solventi in questa pistola o in qualsiasi altro alluminio pressurizzato.

	attrezzatura. Tale utilizzo potrebbe provocare una reazione chimica e un'esplosione .
	PERICOLO DI INIEZIONE DI FLUIDI Spruzzi ad alta pressione o perdite possono iniettare liquidi nel corpo. Se il fluido ad alta pressione ti trafigge pelle, la ferita potrebbe sembrare un taglio, ma è una ferita grave. Richiedere immediatamente assistenza medica . Per aiutare a prevenire l'iniezione · Quando non si spruzza, mettere sempre la sicura sul grilletto della pistola in posizione SICURA. · Alleviare sempre la pressione prima di controllare o riparare le perdite e quando smettere di spruzzare. · Non utilizzare mai componenti con pressione nominale inferiore alla pressione massima di esercizio del sistema. · Non permettere mai ai bambini di usare questa pistola. · Non puntare mai la pistola contro te stesso o contro qualcun altro
	PERICOLO DI SCHIZZI DI FLUIDI Per evitare schizzi di fluido durante la spruzzatura, assicurarsi che la pistola a spruzzo sia assemblata con la guarnizione corretta per il fluido da spruzzare. Vedere Installazione della punta. PERICOLO DI RINCULO: Preparatevi. La pistola potrebbe rinculare quando viene innescata.

- Non spruzzare materiali infiammabili o combustibili vicino a fiamme libere, fiamme pilota o fonti di accensione come oggetti caldi, sigarette, motori, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici. Evitare la formazione di scintille durante il collegamento e lo scollegamento dei cavi di alimentazione.
- Per le unità destinate all'uso con soli materiali a base d'acqua o di tipo acquaragia con punto di infiammabilità dell'alluminio di 38°C (100°F)— Non spruzzare o pulire con liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 38°C (100°F). Il punto di infiammabilità è la temperatura alla quale un fluido può produrre abbastanza vapore da incendiarsi.
- Prestare la massima attenzione quando si utilizzano materiali con un punto di

infiammabilità inferiore a 100 °F (38 °C). Per verificare se questi materiali possono essere spruzzati, consultare il manuale della pompa.

·La vernice o il solvente che scorrono attraverso l'apparecchiatura possono generare elettricità statica. L'elettricità statica può creare rischi di incendio o esplosione in presenza di fumi di vernice o solventi. Tutte le parti del sistema di spruzzatura, compresa la pompa, gruppo tubi flessibili, la pistola a spruzzo e gli oggetti all'interno e nelle vicinanze dell'area di spruzzatura devono essere adeguatamente collegati a terra per proteggerli da scariche elettrostatiche e scintille. Utilizzare solo tubi flessibili per spruzzatori di vernice airless ad alta pressione conduttivi o dotati di messa a terra specificati dal produttore.

·Verificare che tutti i contenitori e i sistemi di raccolta siano collegati a terra per evitare scariche elettrostatiche.

·Collegare a una presa di terra e utilizzare prolunghe dotate di messa a terra (solo modelli elettrici). Non utilizzare un adattatore 3 a 2.

·Non utilizzare vernici o solventi contenenti idrocarburi idrogenati. Come il cloro, candeggina antimuffa, cloruro di metilene e tricloroetano. Non sono compatibili con alluminio. Contattare il fornitore del rivestimento per la compatibilità del materiale con alluminio.

· Mantenere l'area di spruzzatura ben ventilata. Mantenere un buon flusso di aria fresca nell'area di spruzzatura per evitare l'accumulo di vapori infiammabili nell'aria. Conservare il gruppo pompa in un'area ben ventilata. Non spruzzare il gruppo pompa.

·Non fumare nell'area di spruzzatura.

·Non azionare interruttori della luce, motori o prodotti simili che producono scintille nell'area di spruzzatura.

· Mantenere l'area pulita e libera da contenitori di vernice o solventi, stracci e altri materiali infiammabili.

·Conoscere il contenuto della vernice e dei solventi spruzzati. Leggere tutte le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) e le etichette dei contenitori fornite con le vernici e i solventi. Seguire le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della vernice e del solvente.

·Posizionare la pompa ad almeno 25 piedi (7,62 metri) dall'oggetto da spruzzare in un'area ben ventilata (aggiungere più tubo se necessario). I vapori infiammabili sono spesso più pesanti dell'aria. L'area del pavimento deve essere

estremamente ben ventilata. La pompa contiene parti che generano archi voltaici che emettono scintille e possono incendiare i vapori.

·La plastica può causare scintille statiche. Non appendere mai plastica per delimitare l'area di spruzzatura. Non utilizzare teli di plastica quando si spruzza materiale infiammabile.

·Devono essere presenti e funzionanti estintori.

	ATTENZIONE: LESIONI DA INIEZIONE Un getto di vernice ad alta pressione prodotto da questa apparecchiatura può perforare la pelle e i tessuti sottostanti, portando a gravi lesioni e alla possibile amputazione. Rivolgersi immediatamente a un medico.
--	--

· Non puntare la pistola contro persone o animali e non spruzzare il prodotto su di loro.

·Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla scarica. Ad esempio, non cercare di fermare le perdite con nessuna parte del corpo.

·NON mettere MAI la mano davanti alla pistola. I guanti non forniscono protezione contro le lesioni da iniezione.

·Tenere SEMPRE la protezione della punta in posizione durante la spruzzatura. La protezione della punta fornisce una certa protezione ma è principalmente un dispositivo di avvertimento

·Prestare attenzione durante la pulizia e la sostituzione delle punte dell'ugello. Nel caso in cui la punta dell'ugello si ostruisca durante la spruzzatura, bloccare SEMPRE il grilletto della pistola, spegnere la pompa e rilasciare tutta la pressione prima di effettuare la manutenzione, la pulizia della punta o della protezione o la sostituzione della punta. La pressione non verrà rilasciata spegnendo il motore. La valvola PRIME/SPRAY o la valvola di spurgo della pressione devono essere girate nelle posizioni appropriate per scaricare la pressione del sistema. Fare riferimento a RILASCIO DELLA PRESSIONE PROCEDURA descritta nel manuale della pompa.

· Non lasciare l'unità sotto tensione o pressione quando non è sorvegliata. Quando l'unità non è in uso, spegnerla e scaricare la pressione in conformità con le istruzioni del produttore .

- Lo spruzzo ad alta pressione è in grado di iniettare tossine nel corpo e causare gravi lesioni fisiche. Nel caso in cui si verifichi l'iniezione, consultare immediatamente un medico.
 - Controllare i tubi e le parti per rilevare eventuali segni di danneggiamento, una perdita può iniettare materiale nella pelle. Ispezionare il tubo prima di ogni utilizzo. Sostituire eventuali tubi o parti danneggiati.
 - Questo sistema è in grado di produrre 3600 psi/248 bar. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori specificati dal produttore e con una potenza nominale minima di 3600 PSI. Ciò include ugelli di spruzzatura, protezioni per ugelli, pistole, prolunghe, raccordi e tubi flessibili .
 - Inserire sempre il blocco del grilletto quando non si spruzza. Verificare che il blocco del grilletto funzioni correttamente.
- Verificare che tutti i collegamenti siano saldi prima di mettere in funzione l'unità.
- Sapere come fermare l'unità e scaricare rapidamente la pressione. Avere una conoscenza approfondita dei comandi. La pressione non verrà rilasciata spegnendo il motore. La valvola PRIME/SPRAY o la valvola di scarico della pressione devono essere girate nella posizione appropriata per scaricare la pressione del sistema. Fare riferimento alla PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE descritta nel manuale della pompa.
 - Rimuovere sempre l'ugello di spruzzatura prima di lavare o pulire il sistema.

NOTA PER IL MEDICO:

L'iniezione nella pelle è una lesione traumatica che può portare a una possibile amputazione. È importante curare la lesione il prima possibile. DO NON ritardare il trattamento per ricercare la tossicità.

La tossicità è un problema con alcuni rivestimenti iniettati direttamente nel flusso sanguigno. Potrebbe essere consigliabile una consulenza con un chirurgo plastico o un chirurgo ricostruttivo della mano.



AVVERTIMENTO:

GENERALE Può causare gravi lesioni o danni alla proprietà

Indossare sempre guanti, occhiali protettivi, indumenti e un respiratore o una maschera adeguati quando si dipinge.

- Non utilizzare o spruzzare in prossimità di bambini. Tenere sempre i bambini lontani dall'attrezzatura.
- Non sporgersi troppo o stare su un supporto instabile. Mantenere sempre un appoggio efficace e l'equilibrio.
- Siate vigili e fate attenzione a ciò che fate.
- Non utilizzare l'unità quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Non piegare o piegare eccessivamente il tubo. Il tubo airless può sviluppare perdite a causa di usura, piegatura e abuso. Una perdita può iniettare materiale nella pelle.
- Non esporre il tubo a temperature o pressioni superiori a quelle specificate dal produttore.
- Non utilizzare il tubo come elemento di forza per tirare o sollevare l'attrezzatura. Utilizzare la pressione più bassa possibile per lavare l'attrezzatura.
- Rispettare tutte le normative locali, statali e nazionali in materia di ventilazione, prevenzione incendi e funzionamento.
- Prima di ogni utilizzo, controllare tutti i tubi flessibili per tagli, perdite, abrasioni o rigonfiamenti della copertura. Controllare eventuali danni o movimenti degli accoppiamenti. Sostituire immediatamente il tubo flessibile se si verifica una di queste condizioni. Non riparare mai un tubo flessibile per vernice. Sostituirlo con un tubo flessibile ad alta pressione conduttivo.
- Non spruzzare all'aperto nelle giornate ventose. Scollegare sempre il cavo dalla presa prima di lavorare sull'apparecchiatura (solo modelli elettrici)

● Responsabilità Ambientali

Si prega di riciclare i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli utensili, i tubi e gli imballaggi devono essere smistati, portati al centro di riciclaggio locale e smaltiti in modo sicuro per l'ambiente.





Non tentare mai di montare, cambiare o pulire la pistola, l'ugello o la protezione dell'ugello senza prima aver scaricato la pressione dal sistema di spruzzatura. Seguire la "Procedura di scarico della pressione" nel Manuale dello spruzzatore.



Utilizzare sempre una protezione di sicurezza della punta per una maggiore protezione contro l'iniezione. Fare attenzione che la protezione da sola non impedirà l'iniezione. Non tagliare mai la protezione della punta! Inserire sempre il blocco del grilletto della pistola quando la pistola non è in uso. Prima di riparare l'attrezzatura, consultare i manuali del proprietario e seguire tutte le avvertenze.

- Impostare lo spruzzatore. Fare riferimento alle istruzioni nel Manuale dello spruzzatore.
- Collegare un tubo flessibile per spruzzatura airless collegato a terra all'ingresso del materiale sulla pistola. Utilizzando due chiavi (una sulla pistola e una sul tubo flessibile), serrare saldamente (4).

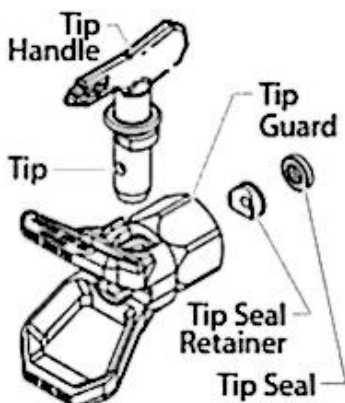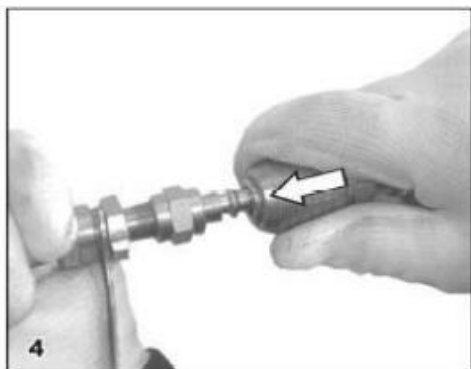

8. Introduzione del prodotto

Offriamo tre kit di pistole a spruzzo: ZT-35, ZT-34 e ZT-33, progettati per soddisfare le esigenze di diversi utenti. Tutti i kit includono una pistola a spruzzo, Nozzle-517, Nozzle-623 e strumenti di pulizia. ZT-34 include ugelli aggiuntivi, un tubo metallico e filtri, mentre ZT-33 è dotato di aste di prolunga di diverse lunghezze. Questi tre prodotti sono adatti a varie attività di spruzzatura, offrendo praticità ed efficienza. Consulta l'elenco dettagliato di seguito.

Elenco dei pezzi

NO.	Parte	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Pistola a spruzzo	1 pz	1 pz	1 pz
2	Ugello-211	x	1 pz	1 pz
3	Ugello-315	x	1 pz	1 pz
4	Ugello-417	x	1 pz	1 pz
5	Ugello-517	1 pz	1 pz	1 pz
6	Ugello-623	x	1 pz	1 pz
7	Tubo flessibile (metallo da 50 piedi)	x	x	1 pz
8	Asta di prolunga (30 cm)	x	x	1 pz
9	Asta di prolunga (50 cm)	x	x	1 pz
10	Asta di prolunga (60 cm)	x	x	1 pz
11	Filtro (60 maglie)	2 pezzi	5 pezzi	5 pezzi
12	Filtro (100 maglie)	x	5 pezzi	x
13	Ago di pulizia	1 pz	1 pz	1 pz
14	Spazzola per la pulizia	1 pz	1 pz	1 pz

3.Istruzioni per l'ugello

3.1 Parametro ugello


Modello ugello	Larghezza dello spruzzo	Portata (L/min)
211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1.05
517	25-30	1.05
623	30-35	1.9

Nota:


7. La larghezza dello spruzzo (mm) si riferisce alla larghezza massima dello spruzzo a una distanza di 25-30 mm dall'ugello.

8. La larghezza e la portata dello spruzzo dipendono da vari fattori e i parametri nella tabella sono solo di riferimento.

3.2 Istruzioni per l'ugello

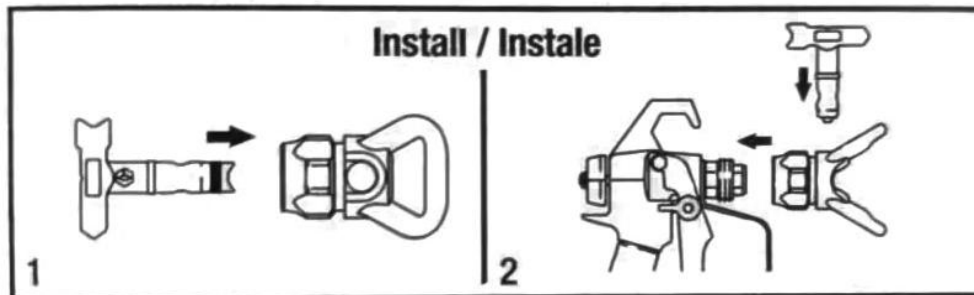

- 19. Iniziare a pressione normale
- 20. Funzionamento a pressione normale
- 21. **NON AUMENTARE LA PRESSIONE PIÙ DEL NECESSARIO PER RIMUOVERE LE CODE DAL TUO MODELLO**

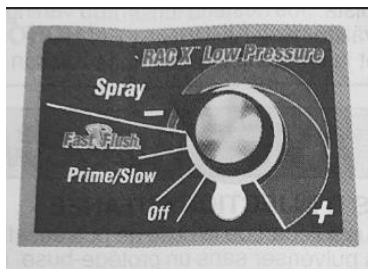

- 22. LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE DI SPRUZZO può ridurre il flusso in alcuni materiali.
- 23. Adatto per operazioni su larga scala e applicazioni ad alta resa
- 24. Pressione di iniezione 140 **PRESSIONE PIÙ BASSA! PRESSIONE PIÙ BASSA! RAC 1 SwitchTip UGELLO DI SPRUZZO REVERSIBILE A BASSA PRESSIONE MENO SOVRASPRUZZI RIDUCE LA PREPARAZIONE E LA PULIZIA FINO A 2 VOLTE PIÙ A LUNGO** . La pressione può anche essere aumentata in base all'effettiva atomizzazione dell'ugello .

Nota: se necessario, aumentare le dimensioni dell'orifizio della punta per mantenere la velocità e il flusso del materiale.

4. Istruzioni per la pistola a spruzzo

1 Funzionamento della pistola a spruzzo

- 13. Assicurarsi che la freccia sull'impugnatura della punta sia rivolta in avanti per spruzzare.
- 14. Avviare lo spruzzatore. Fare riferimento alle istruzioni nel Manuale dello spruzzatore.
- 15. Regolare la pressione del fluido sullo spruzzatore finché lo spruzzo non è completamente atomizzato. Spruzzare sempre alla pressione più bassa necessaria per ottenere i risultati desiderati. **NOTA:** la punta di spruzzo determina la dimensione del getto di spruzzo e la copertura. Quando è necessaria una maggiore copertura, utilizzare una punta più grande anziché aumentare la pressione del fluido.
- 16. Per liberare una punta ostruita
- J. Ruotare la punta di 180° in modo che la freccia sull'impugnatura della

punta punti nella direzione opposta a quella dello spruzzo.

K. Attivare la pistola una volta in modo che la pressione possa far uscire l'intasamento. Importante: non premere mai il grilletto più di una volta alla volta con la punta in posizione inversa.

L. Continuare questa procedura finché la punta non sarà libera dall'ostruzione .

Ripulire


Mantenere la pistola pulita è importante per garantire un funzionamento senza problemi. Sciacquare la pistola dopo ogni utilizzo e conservarla in un luogo asciutto. Non lasciare la pistola o nessuna delle sue parti in acqua o solventi .



Istruzioni speciali per la pulizia in caso di utilizzo di solventi infiammabili:

Lavare sempre la pistola a spruzzo, preferibilmente all'esterno e ad almeno una distanza pari alla lunghezza del tubo flessibile dalla pompa a spruzzo.

- Se si raccolgono i solventi scaricati in un contenitore metallico da un gallone, metterlo in un contenitore vuoto da cinque galloni, quindi scaricare i solventi.
- L'area deve essere priva di vapori infiammabili
- Seguire tutte le istruzioni per la pulizia.
- Importante: lo spruzzatore, il tubo flessibile e la pistola devono essere puliti accuratamente dopo l'uso quotidiano. In caso contrario, il materiale si incrosta, compromettendo seriamente le prestazioni dell'unità.

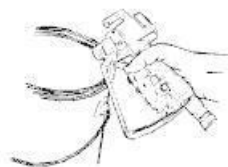

Spruzzare sempre alla pressione minima con la punta e la protezione della punta rimosse quando si utilizzano acquaragia o qualsiasi altro solvente per pulire lo spruzzatore, il tubo o la pistola . L'accumulo di elettricità statica può causare un incendio o un'esplosione in presenza di

vapori infiammabili. Tenere la pistola saldamente contro un contenitore metallico durante lo scarico.

Manutenzione



Prima di procedere, seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte nella sezione Precauzioni di sicurezza del presente manuale. NOTA: per l'identificazione delle parti, fare riferimento alla sezione Elenco parti di questo manuale.

Sostituzione/manutenzione del gruppo guarnizione

Se la pistola a spruzzo perde o sputa dalla punta quando si rilascia il grilletto, l'ago o la sede sono usurati, danneggiati o sporchi e devono essere sostituiti o puliti.



Non tentare mai di eseguire la manutenzione sulla pistola a spruzzo senza prima eseguire la “Procedura di rilascio della pressione”.

Regolazione del gruppo guarnizione di tenuta

Manuale d'uso della pistola a spruzzo airless ad alta pressione
Prefazione

Prima di utilizzare la pistola a spruzzo airless ad alta pressione, leggere attentamente il manuale e comprendere le prestazioni e le caratteristiche del prodotto. È severamente vietato spruzzare la pistola a spruzzo verso se stessi o verso altri, altrimenti il solvente causerà lesioni a parti del corpo umano. È severamente vietato utilizzare la pistola a spruzzo sotto sovrappressione per evitare personale Lesioni personali o perdite di proprietà causate da la rimozione o la sostituzione illegale degli accessori non rientra nell'ambito di responsabilità .

1. Rivestimenti applicabili: coloranti, vernici, vernici a emulsione a media e

alta viscosità, rivestimenti a base di olio, gomma clorurata, epossidica, ecc.

2. Campo di applicazione: protezione dalla corrosione di grandi superfici metalliche come navi, materiale rotabile, apparecchiature chimiche, pareti interne ed esterne di grandi edifici, acciaio strutture, spruzzatura di piastrelle colorate, pavimenti, ponti e condutture .

3. Caratteristiche principali

1. L'ugello e la valvola a sfera sono realizzati in materiali di lega speciali, con elevata resistenza alla pressione e atomizzazione fine
2. La pistola è leggera, con grilletto a quattro dita, comoda da maneggiare, facile da usare e dotata di dispositivo di sicurezza
3. Il gruppo adattatore di ingresso dell'aria ruota liberamente di 360°


5. Utilizzo:

Installare il connettore di ingresso dell'aria della pistola a spruzzo sul tubo di alimentazione della vernice della macchina a spruzzo, serrare bene, lasciare che la freccia del gruppo ugello reversibile si muova avanti, aprire il blocco del grilletto, tenere la pistola a spruzzo, premere il grilletto a 300 mm di distanza dalla superficie della vernice per spruzzare la vernice,

6. Pulizia e manutenzione della pistola a spruzzo

1. Prima di verniciare, la vernice deve essere filtrata attraverso lo schermo filtrante,
2. Dopo l'operazione di spruzzatura, la pistola a spruzzo deve essere pulita immediatamente per rimuovere la vernice residua da tutte le parti in cui scorre la vernice per evitare deterioramenti che potrebbero causare ostruzioni. Durante la pulizia, sostituire semplicemente il rivestimento con il solvente corrispondente e spruzzarlo in base all'operazione fino al corpo della macchina e al tubo ad alta pressione. E spruzzare la vernice nella pistola a spruzzo .
3. L' inversione del gruppo colonna ugello (in fase di rilascio della pressione) può consentire l'autopulizia degli ugelli .

DISEGNO DI MONTAGGIO

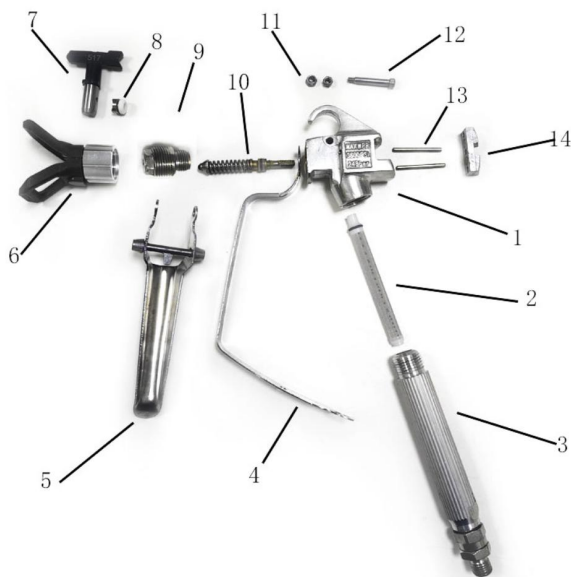

Elenco delle pistole a spruzzo airless ad alta pressione

Numero di serie	nome	quantità	Numero di serie	nome	quantità
1	Il corpo della pistola	1	2	Tubo filtrante	1
3	Maniglia	1	4	Telaio di protezione	1
5	Piastra di trazione dell'interruttore	1	6	Base dell'ugello	1
7	Ugello airless	1	8	Mezza mezzaluna pad	1
9	Sede valvola a spillo pistola	1	10	Molla a ditale	1
11	Dado di bloccaggio	2	12	Viti	1

	esagonale con inserto non metallico M5				
13	Ditale	2	14	Giunto del sedile posteriore	1

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

Pintura sin aire a alta presión

Accesorios para pulverizadores

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modelo: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODELO:ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

9. Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, pueden producirse lesiones graves o la muerte.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
   	Peligro de INCENDIO Y EXPLOSIÓN Los vapores de disolventes y pinturas pueden encenderse o explotar. Para ayudar a prevenir un incendio o una explosión · Utilizar al aire libre o en un lugar bien ventilado. · Evite todas las fuentes de ignición, como la electricidad estática de las telas plásticas protectoras, llamas abiertas como velas de piloro, objetos calientes como cigarrillos, y arcos eléctricos al conectar o desconectar cables de alimentación y encender o apagar interruptores de luz. Coloque cinta adhesiva en los interruptores de pared para evitar que se apaguen o enciendan. · Utilice únicamente mangueras de pintura sin aire de Graco. · Pulverizador de tierra, objetos que se están pulverizando y botes de pintura/disolvente. · Sujete firmemente la parte metálica de la pistola contra el costado de un balde metálico conectado a tierra al disparar dentro del balde . · No utilice hidroeléctricamente 1,1,1, cloruro de metileno u otros disolventes de hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes en esta pistola ni en ningún otro aluminio presurizado. equipo. Tal uso podría provocar una reacción química y una

	explosión .
  	PELIGRO DE INYECCIÓN DE LÍQUIDOS Los chorros de alta presión o las fugas pueden inyectar líquido en el cuerpo. Si un fluido a alta presión te perfora piel, La lesión podría parecer un corte. pero es una herida grave. Obtenga atención médica inmediata . Para ayudar a prevenir la inyección ·Siempre coloque el seguro del gatillo de la pistola en la posición SEGURO ACTIVADO cuando no esté pulverizando. ·Alivie siempre la presión antes de comprobar o reparar fugas y cuando deje de pulverizar. ·Nunca utilice componentes con una presión inferior a la presión máxima de trabajo del sistema. ·Nunca permita que los niños utilicen esta pistola. ·Nunca apuntes con un arma hacia ti mismo ni hacia ninguna otra persona.
 	PELIGRO DE SALPICADURAS DE LÍQUIDOS Para evitar salpicaduras de líquido mientras se pulveriza, asegúrese de que la pistola pulverizadora esté ensamblada con la junta correcta para el líquido que se va a pulverizar. Consulte Instalación de la punta. PELIGRO DE RETROCESO: Prepárese. El arma puede retroceder al dispararse.

·No rocíe materiales inflamables o combustibles cerca de una llama abierta, luces piloto o fuentes de ignición como objetos calientes, cigarrillos, motores, Equipos eléctricos y aparatos eléctricos. Evite crear chispas al conectar y desconectar cables de alimentación.

·Para unidades diseñadas para usarse únicamente con materiales a base de agua o de tipo alcohol mineral con un punto de inflamación de aluminio de 38 °C

(100 °F)— No rocíe ni limpie con líquidos que tengan un punto de inflamación inferior a 38 °C (100 °F). El punto de inflamación es la temperatura a la que un

fluido puede producir suficiente vapor para encenderse.

- Tenga mucho cuidado al utilizar materiales con un punto de inflamación inferior a 100 °F (38 °C). Consulte el manual de su bomba para determinar si estos materiales se pueden pulverizar.

- La pintura o el disolvente que fluye a través del equipo pueden generar electricidad estática. La electricidad estática crea un riesgo de incendio o explosión en presencia de vapores de pintura o disolventes. Todas las partes del sistema de pulverización, incluida la bomba, conjunto de mangueras, La pistola pulverizadora y los objetos dentro y alrededor del área de pulverización deberán estar conectados a tierra adecuadamente para protegerlos contra descargas estáticas y chispas. Utilice únicamente mangueras para pulverizador de pintura sin aire de alta presión, conductoras o conectadas a tierra, especificadas por el fabricante.

- Verificar que todos los contenedores y sistemas de recolección estén conectados a tierra para evitar descargas estáticas.

- Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra y utilice cables de extensión con conexión a tierra (solo modelos eléctricos). No utilice un adaptador de 3 a 2.

- No utilice pintura o disolvente que contenga hidrocarburos hidrogenados. Como el cloro, blanqueador antimoho, cloruro de metileno y tricloroetano. No son compatibles con aluminio. Comuníquese con el proveedor del revestimiento sobre la compatibilidad del material con aluminio.

- Mantenga el área de pulverización bien ventilada. Mantenga un buen suministro de aire fresco circulando por el área para mantener el aire dentro del área de pulverización libre de acumulación de vapores inflamables. Mantenga el conjunto de la bomba en un área bien ventilada. No rocíe el conjunto de la bomba.

- No fume en el área de pulverización.

- No opere interruptores de luz, motores o productos similares que produzcan chispas en el área de pulverización.

- Mantenga el área limpia y libre de recipientes de pintura o solventes, trapos y otros materiales inflamables.

- Conocer el contenido de la pintura y disolventes que se están pulverizando. Lea todas las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas de los envases que vienen con las pinturas y los solventes. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la pintura y el disolvente.

- Coloque la bomba al menos a 25 pies (7,62 metros) del objeto rociado en un área bien ventilada (agregue más manguera si es necesario). Los vapores inflamables suelen ser más pesados que el aire. El área del piso debe estar extremadamente bien ventilada. La bomba contiene piezas que generan arcos eléctricos que emiten chispas y pueden encender los vapores.
- El plástico puede provocar chispas estáticas. Nunca cuelgue plástico para cerrar el área de pulverización. No utilice paños de plástico al rociar material inflamable.
- Deberá existir equipo extintor de incendios y funcionar correctamente.

	ADVERTENCIA: LESIONES POR INYECCIÓN Un chorro de pintura a alta presión producido por este equipo puede perforar la piel y los tejidos subyacentes, lo que puede provocar lesiones graves y posible amputación. Consulte a un médico inmediatamente.
--	---

- No apunte la pistola hacia ninguna persona o animal ni rocíe a ninguna persona o animal.
- Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la descarga. Por ejemplo, no intente detener las fugas con ninguna parte del cuerpo.
- NUNCA coloque la mano delante de la pistola. Los guantes no brindan protección contra una herida por inyección.
- Mantenga SIEMPRE la protección de la boquilla en su lugar mientras pulveriza. La protección de la boquilla proporciona cierta protección, pero es principalmente un dispositivo de advertencia.
- Tenga cuidado al limpiar y cambiar las puntas de las boquillas. En caso de que la punta de la boquilla se obstruya durante la pulverización, SIEMPRE bloquee el gatillo de la pistola, apague la bomba y libere toda la presión antes de realizar tareas de mantenimiento, limpiar la boquilla o el protector, o cambiar la boquilla. La presión no se liberará apagando el motor. La válvula PRIME/SPRAY o la válvula de purga de presión se deben girar a sus posiciones adecuadas para aliviar la presión del sistema. Consulte ALIVIO DE PRESIÓN PROCEDIMIENTO descrito en el manual de la bomba.
- No deje la unidad energizada o bajo presión sin supervisión. Cuando no utilice la unidad, apáguela y libere la presión de acuerdo con las

instrucciones del fabricante .

- El rociado a alta presión puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones corporales graves. En caso de que se produzca una inyección, busque atención médica de inmediato.

- Revise las mangueras y las piezas para detectar signos de daño; una fuga puede inyectar material en la piel. Inspeccione las mangueras antes de cada uso. Reemplace las mangueras o piezas dañadas.

Este sistema es capaz de producir 3600 psi/248 bar. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios especificados por el fabricante y que tengan una capacidad nominal mínima de 3600 psi. Esto incluye boquillas de pulverización, protectores de boquillas, pistolas, extensiones, accesorios y mangueras .

- Siempre active el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.

Verifique que el seguro del gatillo funcione correctamente.

Verifique que todas las conexiones estén seguras antes de operar la unidad.

- Sepa cómo detener la unidad y purgar la presión rápidamente.

Familiarícese completamente con los controles. La presión no se liberará apagando el motor. La válvula PRIME/SPRAY o la válvula de purga de presión se deben girar a su posición adecuada para aliviar la presión del sistema. Consulte el PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN que se describe en el manual de la bomba.

- Retire siempre la boquilla rociadora antes de enjuagar o limpiar el sistema.

NOTA PARA EL MÉDICO:

La inyección en la piel es una lesión traumática que puede derivar en una posible amputación. Es importante tratar la lesión lo antes posible. NO retrase el tratamiento para investigar la toxicidad. La toxicidad es un problema con algunos recubrimientos que se inyectan directamente en el torrente sanguíneo. Puede ser recomendable consultar con un cirujano plástico o un cirujano reconstructivo de mano.



ADVERTENCIA:

GENERAL Puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad.

Utilice siempre guantes, protección para los ojos, ropa y un respirador o mascarilla adecuados.

Al pintar.

- No utilice ni pulverice el equipo cerca de niños. Mantenga a los niños alejados del equipo en todo momento.
- No se estire demasiado ni se pare sobre una superficie inestable. Mantenga un equilibrio firme y firme en todo momento.
- Mantente alerta y observa lo que haces.
- No opere la unidad si está fatigado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No doble ni retuerza demasiado la manguera. La manguera sin aire puede tener fugas debido al desgaste, las torceduras y el mal uso. Una fuga puede inyectar material en la piel.
- No exponga la manguera a temperaturas o presiones superiores a las especificadas por el fabricante.
- No utilice la manguera como elemento de fuerza para tirar o levantar el equipo. Utilice la presión más baja posible para limpiar el equipo.
- Siga todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes que rigen la ventilación, la prevención de incendios y el funcionamiento.
- Antes de cada uso, revise todas las mangueras para detectar cortes, fugas, abrasión o abultamiento de la cubierta. Verifique que no haya daños ni movimiento en los acoplamientos. Reemplace la manguera de inmediato si se presenta alguna de estas condiciones. Nunca repare una manguera de pintura. Reemplácela con una manguera conductora de alta presión.
- No pulverizar al aire libre en días ventosos. Desenchufe siempre el cable del tomacorriente antes de trabajar en el equipo (solo modelos eléctricos)
- **Responsabilidades ambientales**

Recicle los materiales no deseados en lugar de desecharlos como residuos. Todas las herramientas, mangueras y embalajes deben clasificarse y llevarse al centro de reciclaje local para su eliminación de forma segura para el medio ambiente.





Nunca intente ensamblar, cambiar o limpiar la pistola, la boquilla o el protector de la boquilla sin antes aliviar la presión del sistema de pulverización. Siga el "Procedimiento de alivio de presión" que se encuentra en el Manual del pulverizador.



Utilice siempre un protector de boquilla para una mayor protección contra las inyecciones. Tenga en cuenta que el protector por sí solo no evitará las inyecciones. ¡Nunca corte el protector de boquilla! Active siempre el seguro del gatillo de la pistola cuando no esté en uso. Antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo, consulte los manuales del propietario y siga todas las advertencias.

- Instale el pulverizador. Consulte las instrucciones del manual del pulverizador.
- Conecte una manguera de pulverización sin aire conectada a tierra a la entrada de material de la pistola. Con dos llaves (una en la pistola y otra en la manguera), apriétela firmemente (4).

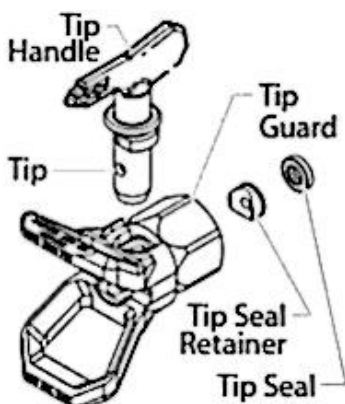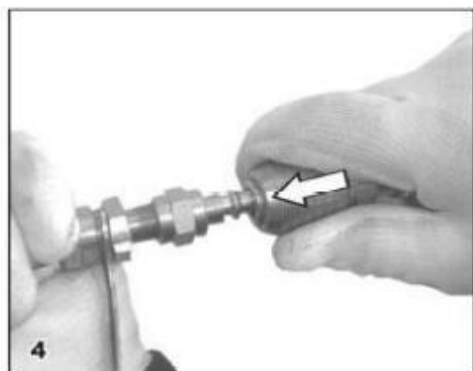

10. Presentación del producto

Ofrecemos tres kits de pistolas pulverizadoras: ZT-35, ZT-34 y ZT-33, diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios. Todos los kits incluyen una pistola pulverizadora, boquilla 517, boquilla 623 y herramientas de limpieza. El ZT-34 incluye boquillas adicionales, una manguera de metal y filtros, mientras que el ZT-33 viene con varillas de extensión de diferentes longitudes. Estos tres productos son adecuados para diversas tareas de pulverización, lo que proporciona comodidad y eficiencia. Consulte la lista detallada a continuación.

Lista de piezas

No.	Parte	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Pistola rociadora	1 pieza	1 pieza	1 pieza
2	Boquilla-211	×	1 pieza	1 pieza
3	Boquilla-315	×	1 pieza	1 pieza
4	Boquilla-417	×	1 pieza	1 pieza
5	Boquilla-517	1 pieza	1 pieza	1 pieza
6	Boquilla-623	×	1 pieza	1 pieza
7	Manguera (metal de 50	×	×	1 pieza

	pies)			
8	Varilla de extensión (30 cm)	x	x	1 pieza
9	Varilla de extensión (50 cm)	x	x	1 pieza
10	Varilla de extensión (60 cm)	x	x	1 pieza
11	Filtro (malla 60)	2 piezas	5 piezas	5 piezas
12	Filtro (malla 100)	x	5 piezas	x
13	Aguja de limpieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
14	Cepillo de limpieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza

3. Instrucciones de la boquilla

3.1 Parámetros de la boquilla


Modelo de boquilla	Ancho de pulverización	Caudal (L/min)
211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1.05
517	25-30	1.05
623	30-35	1.9

Nota:

9. El ancho de pulverización (mm) se refiere al ancho máximo de pulverización a una distancia de 25-30 mm de la boquilla.

10. El ancho de pulverización y el caudal dependen de varios factores y los parámetros de la tabla son solo de referencia.

3.2 Instrucciones de la boquilla

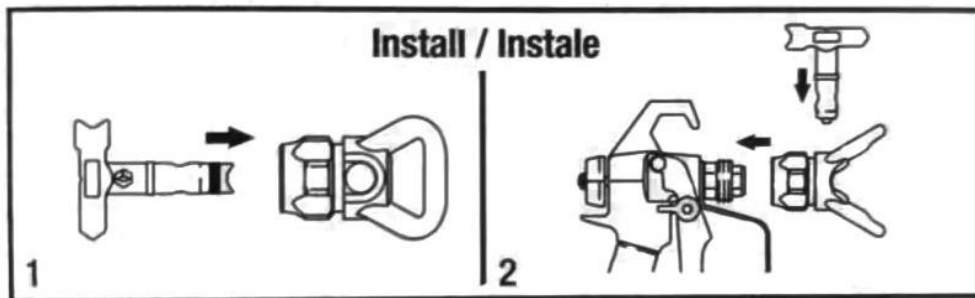

25. Comience con presión normal


26. Funcionamiento a presión normal

27. NO AUMENTE LA PRESIÓN MÁS DE LO NECESARIO PARA QUITAR LAS COLAS DE SU PATRÓN

28. REDUCIR LA PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN puede reducir el flujo en algunos materiales.

29. Adecuado para operaciones a gran escala y aplicaciones de alto rendimiento.

30. Presión de inyección 140 ¡BAJAR PRESIÓN! ¡BAJAR PRESIÓN! PUNTA DE PULVERIZACIÓN REVERSIBLE DE BAJA PRESIÓN RAC 1 SwitchTip MENOS PULVERIZACIÓN EXCESIVA REDUCE EL TIEMPO DE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA HASTA 2

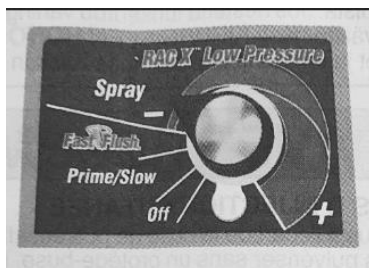

VECES LA VIDA ÚTIL . La presión también se puede aumentar de acuerdo con la atomización real de la boquilla .

Nota: Aumente el tamaño del orificio de la punta para mantener la velocidad y el flujo de material si es necesario.

4. Instrucciones para la pistola pulverizadora

1 Operación para pistola pulverizadora

17. Asegúrese de que la flecha en el mango de la punta apunte hacia adelante para pulverizar.

18. Ponga en marcha el pulverizador. Consulte las instrucciones del manual del pulverizador.

19. Ajuste la presión del líquido en el pulverizador hasta que el producto esté completamente atomizado. Pulverice siempre a la presión más baja necesaria para obtener los resultados deseados. NOTA: La boquilla de pulverización determina el tamaño del patrón de pulverización y la cobertura. Cuando se necesita una mayor cobertura, utilice una boquilla más grande en lugar de aumentar la presión del fluido.

20. Para limpiar una punta obstruida

M. Gire la punta 180° para que la flecha en el mango de la punta apunte en dirección opuesta a la dirección de pulverización.

N. Dispare la pistola una vez para que la presión pueda eliminar la obstrucción. Importante: nunca apriete el gatillo más de una vez a la vez con la punta en posición invertida.

O. Continúe este procedimiento hasta que la punta quede libre de la obstrucción .

Limpieza

Mantener la pistola limpia es importante para garantizar un funcionamiento sin problemas. Enjuague la pistola después de cada uso y guárdela en un lugar seco. No deje la pistola ni ninguna de sus piezas en agua o disolventes .

Instrucciones especiales de limpieza para uso con disolventes



inflamables:

Lave siempre la pistola pulverizadora, preferiblemente en el exterior y al menos a una longitud de manguera de la bomba pulverizadora.

- Si recoge solventes lavados en un recipiente de metal de un galón, colóquelo en un recipiente vacío de cinco galones y luego enjuague los solventes.
- El área debe estar libre de vapores inflamables.
- Siga todas las instrucciones de limpieza.
- Importante: El pulverizador, la manguera y la pistola deben limpiarse a fondo después del uso diario. Si no se hace esto, el material se apelmazará, lo que afectará gravemente el rendimiento de la unidad.



Siempre rocíe a presión mínima con la boquilla y el protector de la boquilla quitados cuando use alcoholes minerales o cualquier otro solvente para limpiar el rociador, la manguera o la pistola. La acumulación de electricidad estática puede provocar un incendio o una explosión en presencia de vapores inflamables. Sostenga la pistola firmemente contra un recipiente de metal mientras enjuaga.

Mantenimiento



Siga todas las precauciones de seguridad descritas en la sección Precauciones de seguridad de este manual antes de continuar. NOTA: Consulte la sección Lista de piezas de este manual para identificar las piezas.

Reemplazo/mantenimiento del conjunto del sello

Si su pistola rociadora gotea o escupe en la punta cuando suelta el gatillo, la aguja o el asiento están desgastados, dañados o sucios y deben

reemplazarse o limpiarse.



Nunca intente realizar tareas de mantenimiento en la pistola pulverizadora.

sin realizar primero el “Procedimiento de alivio de presión”.

Ajuste del conjunto del sello de empaque

Manual de funcionamiento de la pistola pulverizadora airless de alta presión

Prefacio

Antes de utilizar la pistola pulverizadora sin aire de alta presión, lea atentamente el manual. y comprender el rendimiento y las características del producto. Está estrictamente prohibido rociar la pistola rociadora hacia usted mismo o hacia otras personas, de lo contrario el solvente causará lesiones a partes del cuerpo humano. Está estrictamente prohibido utilizar la pistola pulverizadora bajo Sobrepresión para evitar personal Lesión. Lesión personal o pérdida de propiedad causada por La retirada o sustitución ilegal de accesorios no está dentro del ámbito de responsabilidad .

1、Recubrimientos aplicables: colorantes, barnices, pinturas de emulsión de viscosidad media y alta, recubrimientos a base de aceite, caucho clorado, epoxi, etc.

2、Ámbito de aplicación: protección contra la corrosión de grandes superficies metálicas como barcos, material rodante, equipos químicos, paredes internas y externas de grandes edificios, acero. estructuras, proyección de azulejos de color, pisos, puentes y tuberías .

3. Características principales

1. La boquilla y la válvula de bola están hechas de materiales de aleación especial, con alta resistencia a la presión y atomización fina.

2. La pistola es liviana, con gatillo para cuatro dedos, cómoda de manejar, fácil de operar y equipada con dispositivo de seguridad.
3. El conjunto del adaptador de entrada de aire gira 360 grados libremente

5、Uso:

Instale el conector de entrada de aire de la pistola rociadora en la manguera de suministro de pintura de la máquina rociadora, apriete bien el pozo, deje que la flecha del conjunto de boquilla reversible se mueva hacia adelante, abra el seguro del gatillo, sostenga la pistola rociadora, presione el gatillo a 300 mm de la superficie de pintura para rociar pintura,

6.Limpieza y mantenimiento de la pistola pulverizadora

1. Antes de pintar, la pintura debe filtrarse a través del filtro.
2. Después de la operación de pulverización, la pistola pulverizadora debe limpiarse inmediatamente para eliminar la pintura residual en todas las partes por donde fluye la pintura para evitar el deterioro duro, causando bloqueos. Al limpiar, simplemente reemplace el revestimiento con el solvente correspondiente y rocíelo de acuerdo con la operación hasta que el cuerpo de la máquina y la tubería de alta presión y rocíe la pintura en la pistola pulverizadora .
3. Invertir el conjunto de la columna de la boquilla (bajo alivio de presión) puede limpiar automáticamente las boquillas .

DIBUJO DE MONTAJE



Lista de pistolas de pulverización sin aire de alta presión

Número de serie	nombre	cantida d	Número de serie	nombre	cantida d
1	El cuerpo del arma	1	2	Tubo de filtro	1
3	Manejar	1	4	Marco protector	1
5	Placa de tiro del interruptor	1	6	Base de boquilla	1
7	Boquilla sin aire	1	8	Almohadilla de media luna	1
9	Asiento de válvula de aguja de pistola	1	10	Resorte de dedal	1

11	Tuerca de seguridad hexagonal con inserto no metálico M5	2	12	Tornillos	1
13	Dedal	2	14	Junta del asiento trasero	1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Farba bezpowietrzna wysokociśnieniowa

Akcesoria do opryskiwaczy

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modele: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODEL:ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

11. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przeczytaj i zrozum tę instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy używać ochronników słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
   	Zagrożenie pożarem i wybuchem Opary rozpuszczalników i farb mogą się zapalić lub wybuchnąć Aby zapobiec pożarowi lub wybuchowi · Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. · Unikaj wszelkich źródeł zapłonu, takich jak elektryczność statyczna z plastikowych płacht ochronnych, otwartego ognia, takiego jak znicze, gorące przedmioty, takie jak papierosy, i łuki elektryczne powstające podczas podłączania lub odłączania przewodów zasilających i włączanie i wyłączanie światła. Zaklej taśmą wyłączniki ścienne, aby uniemożliwić ich włączanie i wyłączanie. · Należy używać wyłącznie węży do farb bezpowietrznych firmy Graco. · Opryskiwacz naziemny, przedmioty poddawane rozpylaniu oraz wiadra z farbą/rozpuszczałnikiem. · Mocno przytrzymaj metalową część pistoletu obok uziemionego metalowego wiadra, naciskając spust . · W tym pistolecie ani żadnym innym pistolecie aluminiowym pod ciśnieniem nie należy używać rozpuszczalników 1,1,1 Hydroelectrical, chlorku metylenu, innych halogenowanych

	węglowodorów ani płynów zawierających takie rozpuszczalniki. sprzęt. Takie użycie może spowodować reakcję chemiczną i wybuch .
	NIEBEZPIECZEŃSTWO WTRYSKU PŁYNÓW Rozpylona ciecz pod wysokim ciśnieniem lub wycieki mogą spowodować wstrzyknięcie płynu do organizmu. Jeśli przebijie Cię płyn pod wysokim ciśnieniem skóra, uraz może wyglądać jak skaleczenie, ale to poważna rana. Natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej . Aby zapobiec wstrzyknięciu · Zawsze ustawiaj spust pistoletu w pozycji SAFETY ON, gdy nie używasz pistoletu do natryskiwania. · Zawsze usuwaj ciśnienie przed sprawdzeniem lub napraw przecieki i kiedy zaprzestajesz opryskiwania. · Nigdy nie używaj podzespołów o ciśnieniu niższym niż maksymalne ciśnienie robocze systemu. · Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tej broni. · Nigdy nie kieruj broni w swoją stronę ani w stronę kogokolwiek innego.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO ROZCHLAPANIA SIĘ PŁYNU Aby uniknąć rozpryskiwania się cieczy podczas natryskiwania, należy upewnić się, że pistolet natryskowy jest wyposażony w uszczelkę odpowiednią do natryskiwanej cieczy. Zobacz Instalowanie końcówki. RYZIKO ODRZUTU: Przygotuj się. Broń może odrzucić się po naciśnięciu spustu.

· Nie rozpylać materiałów łatwopalnych lub palnych w pobliżu otwartego ognia, płomieni kontrolnych lub źródeł zapłonu, takich jak gorące przedmioty, papierosy, silniki, sprzęt elektryczny i urządzenia elektryczne. Unikaj wytwarzania iskier podczas podłączania i odłączania przewodów zasilających.

· W przypadku urządzeń przeznaczonych do stosowania wyłącznie z materiałami na bazie wody lub spirytusu mineralnego o temperaturze zapłonu aluminium

wynoszącej 38°C (100°F)— Nie należy rozpylać ani czyścić płynami o

temperaturze zapłonu niższej niż 38°C (100°F). Temperatura zapłonu to temperatura, w której ciecz może wytworzyć wystarczającą ilość pary, aby ulec zapłonowi.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania materiałów o temperaturze zapłonu poniżej 100°F (38°C). Aby sprawdzić, czy te materiały można rozpylać, zapoznaj się z instrukcją pompy.
- Farba lub rozpuszczalnik przepływający przez urządzenie może powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. Elektryczność statyczna stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu w obecności oparów farby lub rozpuszczalnika. Wszystkie części układu natryskowego, w tym pompa, zespół węży, pistolet natryskowy i przedmioty znajdujące się w obszarze natryskiwania oraz wokół niego muszą być prawidłowo uziemione w celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi i iskrami. Należy używać wyłącznie przewodzących lub uziemionych węży do bezpowietrznego natrysku farby pod wysokim ciśnieniem, określonych przez producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie pojemniki i systemy zbiorcze są uziemione, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym.
- Podłącz do uziemionego gniazdka i używaj uziemionych przedłużaczy (tylko modele elektryczne). Nie należy używać adaptera 3 do 2.
- Nie należy używać farby lub rozpuszczalnika zawierającego węglowodory uwodornione. Takie jak chlor, wybielacz, środek pleśniobójczy, chlorek metylenu i trichloroetan. Nie są kompatybilne z aluminium. Skontaktuj się z dostawcą powłoki w celu uzyskania informacji o zgodności materiału z aluminium.
- Utrzymuj miejsce natryskiwania w dobrej wentylacji. Utrzymuj odpowiedni dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniu, aby zapobiec gromadzeniu się łatwopalnych oparów w powietrzu w obszarze natryskiwania. Przechowywać zespół pompy w miejscu dobrze wentylowanym. Nie spryskiwać zespołu pompy.
- Nie palić w obszarze natryskiwania.
- Nie należy obsługiwać przełączników światła, silników ani podobnych urządzeń wytwarzających iskry w obszarze natryskiwania.
- Utrzymuj obszar w czystości, usuwając wszelkie pojemniki z farbą lub rozpuszczalnikami, szmaty i inne materiały łatwopalne.
- Należy znać skład farby i rozpuszczalników stosowanych podczas natryskiwania. Należy zapoznać się ze wszystkimi kartami charakterystyki substancji

niebezpiecznych (MSDS) oraz etykietami na opakowaniach dołączonymi do farb i rozpuszczalników. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa producenta farby i rozpuszczalnika.

- Umieść pompę w odległości co najmniej 25 stóp (7,62 metra) od rozpylanego przedmiotu w dobrze wentylowanym miejscu (w razie potrzeby dodaj dłuższy wąż). Łatwopalne opary są często cięższe od powietrza. Powierzchnia podłogi musi być bardzo dobrze wentylowana. Pompa zawiera części łukowe, które emitują iskry i mogą spowodować zapłon oparów.
- Plastik może powodować iskrzenie statyczne. Nigdy nie wieszaj folii w celu ograniczenia obszaru natryskiwania. Nie należy używać plastikowych płacht ochronnych przy rozpylaniu materiałów łatwopalnych.
- Sprzęt gaśniczy musi być obecny i sprawny.

	OSTRZEŻENIE: URAZY W WYNIKU WSTRZYKNIĘCIA Strumień farby pod wysokim ciśnieniem wytwarzany przez to urządzenie może przebić skórę i tkanki podskórne, powodując poważne obrażenia i możliwą amputację. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
--	--

- Nie kieruj broni w stronę żadnej osoby lub zwierzęcia, ani nie rozpylaj jej.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wypływu. Na przykład nie próbuj zatrzymywać wycieków żadną częścią ciała.
- **NIGDY** nie wkładaj ręki przed broń. Rękawice nie zapewnią ochrony przed urazem w wyniku wstrzyknięcia.
- **ZAWSZE** trzymaj osłonę końcówki na miejscu podczas natryskiwania. Osłona końcówki zapewnia pewną ochronę, ale jest głównie urządzeniem ostrzegawczym
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia i wymiany końcówek dyszy. W przypadku zatkania końcówki dyszy podczas natryskiwania, **ZAWSZE** zablokuj spust pistoletu, wyłącz pompę i uwolnij całe ciśnienie przed serwisowaniem, czyszczeniem końcówki lub osłony lub wymianą końcówki. Ciśnienie nie zostanie uwolnione przez wyłączenie silnika. Zawór PRIME/SPRAY lub zawór odpowietrzający ciśnienie muszą być ustawione w odpowiednich pozycjach, aby uwolnić ciśnienie w układzie. Zobacz **ODPREŻANIE CIŚNIENIA PROCEDURA** opisana w instrukcji pompy.

- Nie pozostawiaj urządzenia pod napięciem lub pod ciśnieniem bez nadzoru. Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i uwolnij ciśnienie zgodnie z instrukcją producenta .
 - Rozpylanie pod wysokim ciśnieniem może wstrzykiwać toksyny do organizmu i powodować poważne obrażenia ciała. W przypadku wstrzyknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
 - Sprawdź węże i części pod kątem oznak uszkodzeń, wyciek może wstrzyknąć materiał do skóry. Przed każdym użyciem sprawdzam waż. Wymień wszelkie uszkodzone węże lub części .
 - Ten system jest w stanie wytworzyć 3600 psi/248 barów. Używaj wyłącznie części zamiennych lub akcesoriów określonych przez producenta i o minimalnym ciśnieniu 3600 PSI. Obejmuje to końcówki natryskowe, osłony dysz, pistolety, przedłużki, złączki i węże .
 - Zawsze włączaj blokadę spustu, gdy nie rozpylasz. Sprawdź, czy blokada spustu działa prawidłowo.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są bezpieczne.
- Wiedzieć, jak zatrzymać urządzenie i szybko odpowietrzyć ciśnienie. Dokładnie zapoznać się z elementami sterującymi. Ciśnienie nie zostanie uwolnione przez wyłączenie silnika. Zawór PRIME/SPRAY lub zawór odpowietrzający ciśnienie musi być ustawiony w odpowiedniej pozycji, aby uwolnić ciśnienie w układzie. Zapoznaj się z PROCEDURĄ ODPROWADZANIA CIŚNIENIA opisaną w instrukcji pompy.
 - Przed płukaniem lub czyszczeniem systemu należy zawsze zdejmować końcówkę natryskową.

UWAGA DLA LEKARZA :

Wstrzyknięcie w skórę jest urazem, który może prowadzić do amputacji. Ważne jest, aby leczyć uraz tak szybko, jak to możliwe. NIE opóźniaj leczenia, aby zbadać toksyczność. Toksyczność jest problemem w przypadku niektórych powłok wstrzykiwanych bezpośrednio do krwiobiegu. Konsultacja z chirurgiem plastycznym lub chirurgiem rekonstrukcyjnym ręki może być wskazana.



OSTRZEŻENIE:

OGÓLNE Może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia

Zawsze zakładaj odpowiednie rękawice, okulary ochronne, odzież ochronną oraz respirator lub maskę.
podczas malowania.

- Nie używaj ani nie rozpylaj w pobliżu dzieci. Trzymaj dzieci z dala od sprzętu przez cały czas.
- Nie wychylaj się za bardzo i nie stawaj na niestabilnym podparciu. Zawsze utrzymuj skuteczną równowagę i oparcie.
- Zachowaj czujność i uważaj na to, co robisz.
- Nie należy obsługiwać urządzenia, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Nie zaginaj ani nie wyginaj nadmiernie węża. Wąż bezpowietrzny może przeciekać z powodu zużycia, załamania i niewłaściwego użytkowania. Wyciek może wstrzyknąć materiał do skóry.
- Nie wystawiaj węża na działanie temperatur i ciśnień przekraczających wartości określone przez producenta.
- Nie należy używać węża jako elementu wzmacniającego do ciągnięcia lub podnoszenia sprzętu. Do przepłukiwania sprzętu należy stosować możliwie najniższe ciśnienie.
- Należy przestrzegać wszystkich odpowiednich lokalnych, stanowych i krajowych przepisów regulujących wentylację, zapobieganie pożarom i eksploatację.
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie węże pod kątem przecięć, przecieków, przetarć lub wybrzuszeń osłony. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub przesunięć złączy. Natychmiast wymień wąż, jeśli występuje którykolwiek z tych warunków. Nigdy nie naprawiaj węża lakierniczego. Wymień na przewodzący wąż wysokociśnieniowy.
- Nie opryskiwać na zewnątrz w wietrzne dni. Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka przed rozpoczęciem pracy przy sprzęcie (tylko modele elektryczne)
- **Odpowiedzialność za środowisko**

Prosimy o recykling niechcianych materiałów zamiast wyrzucania ich jako odpadów. Wszystkie narzędzia, węże i opakowania należy posortować, zanieść do lokalnego centrum recyklingu i zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.





Nigdy nie próbuj montować, zmieniać ani czyścić pistoletu, końcówki ani osłony końcówki bez uprzedniego odciążenia układu natryskowego. Postępuj zgodnie z „Procedurą odciążenia ciśnienia” w instrukcji opryskiwacza.



Zawsze używaj osłony zabezpieczającej końcówkę, aby zapewnić dodatkową ochronę przed wstrzyknięciem. Pamiętaj, że sama osłona nie zapobiegnie wstrzyknięciu. Nigdy nie odcinaj osłony końcówki! Zawsze włączaj blokadę spustu pistoletu, gdy pistolet nie jest używany. Przed serwisowaniem sprzętu zapoznaj się z instrukcją obsługi i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami.

- Skonfiguruj opryskiwacz. Zapoznaj się z instrukcjami w instrukcji opryskiwacza.
- Podłącz uziemiony, bezpowietrzny wąż natryskowy do wlotu materiału w pistolecie. Używając dwóch kluczy (jednego na pistolecie i jednego na wężu), mocno dokręć (4).

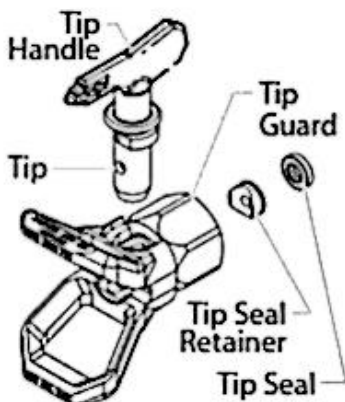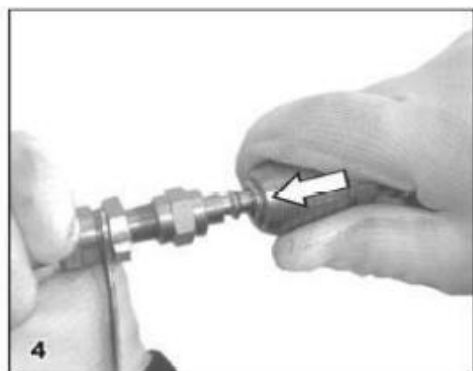

12. Wprowadzenie produktu

Oferujemy trzy zestawy pistoletów natryskowych: ZT-35, ZT-34 i ZT-33, zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby różnych użytkowników. Wszystkie zestawy zawierają pistolet natryskowy, dyszę Nozzle-517, dyszę Nozzle-623 i narzędzia czyszczące. ZT-34 zawiera dodatkowe dysze, metalowy wąż i filtry, podczas gdy ZT-33 jest wyposażony w pręty przedłużające o różnych długościach. Te trzy produkty nadają się do różnych zadań natryskowych, zapewniając wygodę i wydajność. Zobacz szczegółową listę poniżej.

Lista części

NIE.	Część	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Pistolet natryskowy	1 szt.	1 szt.	1 szt.
2	Dysza-211	×	1 szt.	1 szt.
3	Dysza-315	×	1 szt.	1 szt.
4	Dysza-417	×	1 szt.	1 szt.
5	Dysza-517	1 szt.	1 szt.	1 szt.
6	Dysza-623	×	1 szt.	1 szt.
7	Wąż (50ft metalowy)	×	×	1 szt.
8	Pręt przedłużający	×	×	1 szt.

	(30cm)			
9	Pręt przedłużający (50cm)	x	x	1 szt.
10	Pręt przedłużający (60cm)	x	x	1 szt.
11	Filtr (60 oczek)	2 szt.	5 szt.	5 szt.
12	Filtr (100 oczek)	x	5 szt.	x
13	Igła czyszcząca	1 szt.	1 szt.	1 szt.
14	Szczotka do czyszczenia	1 szt.	1 szt.	1 szt.

3.Instrukcje dotyczące dyszy

3.1 Parametry dyszy


Model dyszy	Szerokość natrysku	Przepływ (l/min)
211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1.05
517	25-30	1.05
623	30-35	1.9

Notatka:

11. Szerokość natrysku (mm) odnosi się do maksymalnej szerokości natrysku w odległości 25-30 mm od dyszy.

12. Szerokość strumienia i natężenie przepływu zależą od różnych czynników. Parametry w tabeli mają charakter pogładowy.

3.2 Instrukcje dotyczące dyszy

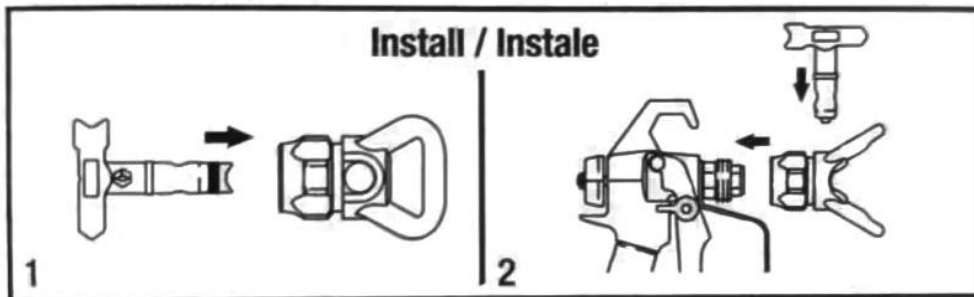

31. Rozpocznij przy normalnym ciśnieniu

32. Praca przy normalnym ciśnieniu

33. NIE USTAWIAJ CIŚNIENIA WYŻSZEGO NIŻ POTRZEBNE DO USUNIĘCIA OGONÓW Z WZORU

34. OBNIŻENIE CIŚNIENIA


NATRYSKOWEGO może zmniejszyć przepływ niektórych materiałów.

35. Nadaje się do operacji na dużą skalę i zastosowań o wysokiej wydajności

36. Ciśnienie wtrysku 140 NIŻSZE CIŚNIENIE! NIŻSZE CIŚNIENIE!

RAC 1 SwitchTip DYSZKA NISKOCIŚNIENIOWA Z ODWRACALNYM KIERUNKIEM NATRYSKOWYM MNIEJ NADMIERNEGO ROZPYLANIA SKRÓCA CZAS

PRZYGOTOWANIA I CZYSZCZENIA DO 2X DŁUŻSZY . Ciśnienie można również zwiększyć w zależności od rzeczywistego rozpylenia

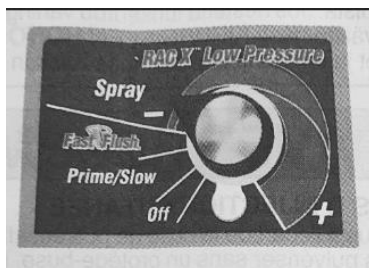

dyszy .

Uwaga: W razie potrzeby zwiększ rozmiar otworu końcówki, aby utrzymać prędkość i przepływ materiału.

4. Instrukcja obsługi pistoletu natryskowego

1. Obsługa pistoletu natryskowego

21. Upewnij się, że strzałka na uchwycie końcówki wskazuje kierunek do przodu podczas rozpylania.

22. Uruchom opryskiwacz. Zapoznaj się z instrukcjami w instrukcji opryskiwacza.

23. Dostosuj ciśnienie cieczy w opryskiwaczu, aż do całkowitego rozpylenia. Zawsze rozpylaj przy najniższym ciśnieniu niezbędnym do uzyskania pożądaných rezultatów. **UWAGA:** Końcówka natryskowa określa rozmiar wzoru natrysku i pokrycie. Gdy potrzebne jest większe pokrycie, użyj większej końcówki zamiast zwiększać ciśnienie płynu.

24. Aby oczyścić zatkana końcówkę

P. Obróć końcówkę o 180° tak, aby strzałka na uchwycie końcówki wskazywała kierunek przeciwny do kierunku natrysku.

Q. Naciśnij spust pistoletu raz, aby ciśnienie mogło wydmuchać zator.

Ważne: Nigdy nie naciskaj spustu więcej niż raz na raz, gdy końcówka jest w odwrotnej pozycji.

R. Kontynuuj tę procedurę, aż końcówka będzie wolna od zatoru .

Posprzątać

Utrzymanie broni w czystości jest ważne, aby zapewnić bezproblemową pracę. Przepłucz broń po każdym użyciu i przechowuj w suchym miejscu.


Nie pozostawiaj broni ani żadnej jej części w wodzie lub rozpuszczalnikach .



Specjalne instrukcje dotyczące czyszczenia przy użyciu rozpuszczalników łatwopalnych:

Zawsze płucz pistolet natryskowy, najlepiej na zewnątrz, w odległości co najmniej jednej długości węża od pompy natryskowej.

- Jeżeli zbierasz wypłukane rozpuszczalniki w jednogalonowym metalowym pojemniku, przelej go do pustego pięciogalonowego pojemnika, a następnie wypłucz rozpuszczalniki.
- Obszar musi być wolny od oparów łatwopalnych
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami czyszczenia.
- Ważne: Opryskiwacz, wąż i pistolet należy dokładnie wyczyścić po codziennym użyciu. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje zbrylanie się materiału, co poważnie wpływa na wydajność urządzenia.

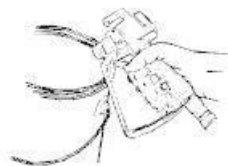

Zawsze rozpylaj przy minimalnym ciśnieniu z końcówką i osłoną końcówki, gdy używasz rozpuszczalnika mineralnego lub innego rozpuszczalnika do czyszczenia opryskiwacza, węża lub pistoletu . Nagromadzenie elektryczności statycznej może spowodować pożar lub wybuch w obecności łatwopalnych oparów. Trzymaj pistolet mocno przy metalowym pojemniku podczas płukania.

Konserwacja



Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zastosować się do wszystkich środków ostrożności opisanych w części „Środki ostrożności” niniejszej instrukcji.

UWAGA: Informacje na temat identyfikacji części można znaleźć w sekcji „Lista części” w tym podręczniku.

Wymiana/serwisowanie zespołu uszczelnienia

Jeśli pistolet natryskowy przecieka lub pryska z końcówki po zwolnieniu spustu, iglica lub gniazdo są zużyte, uszkodzone lub brudne i należy je wymienić lub wyczyścić.



Nigdy nie próbuj wykonywać konserwacji pistoletu natryskowego. bez wcześniejszego wykonania „Procedury odciążenia”.

Regulacja zespołu uszczelnienia uszczelniającego

Instrukcja obsługi pistoletu natryskowego bezpowietrznego
wysokociśnieniowego

Przedmowa

Przed użyciem pistoletu natryskowego bezpowietrznego pod wysokim ciśnieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć wydajność i cechy produktu. Jest to surowo zabronione nie należy kierować pistoletu natryskowego w swoją stronę lub w stronę innych osób, w przeciwnym razie rozpuszczalnik może spowodować obrażeń części ciała człowieka. Zabrania się używania pistoletu natryskowego pod nadciśnienia, aby uniknąć osobistego obrażenia. Obrażenia ciała lub straty materialne spowodowane przez Nielegalne usunięcie lub wymiana akcesoriów nie podlega odpowiedzialności .

1. Zastosowane powłoki: barwnik, lakier, farba emulsyjna o średniej i wysokiej lepkości, powłoka na bazie oleju, guma chlorowana, żywica epoksydowa itp.
2. Zakres zastosowania: ochrona antykorozyjna dużych powierzchni metalowych, takich jak statki, tabor kolejowy, sprzęt chemiczny, ściany wewnętrzne i zewnętrzne dużych budynków, stal konstrukcje, natryskowe malowanie płytek, podłogi, mosty i rurociągi .

3. Główne cechy

1. Dysza i zawór kulowy wykonane są ze specjalnych materiałów stopowych, o wysokiej odporności na ciśnienie i drobnej atomizacji
2. Pistolet jest lekki, ma spust obsługiwany czterema palcami, jest wygodny w obsłudze, łatwy w użyciu i wyposażony w urządzenie zabezpieczające.
3. Zestaw adaptera wlotu powietrza obraca się swobodnie o 360 stopni

5. Zastosowanie:

Zamontuj złącze wlotu powietrza pistoletu natryskowego na węży doprowadzającym farbę do urządzenia natryskowego, dokręć studzienkę, pozwól, aby strzałka zespołu dyszy odwracalnej przesunęła się do przodu, otwórz blokadę spustu, przytrzymaj pistolet natryskowy, naciśnij spust w odległości 300 mm od malowanej powierzchni, aby rozpylić farbę,

6. Czyszczenie i konserwacja pistoletu natryskowego

1. Przed malowaniem farbę należy przefiltrować przez sito filtrujące,
2. Po zakończeniu natryskiwania pistolet natryskowy należy natychmiast wyczyścić, aby usunąć resztki farby ze wszystkich części, przez które przechodzi farba, co zapobiegnie jej trwałemu pogorszeniu i zatkaniu. Podczas czyszczenia wystarczy wymienić powłokę na odpowiedni rozpuszczalnik i rozpylić go zgodnie z procedurą, aż do momentu, gdy korpus maszyny i rura wysokociśnieniowa zostaną rozpylone, a następnie rozpylić farbę w pistolecie natryskowym .
3. Odwrócenie zespołu kolumny dyszy (pod ciśnieniem nadmiarowym) może spowodować samoczynne oczyszczenie dysz .

RYSUNEK MONTAŻOWY



**Lista pistoletów natryskowych bezpowietrznych
wysokociśnieniowych**

Numer seryjny	nazwa	ilość	Numer seryjny	nazwa	ilość
1	Korpus pistoletu	1	2	Rurka filtracyjna	1
3	Uchwyt	1	4	Rama ochronna	1
5	Płytki przełącznika	1	6	Podstawa dyszy	1
7	Dysza bezpowietrzna	1	8	Podkładka półksiężycowa	1
9	Gniazdo zaworu iglicowego pistoletu	1	10	Sprężyna naparstka	1
11	Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna z wkładką niemetalową M5	2	12	Śruby	1
13	Naparstek	2	14	Złącze tylnego siedzenia	1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Hogedruk airless verf Spuitaccessoires

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Model: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODEL:ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

13. Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Waarschuwing: draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
   	BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR Oplosmiddelen- en verfdampen kunnen ontbranden of exploderen Om brand of explosie te helpen voorkomen ·Buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. ·Vermijd alle ontstekingsbronnen zoals statische elektriciteit van plastic afdekzeilen, open vlammen zoals pilorlampen, hete voorwerpen zoals sigaretten, en vonken door het aansluiten of loskoppelen van netsnoeren - en het aan- en uitzetten van lichtschakelaars. - Plak wandschakelaars af met tape, zodat ze niet aan of uit gezet kunnen worden. ·Gebruik uitsluitend Graco airless verfslangen. ·Grondsput, voorwerpen die worden gespoten en emmers met verf/oplosmiddelen. · Houd het metalen deel van het geweer stevig tegen de zijkant van een geaarde metalen emmer wanneer u de trekker overhaalt . ·Gebruik geen 1,1,1 Hydro-elektrisch, methyleenchloride of andere gehalogeneerde koolwaterstofoplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten in dit pistool of in andere onder druk staande aluminium apparatuur. Bij dergelijk gebruik kan er een chemische reactie en een explosie optreden .

	GEVAAR VOOR VLOEISTOFINJECTIE Door hogedrukspuiten of lekkages kan vloeistof in de carrosserie terechtkomen. Als vloeistof onder hoge druk je doorboort huid, de verwonding kan lijken op een snee, maar het is een ernstige wond. Zoek onmiddellijk medische hulp . Om injectie te helpen voorkomen · Zet de trekkerbeveiliging van het pistool altijd in de stand VEILIGHEID AAN wanneer u niet spuit. · Laat altijd de druk ontsnappen voordat u de pomp controleert of lekkages repareren en wanneer u stopt met spuiten. · Gebruik nooit componenten met een lagere classificatie dan de maximale werkdruk van het systeem. · Laat kinderen dit wapen nooit gebruiken. · Richt nooit een wapen op uzelf of iemand anders
	GEVAAR VOOR TERUGSPATTEN VAN VLOEISTOF Om te voorkomen dat er vloeistof terugspat tijdens het spuiten, moet u ervoor zorgen dat het spuitpistool is gemonteerd met de juiste pakking voor de te spuiten vloeistof. Zie De tip installeren. TERUGSLAGGEVAAR: Houd u vast. Het wapen kan terugslaan als u het afvuurt.

· Spuit geen ontvlambare of brandbare materialen in de buurt van een open vlam, waakvlammen of ontstekingsbronnen zoals hete voorwerpen, sigaretten, motoren, elektrische apparatuur en elektrische apparaten. Voorkom dat er vonken ontstaan bij het aansluiten en loskoppelen van netsnoeren.

· Voor eenheden die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik met materialen op

waterbasis of terpentijn met een aluminiumvlampunt van 38°C (100°F)— Niet

spuiten of reinigen met vloeistoffen met een vlampunt lager dan 38°C (100°F). Het vlampunt is de temperatuur waarbij een vloeistof voldoende damp produceert om te ontbranden.

· Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van materialen met een vlampunt lager dan 38°C (100°F). Raadpleeg de handleiding van uw pomp om te bepalen of deze materialen gespoten kunnen worden.

· Verf of oplosmiddel dat door de apparatuur stroomt, kan statische elektriciteit

veroorzaken. Statische elektriciteit kan brand- of explosiegevaar opleveren in de aanwezigheid van verf- of oplosmiddeldampen. Alle onderdelen van het sproeisysteem, inclusief de pomp, slangmontage, Spuitpistool en voorwerpen in en rond het spuitgebied moeten goed geaard zijn ter bescherming tegen statische ontlading en vonken. Gebruik uitsluitend geleidende of geaarde hogedrukslangen voor airless-verfspuiten die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

- Controleer of alle containers en opvangsystemen geaard zijn om statische ontlading te voorkomen.

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact en gebruik geaarde verlengsnoeren (alleen elektrische modellen). Gebruik geen 3 naar 2 adapter.

- Gebruik geen verf of oplosmiddelen die gehydrogeneerde koolwaterstoffen bevatten. Zoals chloor, bleekmiddel schimmelwerend middel, methyleenchloride en trichloorethaan. Ze zijn niet compatibel met aluminium. Neem contact op met de leverancier van de coating over de compatibiliteit van het materiaal met aluminium.

- Zorg dat het spuitgebied goed geventileerd is. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte, zodat er zich geen brandbare dampen in de lucht ophopen. Bewaar de pomp in een goed geventileerde ruimte. Spuit de pomp niet in.

- Rook niet in het spuitgebied.

- Gebruik geen lichtschakelaars, motoren of soortgelijke vonken veroorzakende producten in het spuitgebied.

- Houd het gebied schoon en vrij van verf- of oplosmiddelencontainers, voden en andere brandbare materialen.

- Weet welke bestanddelen er in de verf en oplosmiddelen zitten die worden gespoten. Lees alle veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en de etiketten op de verpakkingen van de verf en oplosmiddelen. Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de verf en het oplosmiddel.

- Plaats de pomp op minimaal 7,62 meter afstand van het te spuiten object in een goed geventileerde ruimte (voeg indien nodig een extra slang toe). Brandbare dampen zijn vaak zwaarder dan lucht. Het vloeroppervlak moet zeer goed geventileerd zijn. De pomp bevat onderdelen die vonken kunnen afgeven en dampen kunnen ontsteken.

- Kunststof kan statische vonken veroorzaken. Hang nooit plastic op om het spuitgebied af te sluiten. Gebruik geen plastic afdekzeilen bij het spuiten van

brandbaar materiaal.

·Er moet brandblusapparatuur aanwezig zijn en deze moet werken.

	WAARSCHUWING: INJECTIELETEL Een hogedrukverfstraal die door deze apparatuur wordt geproduceerd, kan de huid en onderliggende weefsels doorboren, wat kan leiden tot ernstig letsel en mogelijke amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
--	--

· Richt het pistool niet op een persoon of dier en spuit er niet op.

· Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de afvoer.

Probeer bijvoorbeeld niet om lekken te stoppen met welk lichaamsdeel dan ook.

· Houd NOOIT uw hand voor het pistool. Handschoenen bieden geen bescherming tegen een injectieverwonding.

· Houd de tip guard ALTIJD op zijn plaats tijdens het spuiten. De tip guard biedt enige bescherming, maar is voornamelijk een waarschuwingsapparaat

· Wees voorzichtig bij het reinigen en vervangen van de spuitmondpunten. In het geval dat de spuitmondpunt verstopt raakt tijdens het spuiten, ALTIJD de trekker van het pistool vergrendelen, de pomp uitzetten en alle druk afdrukken voordat u onderhoud uitvoert, de spuitmond of de bescherming reinigt of de spuitmond vervangt. De druk wordt niet vrijgegeven door de motor uit te schakelen. De PRIME/SPRAY-klep of drukontluchtingsklep moet in de juiste stand worden gezet om de systeemdruk te ontlasten. Raadpleeg DRUKONTLASTING PROCEDURE beschreven in de handleiding van de pomp.

· Laat het apparaat niet onder spanning of onder druk staan als u het niet gebruikt. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, schakelt u het apparaat uit en ontlast u de druk volgens de instructies van de fabrikant .

· Hogedrukspuiten kunnen toxines in het lichaam injecteren en ernstig lichamelijke letsel veroorzaken. Als er een injectie plaatsvindt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

· Controleer slangen en onderdelen op tekenen van schade, een lek kan materiaal in de huid injecteren. Controleer de slang voor elk gebruik.

Vervang beschadigde slangen of onderdelen.

. Dit systeem is in staat om 3600 psi/248 bar te produceren. Gebruik alleen vervangende onderdelen of accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd en die minimaal een capaciteit van 3600 PSI hebben. Dit omvat spuittips, spuitmondbeschermers, pistolen, verlengstukken, fittingen en slangen .

. Schakel altijd de trekkervergrendeling in wanneer u niet spuit. Controleer of de trekkervergrendeling goed werkt.

Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten voordat u het apparaat bedient.

· Weet hoe u de unit snel kunt stoppen en de druk kunt laten ontsnappen.

Wees grondig bekend met de bedieningselementen. De druk wordt niet vrijgegeven door de motor uit te zetten. De PRIME/SPRAY-klep of drukontluchtingsklep moet in de juiste stand worden gezet om de systeemdruk te ontlasten. Raadpleeg de DRUKONTLASTINGSPROCEDURE die in de handleiding van de pomp wordt beschreven.

·Verwijder altijd de spuittip voordat u het systeem doorspoelt of reinigt.

OPMERKING VOOR DE ARTS:

Injectie in de huid is een traumatisch letsel dat kan leiden tot mogelijke amputatie. Het is belangrijk om het letsel zo snel mogelijk te behandelen. DO Stel de behandeling NIET uit om toxiciteit te onderzoeken. Toxiciteit is een zorg bij sommige coatings die direct in de bloedbaan worden geïnjecteerd. Overleg met een plastisch chirurg of reconstructieve handchirurg kan raadzaam zijn.



WAARSCHUWING:

ALGEMEEN Kan ernstig letsel of materiële schade veroorzaken

Draag altijd geschikte handschoenen, oogbescherming, kleding en een ademhalingsmasker of masker bij het schilderen.

- Niet gebruiken of spuiten in de buurt van kinderen. Houd kinderen te

allen tijde uit de buurt van apparatuur.

- Reik niet te ver en sta niet op een onstabiele steun. Zorg te allen tijde voor een effectieve voet en evenwicht.
- Blijf alert en let op wat u doet.
- Gebruik het apparaat niet als u vermoeid bent of onder invloed van drugs of alcohol.
- Knik of buig de slang niet te ver. Airless slangen kunnen lekken door slijtage, knikken en misbruik. Een lek kan materiaal in de huid injecteren.
- Stel de slang niet bloot aan temperaturen of druk die hoger zijn dan de door de fabrikant aangegeven waarden.
- Gebruik de slang niet als trek- of hijselement om de apparatuur op te tillen. Gebruik de laagst mogelijke druk om de apparatuur door te spoelen.
- Volg alle relevante lokale, regionale en nationale voorschriften met betrekking tot ventilatie, brandpreventie en bediening.
- Controleer voor elk gebruik alle slangen op sneden, lekken, slijtage of uitpuilen van de afdekking. Controleer op schade of beweging van koppelingen. Vervang de slang onmiddellijk als een van deze omstandigheden zich voordoet. Repareer nooit een verfslang. Vervang door een geleidende hogedrukslang.
- Spuit niet buitenshuis op winderige dagen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u aan de apparatuur gaat werken (alleen elektrische modellen)
- **Milieuverantwoordelijkheden**

Recycle ongewenste materialen in plaats van ze als afval weg te gooien. Alle gereedschappen, slangen en verpakkingen moeten worden gesorteerd en naar het lokale recyclingcentrum worden gebracht en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.





Probeer nooit het pistool, de tip of de tipbeschermer te monteren, te vervangen of te reinigen zonder eerst de druk van het spuitsysteem te halen. Volg de "Drukontlastingsprocedure" in de handleiding van de spuitmachine.



Gebruik altijd een tip-veiligheidskap voor extra bescherming tegen injectie. Wees u ervan bewust dat de kap alleen geen injectie voorkomt. Knip nooit de tip-bescherming eraf! Zet altijd de trekkervergrendeling van het pistool vast wanneer het pistool niet in gebruik is. Raadpleeg de handleidingen van de eigenaar en volg alle waarschuwingen voordat u onderhoud pleegt aan de apparatuur.

- Stel de sproeier in. Raadpleeg de instructies in de handleiding van de sproeier.
- Bevestig een geaarde, airless spuitslang aan de materiaal-inlaat op het pistool. Draai deze stevig vast met twee sleutels (één op het pistool en één op de slang)(4).

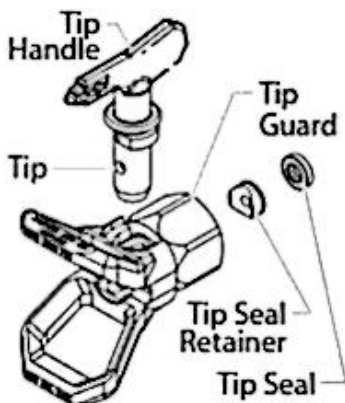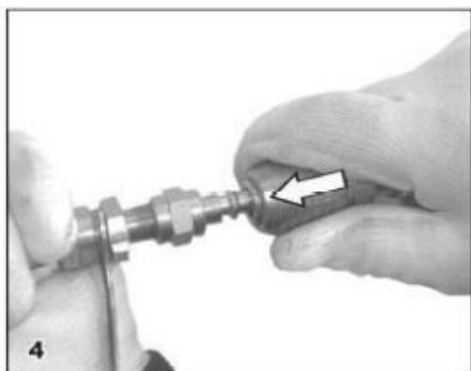

14. Product introductie

Wij bieden drie spuitpistoolkits aan: ZT-35, ZT-34 en ZT-33, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van verschillende gebruikers. Alle kits bevatten een spuitpistool, Nozzle-517, Nozzle-623 en reinigingsgereedschap. ZT-34 bevat extra spuitmonden, een metalen slang en filters, terwijl ZT-33 wordt geleverd met verlengstangen van verschillende lengtes. Deze drie

producten zijn geschikt voor verschillende spuittaken en bieden gemak en efficiëntie. Zie de gedetailleerde lijst hieronder.

Onderdelenlijst

Nee.	Deel	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Spuitpistool	1 stuks	1 stuks	1 stuks
2	Mondstuk-211	x	1 stuks	1 stuks
3	Mondstuk-315	x	1 stuks	1 stuks
4	Mondstuk-417	x	1 stuks	1 stuks
5	Mondstuk-517	1 stuks	1 stuks	1 stuks
6	Mondstuk-623	x	1 stuks	1 stuks
7	Slang (50ft metaal)	x	x	1 stuks
8	Verlengstang (30cm)	x	x	1 stuks
9	Verlengstang (50cm)	x	x	1 stuks
10	Verlengstang (60cm)	x	x	1 stuks
11	Filteren (60 Mesh)	2 stuks	5 stuks	5 stuks
12	Filteren (100 Mesh)	x	5 stuks	x
13	Reinigingsnaald	1 stuks	1 stuks	1 stuks
14	Reinigingsborstel	1 stuks	1 stuks	1 stuks

3. Instructies voor het mondstuk

3.1 Spuitmondparameter

Mondstukmodel Spuitbreedte Stroomsnelheid (L/min)

211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1.05


517	25-30	1.05
623	30-35	1.9

Opmerking:


13. De spuitbreedte (mm) verwijst naar de maximale spuitbreedte op een afstand van 25-30 mm vanaf de spuitmond.

14. De sproeibreedte en de stroomsnelheid zijn afhankelijk van verschillende factoren. De parameters in de tabel dienen uitsluitend ter referentie.

3.2 Spuitmondinstructies

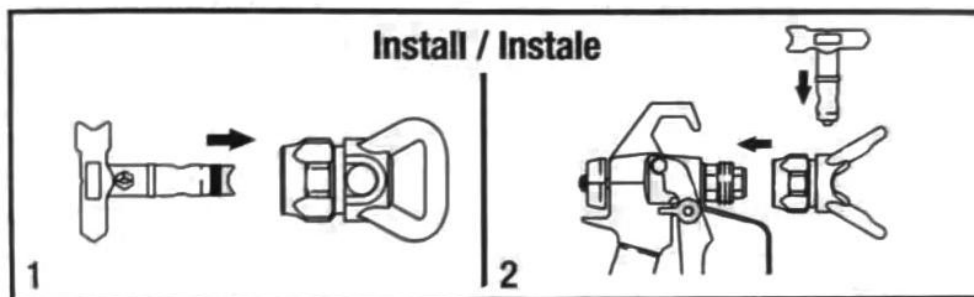

- 37. Begin bij normale druk
- 38. Normale drukwerking
- 39. DRAAI DE DRUK NIET HOGER DAN NODIG IS OM DE STAARTJES UIT UW PATROON TE VERWIJDEREN

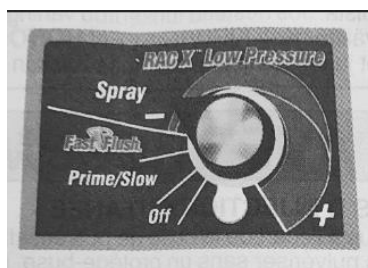

40. HET VERLAGEN VAN DE SPROEIDRUK kan de stroming bij sommige materialen verminderen.

41. Geschikt voor grootschalige operaties en toepassingen met een hoge opbrengst

42. Injectiedruk 140 LAGERE DRUK! LAGERE DRUK! RAC 1 SwitchTip LAGE DRUK OMKEERBARE SPUITTIP MINDER

OVERSPUITING VERMINDERT DE VOORBEREIDING EN REINIGING TOT 2X DE LEVENSDUUR . De druk kan ook worden verhoogd op basis van de werkelijke verstuiwing van de spuitmond .

Let op: Vergroot indien nodig de tipopening om de snelheid en materiaalstroom te behouden.

4. Instructies voor het spuitpistool

1 Bediening voor spuitpistool

25. Zorg ervoor dat de pijl op de tiphendel naar voren wijst om te kunnen spuiten.

26. Start de sproeier. Raadpleeg de instructies in de handleiding van de sproeier.

27. Pas de vloeistofdruk op de sproeier aan totdat de spray volledig is verneveld. Spuit altijd met de laagste druk die nodig is om de gewenste resultaten te krijgen. **OPMERKING:** De spuittip bepaalt de grootte van het spuitpatroon en de dekking. Wanneer er meer dekking nodig is, gebruik dan een grotere tip in plaats van de vloeistofdruk te verhogen.

28. Om een verstopte tip te ontstoppen

S. Draai de punt 180° zodat de pijl op de handgreep van de punt tegen de spuitrichting in wijst.

T. Trek eenmaal aan de trekker van het pistool zodat de druk de verstopping eruit kan blazen. Belangrijk: Haal de trekker nooit meer dan één keer over met de punt in de omgekeerde positie.

U. Herhaal deze procedure totdat de verstopping uit de punt is verdwenen .

Opruimen


Het is belangrijk om een schoon pistool te onderhouden om een probleemloze werking te garanderen. Spoel het pistool na elk gebruik en bewaar het op een droge plaats. Laat het pistool of onderdelen ervan niet in water of oplosmiddelen achter.



Speciale reinigingsinstructies voor gebruik met ontvlambare oplosmiddelen:

Spoel het spuitpistool altijd door, bij voorkeur aan de buitenkant en ten minste één slanglengte vanaf de spuitpomp.

- Als u de uitgespoelde oplosmiddelen in een metalen container van 4 liter opvangt, doe deze dan in een lege container van 19 liter en spoel de oplosmiddelen vervolgens weg.
- Het gebied moet vrij zijn van brandbare dampen
- Volg alle schoonmaakinstructies.
- Belangrijk: De sproeier, slang en het pistool moeten na dagelijks gebruik grondig worden gereinigd. Als u dit niet doet, kan er materiaal gaan klonteren, wat de prestaties van het apparaat ernstig beïnvloedt.

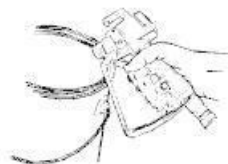

Spuut altijd met minimale druk met de tip en tipbescherming verwijderd wanneer u minerale terpentine of een ander oplosmiddel gebruikt om de spuit, slang of het pistool te reinigen. Statische elektriciteit kan leiden tot brand of een explosie in de aanwezigheid van ontvlambare dampen. Houd het pistool stevig tegen een metalen container tijdens het spoelen.

Onderhoud



Volg alle veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het gedeelte Veiligheidsmaatregelen van deze handleiding voordat u

verdergaat.

OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte Onderdelenlijst in deze handleiding voor de identificatie van de onderdelen.

Vervangen/onderhouden van de afdichtingsconstructie

Als uw spuitpistool lekt of er spuitvloeistof uit de punt spat wanneer u de trekker loslaat, is de naald of de zitting versleten, beschadigd of vuil en moet deze worden vervangen of schoongemaakt.



Probeer nooit onderhoud uit te voeren aan het spuitpistool zonder eerst de “Drukontlastingsprocedure” uit te voeren.

Het afstellen van de pakkingafdichtingsmontage

Gebruiksaanwijzing van hogedruk airless spuitpistool

Voorwoord

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het hogedruk airless spuitpistool gebruikt en de productprestaties en -kenmerken begrijpen. Het is ten strengste verboden om met het spuitpistool naar uzelf of anderen te spuiten, anders veroorzaakt het oplosmiddel letsel aan menselijke lichaamsdelen. Het is ten strengste verboden om het spuitpistool onder overdruk om persoonlijke schade te voorkomen letsel. Persoonlijk letsel of verlies van eigendommen veroorzaakt door Het illegaal verwijderen of vervangen van accessoires valt niet onder de aansprakelijkheid .

1. Toepasbare coatings: kleurstoffen, vernis, emulsieverf met gemiddelde en hoge viscositeit, coatings op oliebasis, gechloreerd rubber, epoxy, enz.

2. Toepassingsgebied: corrosiebescherming van grote metalen oppervlakken zoals schepen, rollend materieel, chemische apparatuur, binnen- en buitenmuren van grote gebouwen, staal constructies, het spuiten van kleurtegels, vloeren, bruggen en pijpleidingen .

3. Belangrijkste kenmerken

1. Het mondstuk en de kogelkraan zijn gemaakt van speciale

- legeringsmaterialen, met een hoge drukbestendigheid en fijne verneveling
2. Het pistool is licht, heeft een viervingertrekker, is comfortabel in de hand, eenvoudig te bedienen en is uitgerust met een veiligheidsvoorziening
3. Luchtinlaatadapter assemblage 360 roteert vrij

5. Gebruik:

Monteer de luchtinlaataansluiting van het spuitpistool op de verfslang van de spuitmachine, draai de put vast en laat de pijl van de omkeerbare spuitmondconstructie bewegen

vooruit, open de trekkervergrendeling, houd het spuitpistool vast, druk de trekker 300 mm van het te spuiten oppervlak af om verf te spuiten,

6. Reinigen en onderhouden van het spuitpistool

1. Voordat er geschilderd wordt, moet de verf door het filterscherm gefilterd worden,

2. Na het spuiten moet het spuitpistool onmiddellijk worden gereinigd om de resterende verf op alle delen waar de verf doorheen stroomt te verwijderen om verslechtering van de hardheid en verstoppingen te voorkomen. Vervang bij het reinigen de coating gewoon door het juiste oplosmiddel en spuit het volgens de procedure totdat de machinebehuizing en de hogedrukleiding vol zijn. Spuit vervolgens de verf in het spuitpistool .

3. Door de sproeierkolomconstructie om te draaien (onder drukontlasting) kunnen de sproeiers zichzelf reinigen .

MONTAGE TEKENING



Lijst met hogedruk airless spuitpistolen

Serienummer	naam	hoeveelheid	Serienummer	naam	hoeveelheid
1	Het geweerlichaam	1	2	Filterbuis	1
3	Hendel	1	4	Beschermend frame	1
5	Schakelaar trekplaat	1	6	Mondstuk basis	1
7	Airless-spuitmond	1	8	Halve maan pad	1
9	Naaldventielzitting van pistool	1	10	Vingerhoed veer	1
11	Niet-metalen inzet zeskant	2	12	Schroeven	1

	borgmoer M5				
13	Vingerhoed	2	14	Achterbankv erbinding	1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Högtrycks högtrycksfärg Spraytillbehör

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

High Pressure Airless Paint Sprayer Accessories

Modell: ZT-35 / ZT-34 / ZT-33



MODELL: ZT-33

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

15. Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant . Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammmasker när du använder denna produkt.
   	BRAND OCH EXPLOSIONSRISK Lösningsmedel och färgångor kan antändas eller explodera För att förhindra brand eller explosion ·Använd utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. · Undvik alla antändningskällor som statisk elektricitet från plastdukar, öppna lågor som pilorljus, heta föremål som cigaretter, och ljusbågar från anslutning eller bortkoppling av strömkablar och genom att släcka eller tända ljuset. Tejpa väggbrytare för att förhindra att de slås av eller på. ·Använd endast eller Graco högtrycksslangar för färg. · Markspruta, föremål som sprutas och färg-/lösningsmedelshinkar. · Håll metaldelen av pistolen stadigt mot sidan av en jordad metallhink när du avtrycker i hinken . ·Använd inte 1,1,1 hydroelektriskt, metylenklorid andra halogenerade kolvätelösningsmedel eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel i denna pistol eller något annat trycksatt aluminium utrustning. Sådan användning kan resultera i en kemisk reaktion och en explosion .

  	RISK FÖR INJEKTION AV VÄTSKA Högtrycksspray eller läckor kan injicera vätska i kroppen. Om högtrycksvätska tränger igenom dig hud, skadan kan se ut som användning av ett skärsår, men det är ett allvarligt sår. Sök omedelbart läkarvård . För att förhindra injektion · Sätt alltid pistolens avtryckare i läget SÄKERHET PÅ när du inte sprutar. · Avlasta alltid trycket innan du kontrollerar eller reparera läckor och när du slutar spruta. · Använd aldrig komponenter som är klassade som är lägre än systemets maximala arbetstryck. · Tillåt aldrig barn att använda denna pistol. · Rikta aldrig pistolen mot dig själv eller någon annan
 	RISK FÖR VÄTSKESTÄNK För att undvika stänk av vätska under sprutning, se till att sprutpistolen är monterad med rätt packning för vätskan som sprutas. Se Installera spetsen. RISK FÖR REKOIL: Sätt på dig. Pistolen kan backa när den utlöses.

· Spraya inte lättantändliga eller brännbara material nära öppen låga, pilotljus eller antändningskällor som heta föremål, cigaretter, motorer, elektrisk utrustning och elektriska apparater. Undvik att skapa gnistor vid anslutning och urkoppling av nätkablar.

· För enheter avsedda för användning med endast vattenbaserade eller mineralsprit-typ material med aluminium flampunkt på 38°C(100°F)— Spraya eller rengöra inte med vätskor som har en flampunkt lägre än 38°C(100°F)). Flampunkt är den temperatur vid vilken en vätska kan producera tillräckligt med ånga för att antändas.

· Var extrem försiktig när du använder material med en flampunkt under 100F (38 °C). Se din pumpmanual för att avgöra om dessa material kan sprutas.

· Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan resultera i statisk elektricitet. Statisk elektricitet skapar risk för brand eller explosion i närvaro av färg

eller lösningsmedelsångor. Alla delar av spraysystemet, inklusive pumpen, slangmontering, sprutpistol och föremål i och runt sprutområdet ska vara ordentligt jordade för att skydda mot statisk urladdning och gnistor. Använd endast ledande eller jordade högtrycksslangar för högtryckssprutsprutor som specificeras av tillverkaren.

- Verifiera att alla behållare och uppsamlingssystem är jordade för att förhindra statisk urladdning.
- Anslut till ett jordat uttag och använd jordade förlängningssladdar (endast elektriska modeller). Använd inte en 3 till 2-adapter.
- Använd inte färg eller lösningsmedel som innehåller hydrerade kolväten. Som klor, blekmedel, mögelmedel, metylenklorid och trikloretan. De är inte kompatibla med aluminium. Kontakta beläggningssleverantören om materialets kompatibilitet med aluminium.
- Håll sprutområdet väl ventilerat. Håll en god tillförsel av frisk luft genom området för att hålla luften inom sprayområdet fri från ansamling av brandfarliga ångor. Förvara pumpenheten i ett välventilerat utrymme. Spraya inte pumpenheten.
- Rök inte i sprayområdet.
- Använd inte ljusströmbrytare, motorer eller liknande gnistproducerande produkter i sprayområdet.
- Håll området rent och fritt från färg- eller lösningsmedelsbehållare, trasor och andra brandfarliga material.
- Känn till innehållet i färgen och lösningsmedel som sprutas. Läs alla materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och behållaretiketter som medföljer färgerna och lösningsmedlen. Följ färg- och lösningsmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar.
- Placera pumpen minst 25 fot (7,62 meter) från sprayobjektet i ett väl ventilerat utrymme (lägg till mer slang vid behov). Brandfarliga ångor är ofta tyngre än luft. Golvområdet måste vara extremt väl ventilerat. Pumpen innehåller ljusbågsdelar som avger gnistor och kan antända ångor.
- Plast kan orsaka statiska gnistor. Häng aldrig plast för att omsluta sprayområdet. Använd inte plastdukar när du sprutar brännbart material.
- Brandsläckningsutrustning ska finnas och fungera.



VARNING: INJEKTIONSSKADA

En högtrycksfärgström som produceras av denna utrustning kan tränga igenom huden och underliggande vävnader, leder till allvarlig skada och eventuell amputation. Uppsök omedelbart en läkare.

- Rikta inte pistolen mot eller spraya någon person eller djur.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från utsläppen. Försök till exempel inte att stoppa läckor med någon del av kroppen.
- Lagg ALDRIG handen framför pistolen. Handskar ger inte skydd mot en injektionsskada.
- Håll ALLTID spetskyddet på plats under sprutning. Tippskyddet ger visst skydd men är främst en varningsanordning
- Var försiktig när du rengör och byter munstycksspetsar. Om munstycksspetsen täpps till under sprutning, lås ALLTID pistolavtryckaren, stäng av pumpen och släpp allt tryck innan service, rengöring av munstycke eller skydd eller byte av munstycke. Trycket släpps inte genom att motorn stängs av. PRIME/SPRAY-ventilen eller tryckavluftsventilen måste vridas till lämpliga lägen för att avlasta systemtrycket. Se TRYCKAVLASNING PROCEDUR som beskrivs i pumpens manual.
- Lämna inte enheten strömsatt eller under tryck utan uppsikt. När enheten inte används, stäng av enheten och avlasta trycket i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Högtrycksspray kan injicera gifter i kroppen och orsaka allvarliga kroppsskador. Om en injektion inträffar, sök omedelbart läkare.
- Kontrollera slangar och delar för tecken på skada, en läcka kan injicera material i huden. Jag inspekterar slangen före varje användning. Byt ut skadade slangar eller delar.
- Detta system kan producera 3600psi/248 Bar. Använd endast reservdelar eller tillbehör som specificeras av tillverkaren och som är klassade som minst 3600PSI. Detta inkluderar sprutmunstycken, munstycksskydd, pistoler, förlängningar, kopplingar och slangar .
- Aktivera alltid avtryckarlåset när du inte sprutar. Kontrollera att avtryckarlåset fungerar korrekt.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du använder enheten.

- Vet hur man stoppar enheten och avluftar trycket snabbt. Var väl förtrogen med kontrollerna. Trycket släpps inte genom att motorn stängs av. PRIME/SPRAY-ventilen eller tryckavluftsventilen måste vridas till lämpligt läge för att avlasta systemtrycket. Se TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUR som beskrivs i pumpens manual.
- Ta alltid bort sprutmunstycket innan du spolat eller rengör systemet.

NOTERA TILL LÄKARE:

Injektion i huden är en traumatisk skada som kan leda till eventuell amputation. Det är viktigt att behandla skadan så snart som möjligt. DO Födröja INTE behandlingen för att undersöka toxicitet. Toxicitet är ett problem med vissa beläggningar som injiceras direkt i blodomloppet. Konsultation med en plastikkirurg eller rekonstruktiv handkirurg kan vara tillrådligt.



VARNING:

ALLMÄNT Kan orsaka allvarliga skador eller materiella skador

Bär alltid lämpliga handskar, ögonskydd, kläder och andningsskydd eller mask när man målar.

- Använd eller spraya inte i närheten av barn. Håll alltid barn borta från utrustning.
- Räck inte för mycket eller stå på ett instabilt stöd. Håll alltid ett effektivt fotfäste och balans.
- Var uppmärksam och se vad du gör.
- Använd inte enheten när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
- Böj inte eller överböja slangen. Airless slang kan utveckla läckage från slitage, veck och missbruk. En läcka kan injicera material i huden.
- Utsätt inte slangen för temperaturer eller tryck som överstiger de som anges av tillverkaren.
- Använd inte slangen som en styrka för att dra eller lyfta utrustningen. Använd lägsta möjliga tryck för att spola utrustning.

- Följ alla tillämpliga lokala, statliga och nationella regler för ventilation, brandförebyggande och drift.
- Före varje användning, kontrollera alla slangar för skärsår, läckor, nötning eller utbuktning av locket. Kontrollera för skador eller rörelser på kopplingar. Byt omedelbart ut slangen om något av dessa tillstånd föreligger. Reparera aldrig en färgslang. Byt ut mot en ledande högtrycksslang.
- Spraya inte utomhus på blåsiga dagar. Dra alltid ur sladden ur uttaget innan du arbetar med utrustning (endast elektriska modeller)
- **Miljöansvar**

Vänligen återvinn oönskat material istället för att slänga dem som avfall. Alla verktyg, slangar och förpackningar ska sorteras till den lokala återvinningscentralen och kasseras på ett miljösäkert sätt.





Försök aldrig att montera, byta eller rengöra pistolen, munstycket eller munstycksskyddet utan att först avlasta sprutsystemet. Följ "Tryckavlastningsproceduren" i sprutans manual.



Använd alltid ett spetsskydd för extra skydd mot injektion. Var uppmärksam på att skyddet ensamt inte kommer att förhindra injektion. Klipp aldrig av spetsskyddet! Aktivera alltid pistolavtryckaren när pistolen inte används. Innan du serverar utrustningen, konsultera bruksanvisningarna och följ alla varningar.

- Ställ in sprutan. Se instruktionerna i sprutans bruksanvisning.
- Anslut en jordad, högtrycksslang till materialinloppet på pistolen. Använd två skiftnycklar (en på pistolen och en på slangen) och dra åt ordentligt (4).

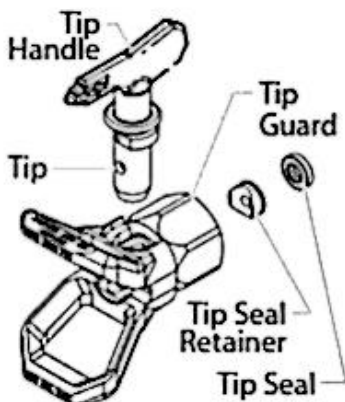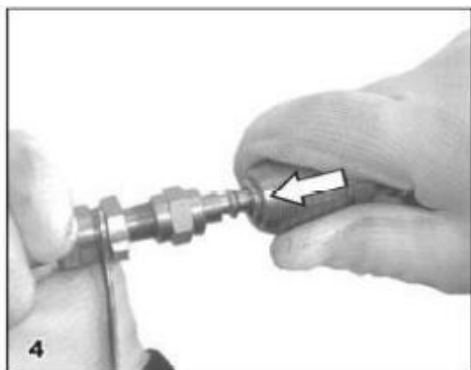

16. Produktintroduktion

Vi erbjuder tre sprutpistolsatser: ZT-35, ZT-34 och ZT-33, designade för att möta behoven hos olika användare. Alla kit innehåller en sprutpistol, munstycke-517, munstycke-623 och rengöringsverktyg. ZT-34 innehåller extra munstycken, en metallslang och filter, medan ZT-33 kommer med förlängningsstänger i olika längder. Dessa tre produkter är lämpliga för olika sprutuppgifter, vilket ger bekvämlighet och effektivitet. Se den detaljerade listan nedan.

Dellista

Inga.	Del	ZT-35	ZT-34	ZT-33
1	Spraypistol	1 st	1 st	1 st
2	Munstycke-211	×	1 st	1 st
3	Munstycke-315	×	1 st	1 st
4	Munstycke-417	×	1 st	1 st
5	Munstycke-517	1 st	1 st	1 st
6	Munstycke-623	×	1 st	1 st
7	Slang (50 fot metall)	×	×	1 st
8	Förlängningsstång (30 cm)	×	×	1 st

9	Förlängningsstång (50 cm)	x	x	1 st
10	Förlängningsstång (60 cm)	x	x	1 st
11	Filter (60 mesh)	2 st	5 st	5 st
12	Filter (100 Mesh)	x	5 st	x
13	Rengöringsnål	1 st	1 st	1 st
14	Rengöringsborste	1 st	1 st	1 st

3. Munstycksinstruktioner

3.1 Munstycksparameter

Munstycksmodell Spraybredd Flödes hastighet (L/min)


211	10-15	0,45
315	15-20	0,85
417	20-25	1,05
517	25-30	1,05
623	30-35	1.9

Notera:


15. Spraybredd (mm) avser den maximala spraybredden på ett avstånd av 25-30 mm från munstycket.

16. Spraybredd och flödes hastighet beror på olika faktorer, och parametrarna i tabellen är endast avsedda som referens.

3.2 Munstycksinstruktioner

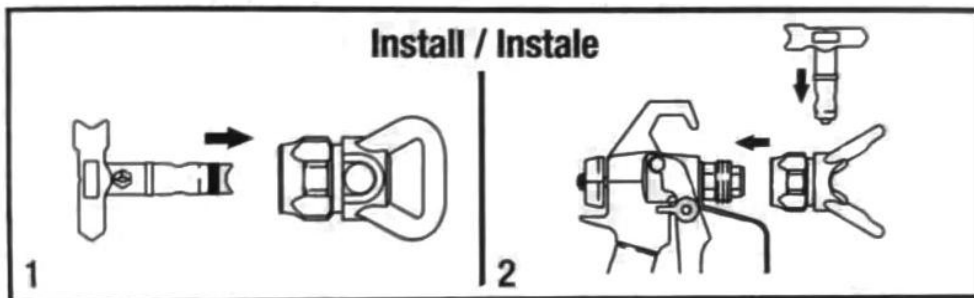

- 43. Börja med normalt tryck
- 44. Normal tryckdrift
- 45. VÄND INTE TRYCKET HÖGRE ÄN BEHÖVS FÖR ATT TA BORT svansar FRÅN DITT MÖNSTER
- 46. SÄNKNING AV SPRAYTRYCK kan minska flödet i vissa material.

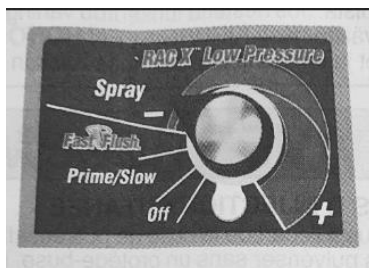

- 47. Lämplig för storskalig verksamhet och applikationer med hög avkastning
- 48. Insprutningstryck 140 LÄGRE TRYCK! LÄGRE TRYCK! RAC 1 SwitchTip LÅGTRYCK VÄNDBAR SPRAYSTIPS MINDRE ÖVERSPRAY MINSKAR FÖRBEREDELSE & RENGÖRING UPP TILL 2X LIFE . Trycket kan också ökas beroende på den faktiska munstyckets finfördelning .

Obs: Öka spetsöppningens storlek för att bibehålla hastighet och materialflöde vid behov.

4. Instruktioner för sprutpistolen

1 Drift för sprutpistol

29. Se till att pilen på spetshandtaget pekar framåt för sprutning.

30. Starta sprutan. Se instruktionerna i sprutans bruksanvisning.

31. Justera vätsketrycket på sprutan tills sprayen är helt finfördelad.

Spraya alltid med det lägsta tryck som krävs för att få önskat resultat. OBS: Sprutspetsen bestämmer storleken på sprutmönster och täckning. När mer täckning behövs, använd en större spets istället för att öka vätsketrycket.

32. För att rensa en igensatt spets

V. Vrid spetsen 180° så att pilen på spetshandtaget pekar mot sprutriktningen.

W. Avtrycka pistolen en gång så att trycket kan blåsa ut tilltäppningen.

Viktigt: Tryck aldrig i avtryckaren mer än en gång åt gången med spetsen i omvänt läge.

X. Fortsätt denna procedur tills spetsen är fri från tilltäppningen .

Rengöring


Att hålla en ren pistol är viktigt för att säkerställa problemfri drift. Spola pistolen efter varje användning och förvara på en torr plats. Lämna inte pistolen eller någon av dess delar i vatten eller lösningsmedel .



Särskilda rengöringsinstruktioner för användning med brandfarliga lösningsmedel:

Spola alltid sprutpistolen, helst utanför och minst en slanglängd från sprutpumpen.

- Om du samlar sköljda lösningsmedel i en metallbehållare på 1 gallon, placera den i en tom 5 gallon behållare och spola sedan lösningsmedel.
- Området måste vara fritt från brandfarliga ångor
- Följ alla rengöringsinstruktioner.
- Viktigt: Sprutan, slangen och pistolen bör rengöras noggrant efter daglig användning. Underlåtenhet att göra det tillåter att materialet kakar ihop, vilket allvarligt

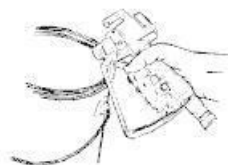

påverkar enhetens prestanda.



Spraya alltid vid lägsta tryck med spetsen och spetsskyddet borttagna när du använder mineralsprit eller något annat lösningsmedel för att rengöra sprutan, slangen eller pistolen. Ansamling av statisk elektricitet kan resultera i brand eller explosion i närvaro av brandfarliga ångor. Håll pistolen stadigt mot en metallbehållare medan du spolrar.

Underhåll



Följ alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet

Säkerhetsföreskrifter i den här bruksanvisningen innan du fortsätter.

OBSERVERA: Se avsnittet Reservdelslista i denna handbok för identifiering av delar.

Byte/serva tätningseheten

Om din sprutpistol läcker eller spottar vid spetsen när du släpper avtryckaren, är nålen eller sätet sliten, skadad eller smutsig och måste bytas ut eller rengöras.



Försök aldrig att utföra underhåll på sprutpistolen utan att först utföra ”Tryckavlastningsproceduren.

Justering av packningstättningen

Bruksanvisning för högtryckssprutpistol

Förord

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder högtryckssprutpistolen och förstå produktens prestanda och egenskaper. Det är strängt förbjudet att spraya sprutpistolen mot dig själv eller andra, annars orsakar

lösningsmedlet skada på mänskliga kroppsdelar. Det är strängt förbjudet att använda sprutpistolen under övertryck för att undvika personligt skada. Personskada eller egendomsförlust orsakad av olagligt avlägsnande eller utbyte av tillbehör ligger inte inom ramen för ansvaret .

1、 Tillämpliga beläggningar: färgämne, lack, medium och hög viskositet emulsionsfärg, oljebaserad beläggning, klorerat gummi, epoxi, etc

2、 Användningsområde: korrosionsskydd av stora metallytor som fartyg, rullande materiel, kemisk utrustning, inre och yttre väggar i stora byggnader, stål strukturer, färgkakelsprutning, golv, broar och rörledningar .

3.Huvudfunktioner

1. Munstycket och kulventilen är gjorda av speciallegeringsmaterial, med högt tryckbeständighet och finfördelning

2. Pistolen är lätt, avtryckare med fyra fingrar, bekväm att hantera, lätt att använda och utrustad med säkerhetsanordning

3 . luftinloppsadapterenheten 360 roterar fritt

5、Användning:

Installera sprutpistolens luftintagskontakt på sprutmaskinens färgtillförselslang, dra åt brunnen, låt pilen på den vändbara munstycksenheten röra sig

framåt, öppna avtryckarlåset, håll sprutpistolen, tryck avtryckaren 300 mm bort från färgytan för att spruta färg,

6. Rengöring och underhåll av sprutpistol


1. Före målning måste färgen filtreras genom filterskärmen,

2. Efter sprutoperationen ska sprutpistolen rengöras omedelbart för att avlägsna färgrester på alla delar där färgen rinner igenom för att förhindra försämring Hård, orsakar blockering. Vid rengöring, byt bara ut beläggningen med motsvarande lösningsmedel och spraya den enligt till driften tills maskinkroppen och högtrycksröret Och spraya färgen i

sprutpistolen .

3. Om du vänder på munstyckspelaren (under tryckavlastning) kan du själv rengöra munstycket .

MONTERINGSRITNING

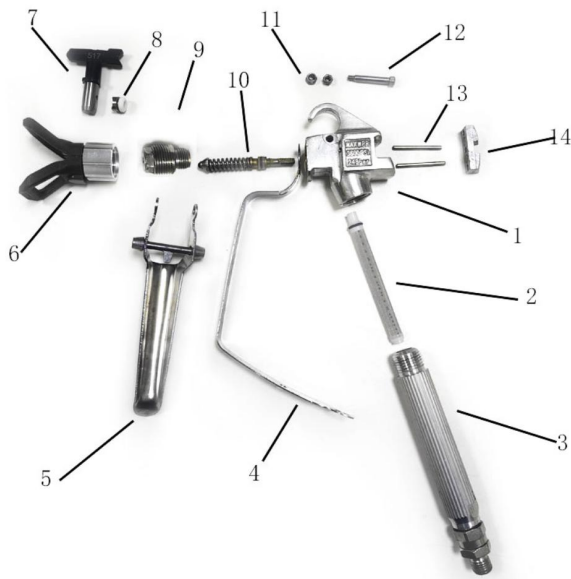

Lista över högtryckssprutpistoler

Serienummer	namn	kvantitet	Serienummer	namn	kvantitet
1	Vapenkroppen	1	2	Filterrör	1
3	Hantera	1	4	Skyddsram	1
5	Byt dragplatta	1	6	Munstycksbas	1
7	Luftlöst munstycke	1	8	Halv halvmånedyna	1

9	Guns nål ventilsäte	1	10	Fjäderfjäder	1
11	Icke metallisk insats sexkantslås- mutter M5	2	12	Skrivar	1
13	Kaus	2	14	Baksätesled	1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support